




# Operator's Manual

# WIRE FEEDER WELDERS (125, 140 MODELS)

OPERATOR'S MANUAL  
MANUAL DE OPERACIÓN  
MANUEL DE L'OPÉRATEUR

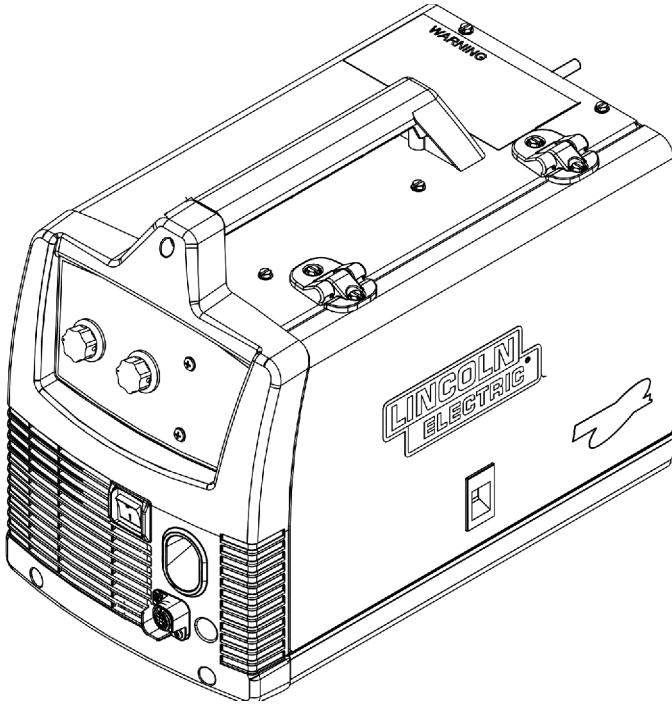

For use with machines having Code Numbers:

- 11631, 11632, 11633, 11634,**
- 11635, 11636, 11637, 11638,**
- 11639, 12100, 12101, 12102,**
- 12103, 12104, 12105, 12106,**
- 12107, 12191, 12192**



**Register your machine:**  
[www.lincolnelectric.com/register](http://www.lincolnelectric.com/register)

**Authorized Service and Distributor Locator:**  
[www.lincolnelectric.com/locator](http://www.lincolnelectric.com/locator)

Save for future reference

Date Purchased

Code: (ex: 10859)

Serial: (ex: U1060512345)

# THANK YOU FOR SELECTING A QUALITY PRODUCT BY LINCOLN ELECTRIC.

## PLEASE EXAMINE CARTON AND EQUIPMENT FOR DAMAGE IMMEDIATELY

When this equipment is shipped, title passes to the purchaser upon receipt by the carrier. Consequently, claims for material damaged in shipment must be made by the purchaser against the transportation company at the time the shipment is received.

## SAFETY DEPENDS ON YOU

Lincoln arc welding and cutting equipment is designed and built with safety in mind. However, your overall safety can be increased by proper installation ... and thoughtful operation on your part. **DO NOT INSTALL, OPERATE OR REPAIR THIS EQUIPMENT WITHOUT READING THIS MANUAL AND THE SAFETY PRECAUTIONS CONTAINED THROUGHOUT.** And, most importantly, think before you act and be careful.

### **WARNING**

This statement appears where the information must be followed exactly to avoid serious personal injury or loss of life.

### **CAUTION**

This statement appears where the information must be followed to avoid minor personal injury or damage to this equipment.



## KEEP YOUR HEAD OUT OF THE FUMES.

**DON'T** get too close to the arc. Use corrective lenses if necessary to stay a reasonable distance away from the arc.


**READ** and obey the Safety Data Sheet (SDS) and the warning label that appears on all containers of welding materials.

**USE ENOUGH VENTILATION** or exhaust at the arc, or both, to keep the fumes and gases from your breathing zone and the general area.

**IN A LARGE ROOM OR OUTDOORS**, natural ventilation may be adequate if you keep your head out of the fumes (See below).

**USE NATURAL DRAFTS** or fans to keep the fumes away from your face.

If you develop unusual symptoms, see your supervisor. Perhaps the welding atmosphere and ventilation system should be checked.

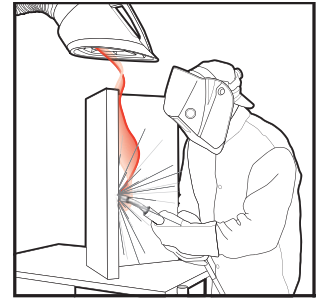

## WEAR CORRECT EYE, EAR & BODY PROTECTION

**PROTECT** your eyes and face with welding helmet properly fitted and with proper grade of filter plate (See ANSI Z49.1).

**PROTECT** your body from welding spatter and arc flash with protective clothing including woolen clothing, flame-proof apron and gloves, leather leggings, and high boots.

**PROTECT** others from splatter, flash, and glare with protective screens or barriers.

**IN SOME AREAS**, protection from noise may be appropriate.

**BE SURE** protective equipment is in good condition.

Also, wear safety glasses in work area **AT ALL TIMES.**



## SPECIAL SITUATIONS

**DO NOT WELD OR CUT** containers or materials which previously had been in contact with hazardous substances unless they are properly cleaned. This is extremely dangerous.

**DO NOT WELD OR CUT** painted or plated parts unless special precautions with ventilation have been taken. They can release highly toxic fumes or gases.

## Additional precautionary measures

**PROTECT** compressed gas cylinders from excessive heat, mechanical shocks, and arcs; fasten cylinders so they cannot fall.

**BE SURE** cylinders are never grounded or part of an electrical circuit.

**REMOVE** all potential fire hazards from welding area.

**ALWAYS HAVE FIRE FIGHTING EQUIPMENT READY FOR IMMEDIATE USE AND KNOW HOW TO USE IT.**



## SECTION A: WARNINGS



### CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNINGS



**WARNING:** Breathing diesel engine exhaust exposes you to chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects, or other reproductive harm.

- Always start and operate the engine in a well-ventilated area.
- If in an exposed area, vent the exhaust to the outside.
- Do not modify or tamper with the exhaust system.
- Do not idle the engine except as necessary.

For more information go to [www.P65warnings.ca.gov/diesel](http://www.P65warnings.ca.gov/diesel)

**WARNING:** This product, when used for welding or cutting, produces fumes or gases which contain chemicals known to the State of California to cause birth defects and, in some cases, cancer. (California Health & Safety Code § 25249.5 *et seq.*)



**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

**ARC WELDING CAN BE HAZARDOUS. PROTECT YOURSELF AND OTHERS FROM POSSIBLE SERIOUS INJURY OR DEATH. KEEP CHILDREN AWAY. PACEMAKER WEARERS SHOULD CONSULT WITH THEIR DOCTOR BEFORE OPERATING.**

Read and understand the following safety highlights. For additional safety information, it is strongly recommended that you purchase a copy of "Safety in Welding & Cutting - ANSI Standard Z49.1" from the American Welding Society, P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135 or CSA Standard W117.2-1974. A Free copy of "Arc Welding Safety" booklet E205 is available from the Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.

**BE SURE THAT ALL INSTALLATION, OPERATION, MAINTENANCE AND REPAIR PROCEDURES ARE PERFORMED ONLY BY QUALIFIED INDIVIDUALS.**



### FOR ENGINE POWERED EQUIPMENT.

- 1.a. Turn the engine off before troubleshooting and maintenance work unless the maintenance work requires it to be running.
- 1.b. Operate engines in open, well-ventilated areas or vent the engine exhaust fumes outdoors.
- 1.c. Do not add the fuel near an open flame welding arc or when the engine is running. Stop the engine and allow it to cool before refueling to prevent spilled fuel from vaporizing on contact



with hot engine parts and igniting. Do not spill fuel when filling tank. If fuel is spilled, wipe it up and do not start engine until fumes have been eliminated.

- 1.d. Keep all equipment safety guards, covers and devices in position and in good repair. Keep hands, hair, clothing and tools away from V-belts, gears, fans and all other moving parts when starting, operating or repairing equipment.
- 1.e. In some cases it may be necessary to remove safety guards to perform required maintenance. Remove guards only when necessary and replace them when the maintenance requiring their removal is complete. Always use the greatest care when working near moving parts.
- 1.f. Do not put your hands near the engine fan. Do not attempt to override the governor or idler by pushing on the throttle control rods while the engine is running.
- 1.g. To prevent accidentally starting gasoline engines while turning the engine or welding generator during maintenance work, disconnect the spark plug wires, distributor cap or magneto wire as appropriate.
- 1.h. To avoid scalding, do not remove the radiator pressure cap when the engine is hot.



### ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS MAY BE DANGEROUS



- 2.a. Electric current flowing through any conductor causes localized Electric and Magnetic Fields (EMF). Welding current creates EMF fields around welding cables and welding machines
- 2.b. EMF fields may interfere with some pacemakers, and welders having a pacemaker should consult their physician before welding.
- 2.c. Exposure to EMF fields in welding may have other health effects which are now not known.
- 2.d. All welders should use the following procedures in order to minimize exposure to EMF fields from the welding circuit:
  - 2.d.1. Route the electrode and work cables together - Secure them with tape when possible.
  - 2.d.2. Never coil the electrode lead around your body.
  - 2.d.3. Do not place your body between the electrode and work cables. If the electrode cable is on your right side, the work cable should also be on your right side.
  - 2.d.4. Connect the work cable to the workpiece as close as possible to the area being welded.
  - 2.d.5. Do not work next to welding power source.



## ELECTRIC SHOCK CAN KILL.



- 3.a. The electrode and work (or ground) circuits are electrically “hot” when the welder is on. Do not touch these “hot” parts with your bare skin or wet clothing. Wear dry, hole-free gloves to insulate hands.
- 3.b. Insulate yourself from work and ground using dry insulation. Make certain the insulation is large enough to cover your full area of physical contact with work and ground.

**In addition to the normal safety precautions, if welding must be performed under electrically hazardous conditions (in damp locations or while wearing wet clothing; on metal structures such as floors, gratings or scaffolds; when in cramped positions such as sitting, kneeling or lying, if there is a high risk of unavoidable or accidental contact with the workpiece or ground) use the following equipment:**

- Semiautomatic DC Constant Voltage (Wire) Welder.
  - DC Manual (Stick) Welder.
  - AC Welder with Reduced Voltage Control.
- 3.c. In semiautomatic or automatic wire welding, the electrode, electrode reel, welding head, nozzle or semiautomatic welding gun are also electrically “hot”.
  - 3.d. Always be sure the work cable makes a good electrical connection with the metal being welded. The connection should be as close as possible to the area being welded.
  - 3.e. Ground the work or metal to be welded to a good electrical (earth) ground.
  - 3.f. Maintain the electrode holder, work clamp, welding cable and welding machine in good, safe operating condition. Replace damaged insulation.
  - 3.g. Never dip the electrode in water for cooling.
  - 3.h. Never simultaneously touch electrically “hot” parts of electrode holders connected to two welders because voltage between the two can be the total of the open circuit voltage of both welders.
  - 3.i. When working above floor level, use a safety belt to protect yourself from a fall should you get a shock.
  - 3.j. Also see Items 6.c. and 8.



## ARC RAYS CAN BURN.



- 4.a. Use a shield with the proper filter and cover plates to protect your eyes from sparks and the rays of the arc when welding or observing open arc welding. Headshield and filter lens should conform to ANSI Z87.1 standards.
- 4.b. Use suitable clothing made from durable flame-resistant material to protect your skin and that of your helpers from the arc rays.
- 4.c. Protect other nearby personnel with suitable, non-flammable screening and/or warn them not to watch the arc nor expose themselves to the arc rays or to hot spatter or metal.




## FUMES AND GASES CAN BE DANGEROUS.



- 5.a. Welding may produce fumes and gases hazardous to health. Avoid breathing these fumes and gases. When welding, keep your head out of the fume. Use enough ventilation and/or exhaust at the arc to keep fumes and gases away from the breathing zone. **When welding hardfacing (see instructions on container or SDS) or on lead or cadmium plated steel and other metals or coatings which produce highly toxic fumes, keep exposure as low as possible and within applicable OSHA PEL and ACGIH TLV limits using local exhaust or mechanical ventilation unless exposure assessments indicate otherwise. In confined spaces or in some circumstances, outdoors, a respirator may also be required. Additional precautions are also required when welding on galvanized steel.**
- 5.b. The operation of welding fume control equipment is affected by various factors including proper use and positioning of the equipment, maintenance of the equipment and the specific welding procedure and application involved. Worker exposure level should be checked upon installation and periodically thereafter to be certain it is within applicable OSHA PEL and ACGIH TLV limits.
- 5.c. Do not weld in locations near chlorinated hydrocarbon vapors coming from degreasing, cleaning or spraying operations. The heat and rays of the arc can react with solvent vapors to form phosgene, a highly toxic gas, and other irritating products.
- 5.d. Shielding gases used for arc welding can displace air and cause injury or death. Always use enough ventilation, especially in confined areas, to insure breathing air is safe.
- 5.e. Read and understand the manufacturer’s instructions for this equipment and the consumables to be used, including the Safety Data Sheet (SDS) and follow your employer’s safety practices. SDS forms are available from your welding distributor or from the manufacturer.
- 5.f. Also see item 1.b.




## WELDING AND CUTTING SPARKS CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION.

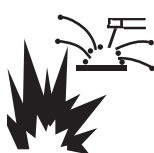

- 6.a. Remove fire hazards from the welding area. If this is not possible, cover them to prevent the welding sparks from starting a fire. Remember that welding sparks and hot materials from welding can easily go through small cracks and openings to adjacent areas. Avoid welding near hydraulic lines. Have a fire extinguisher readily available.
- 6.b. Where compressed gases are to be used at the job site, special precautions should be used to prevent hazardous situations. Refer to "Safety in Welding and Cutting" (ANSI Standard Z49.1) and the operating information for the equipment being used.
- 6.c. When not welding, make certain no part of the electrode circuit is touching the work or ground. Accidental contact can cause overheating and create a fire hazard.
- 6.d. Do not heat, cut or weld tanks, drums or containers until the proper steps have been taken to insure that such procedures will not cause flammable or toxic vapors from substances inside. They can cause an explosion even though they have been "cleaned". For information, purchase "Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping That Have Held Hazardous Substances", AWS F4.1 from the American Welding Society (see address above).
- 6.e. Vent hollow castings or containers before heating, cutting or welding. They may explode.
- 6.f. Sparks and spatter are thrown from the welding arc. Wear oil free protective garments such as leather gloves, heavy shirt, cuffless trousers, high shoes and a cap over your hair. Wear ear plugs when welding out of position or in confined places. Always wear safety glasses with side shields when in a welding area.
- 6.g. Connect the work cable to the work as close to the welding area as practical. Work cables connected to the building framework or other locations away from the welding area increase the possibility of the welding current passing through lifting chains, crane cables or other alternate circuits. This can create fire hazards or overheat lifting chains or cables until they fail.
- 6.h. Also see item 1.c.
- 6.i. Read and follow NFPA 51B "Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work", available from NFPA, 1 Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.
- 6.j. Do not use a welding power source for pipe thawing.



## CYLINDER MAY EXPLODE IF DAMAGED.

- 7.a. Use only compressed gas cylinders containing the correct shielding gas for the process used and properly operating regulators designed for the gas and pressure used. All hoses, fittings, etc. should be suitable for the application and maintained in good condition. 
- 7.b. Always keep cylinders in an upright position securely chained to an undercarriage or fixed support.
- 7.c. Cylinders should be located:
  - Away from areas where they may be struck or subjected to physical damage.
  - A safe distance from arc welding or cutting operations and any other source of heat, sparks, or flame.
- 7.d. Never allow the electrode, electrode holder or any other electrically "hot" parts to touch a cylinder.
- 7.e. Keep your head and face away from the cylinder valve outlet when opening the cylinder valve.
- 7.f. Valve protection caps should always be in place and hand tight except when the cylinder is in use or connected for use.
- 7.g. Read and follow the instructions on compressed gas cylinders, associated equipment, and CGA publication P-1, "Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders," available from the Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way Chantilly, VA 20151.



## FOR ELECTRICALLY POWERED EQUIPMENT.



- 8.a. Turn off input power using the disconnect switch at the fuse box before working on the equipment.
- 8.b. Install equipment in accordance with the U.S. National Electrical Code, all local codes and the manufacturer's recommendations.
- 8.c. Ground the equipment in accordance with the U.S. National Electrical Code and the manufacturer's recommendations.

**Refer to**  
**<http://www.lincolnelectric.com/safety>**  
**for additional safety information.**

**TABLE OF CONTENTS**

**General Description. . . . . Page 7**

**Installation . . . . .Section A**

    Technical Specifications . . . . .A-1

    Identify and Locate Components for 125 Amp Unit .A-2

    Identify and Locate Components for 140 Amp Unit .A-3

**Operation . . . . .Section B**

    Safety and Product Description . . . . .B-1

    Controls and Settings . . . . .B-2, B-3

    Dual Track Drive Roll and Wire Guide Table . . . . .B-4

    Setting Up and Making a Flux-Cored Weld with a 125Amp  
or 140Amp machines . . . . .B-4 thru B-6

    Setting Up and Making a MIG Weld and Install Shielding  
Gas for a 140Amp machine . . . . .B-7 thru B-10

    Setting Up and Making a Aluminum Weld . . . . .B-11

**Accessories . . . . .Section C**

    Optional Accessories . . . . .C-1

    Utility Carts . . . . .C-2, C-3

**Maintenance . . . . .Section D**

    Safety Precautions . . . . .D-1

    Wire Feed Compartment, Fan Motor, Wire Reel  
Maintenance . . . . .D-1

    Gun And Cable Maintenance . . . . .D-2

    Overload Protection . . . . .D-2

    Component Replacement Procedures . . . . .D-2

**Troubleshooting . . . . .Section E**

    Safety Precautions . . . . .E-1

    How to Use Troubleshooting Guide . . . . .E-1

    Troubleshooting Guide . . . . .E-2 thru E-3

**Wiring Diagram and Dimension Print . . . . . Section F**

**Parts Pages . . . . . parts.lincolnelectric.com**

## PRODUCT DESCRIPTION (PRODUCT CAPABILITIES)

The portable 125Amp Wire Feeder Model is capable of flux-cored welding on mild steel. The portable 140Amp Wire Feeder Model is capable of MIG welding on steel, stainless steel, and aluminum, in addition to flux-core welding on mild steel.

MIG welding stands for Metal Inert Gas welding and requires a separate bottle of shielding gas to protect the weld. The Shielding gas used is determined by the type of material you are welding on. Shielding gases can be purchased separately from your local welding gas distributor. MIG welding is ideal for welding on thin and clean materials when an excellent cosmetic weld is required. An example is automotive body panels.

FCAW-S stands for Self shielding Flux-cored Arc Welding and does not require a shielding gas to protect the weld since the welding wire has special additives known as flux to protect the weld from impurities. Flux-cored welding is ideal for medium to thicker material and for welding on painted or rusty steel. Flux-cored welding is also ideal for outdoor applications where windy conditions might blow the MIG shielding gas away from the weld. Flux-cored welding produces a good looking weld but does not produce an excellent weld appearance as MIG welding does.

Your 140Amp machine includes the necessary items to weld with either the flux-cored welding or MIG welding process on steel. To weld on stainless steel, an optional stainless steel welding wire can be purchased separately. The 140Amp machine is spool gun ready and the machine can weld aluminum using .035" (0.9mm) diameter 4043 aluminum welding wire. Since aluminum welding wire is soft, an optional spool gun is recommended for best results. A welding Procedure Decal on the wire drive compartment door provides suggested settings for welding.

## COMMON WELDING ABBREVIATIONS

### GMAW (MIG)

- Gas Metal Arc Welding

### FCAW (Innershield or Outershield)

- Flux Core Arc Welding

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****125 Amp units (K2479-1, K2513-1, K2696-1, K2699-1, K2785-1)**

<b>INPUT – SINGLE PHASE ONLY</b>	
<b>Standard Voltage/Frequency</b> 120 V / 60 Hz	<b>Input Current</b> 20 Amps @ rated output

<b>RATED OUTPUT</b>		
<b>Duty Cycle</b> 20% Duty Cycle	<b>Current</b> 90 Amps	<b>Voltage at Rated Amperes</b> 19

<b>OUTPUT</b>		
<b>Welding Current Range</b> 30-125 Amps	<b>Maximum-Open Circuit Voltage</b> 33 V	<b>Wire Speed Range</b> 50 - 500 in/min. (1.3 - 12.7 m/min.)

<b>RECOMMENDED INPUT CABLE AND FUSE SIZES</b>			
<b>Input Voltage / Frequency</b> 120V 60Hz	<b>Fuse or Breaker Size<sup>1,2</sup></b> 20 Amp	<b>Input Amps</b> 20	
<b>Power Cord</b> 15 Amp, 125 V, Three Prong Plug (NEMA Type 5-15P)	<b>Extension Cord</b> 3 Conductor # 12 AWG (4mm <sup>2</sup> ) or Larger up to 50 ft.(15.2m)		

<b>PHYSICAL DIMENSIONS</b>			
<b>Height</b> 13.7 in. 347 mm	<b>Width</b> 10.15 in. 258 mm	<b>Depth</b> 17.9 in. 454 mm	<b>Weight</b> 49.5 lbs. 22.5 kg.

**140 Amp units (K2480-1, K2514-1, K2658-1, K2697-1)**

<b>INPUT – SINGLE PHASE ONLY</b>	
<b>Standard Voltage/Frequency</b> 120 V / 60 Hz	<b>Input Current</b> 20 Amps @ rated output

<b>RATED OUTPUT</b>		
<b>Duty Cycle</b> 20% Duty Cycle	<b>Current</b> 90 Amps	<b>Voltage at Rated Amperes</b> 19.5

<b>OUTPUT</b>		
<b>Welding Current Range</b> 30-140 Amps	<b>Maximum-Open Circuit Voltage</b> 33 V	<b>Wire Speed Range</b> 50 - 500 in/min. (1.3 - 12.7 m/min.)

<b>RECOMMENDED INPUT CABLE AND FUSE SIZES</b>			
<b>Input Voltage / Frequency</b> 120V 60Hz	<b>Fuse or Breaker Size<sup>1,2</sup></b> 20 Amp	<b>Input Amps</b> 20	
<b>Power Cord</b> 15 Amp, 125 V, Three Prong Plug (NEMA Type 5-15P)	<b>Extension Cord</b> 3 Conductor # 12 AWG (4mm <sup>2</sup> ) or Larger up to 50 ft.(15.2m)		

<b>PHYSICAL DIMENSIONS</b>			
<b>Height</b> 13.7 in. 347 mm	<b>Width</b> 10.15 in. 258 mm	<b>Depth</b> 17.9 in. 454 mm	<b>Weight</b> 49.5 lbs. 22.5 kg.

<sup>1</sup> If connected to a circuit protected by fuses use Time Delay Fuse marked "D".


**<sup>2</sup> Requirements For Maximum Output**

In order to utilize the maximum output capability of the machine, a branch circuit capable of 25 amps at 120 volts, 60 Hertz is required.



IDENTIFY AND LOCATE COMPONENTS for 125 AMP UNIT


- Wire Feeder Welder

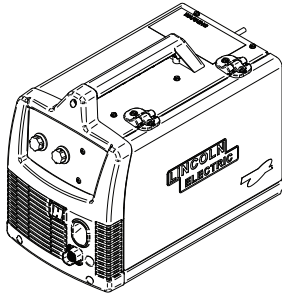


- Work Cable & Clamp




- Magnum 100L Welding Gun

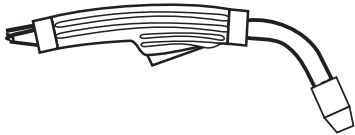


- (3) .035" (0.9mm) Contact Tips (1 installed on the welding gun)

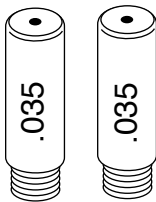


- Spool of .035" (0.9mm) diameter NR-211MP Innershield Flux-cored Wire

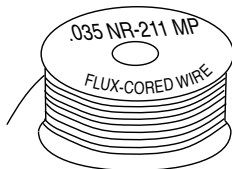

- .025" -.035" (0.6mm-0.8mm) Dual Groove Drive Roll (Factory installed .035" (0.9mm) groove ready for flux-cored process)

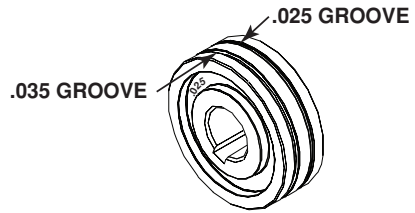

 - Black Gun Nozzle (Installed on Welding Gun)





- 2" (51mm) Spindle Adapter (For 8" (203mm) reel of wire)

- Instruction Manual


- How to Weld "DVD"

2" SPINDLE ADAPTER (FOR 8" REEL OF WIRE)

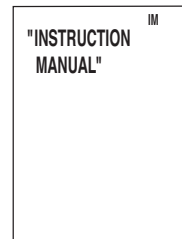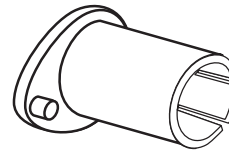


IDENTIFY AND LOCATE COMPONENTS for 140 AMP UNIT


- Wire Feeder Welder

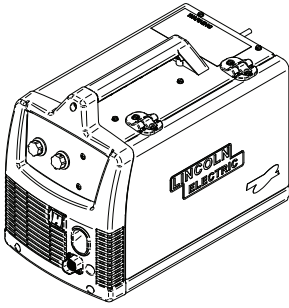


- Work Cable & Clamp

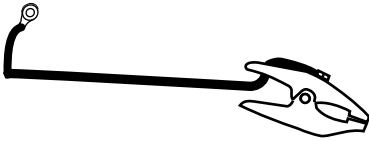


- Magnum 100L Welding Gun

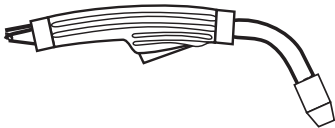


- (3) .035" (0.9mm) Contact Tips (1 installed on the welding gun).
- (3) .025" (0.6mm) Contact Tips

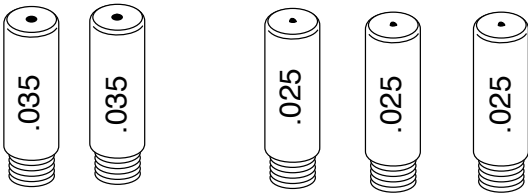


- Spool of .035" (0.9mm) diameter NR-211MP Innershield Flux-cored Wire
- Spool of .025" (0.6mm) diameter Super Arc L-56 MIG Wire

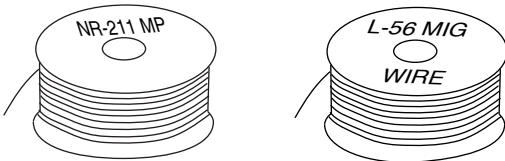


- .025" - .035" (0.6mm-0.8mm) Dual Groove Drive Roll (Factory installed .035" (0.9mm) groove ready for flux-cored process).

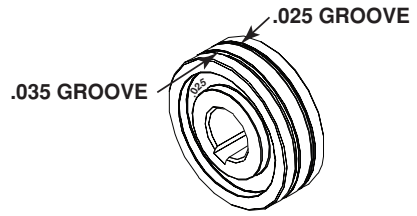

 
- Black Gun Nozzle (Installed on Welding Gun)



- Brass MIG Gun Nozzle for MIG welding

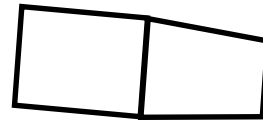

- 2" (51mm) Spindle Adapter for 8" (203mm) reel of wire.
- Regulator
- Gas Hose
- Instruction Manual
- How to Weld "DVD"

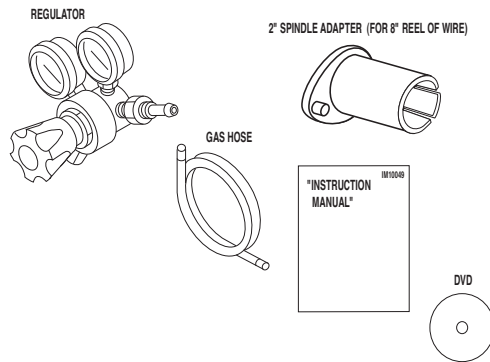

Read entire operation section before operating the WIRE FEEDER WELDERS.



## WARNING




### ELECTRIC SHOCK can kill.

- Do not touch electrically live parts or electrode with skin or wet clothing. Insulate yourself from work and ground.
- Always wear dry insulating gloves.



### FUMES AND GASES can be dangerous.

- Keep your head out of fumes.
- Use ventilation or exhaust to remove fumes from breathing zone.

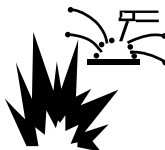

### WELDING SPARKS can cause fire or explosion.

- Keep flammable material away.
- Do not weld on closed containers.



### ARC RAYS can burn eyes and skin.

- Wear eye, ear and body protection.

Observe all safety information throughout this manual.

---


## CONTROLS AND SETTINGS

This machine has the following controls:

See Figure B.1

1. **POWER SWITCH** – Turns power on and off to the machine.
2. **ARC VOLTAGE CONTROL** – This knob sets the output voltage of the machine. Along with wire feed speed (WFS), this control sets a weld procedure. Refer to the procedure decal on the wire drive compartment door to set a welding procedure based on the type of material and thickness being welded.
3. **WIRE FEED SPEED CONTROL (WFS)** – This knob sets the speed that the machine feeds wire. Along with arc voltage, this control sets a weld procedure. Refer to the procedure decal on the wire drive compartment door to set a welding procedure based on the type of material and thickness being welded.


FIGURE B.1

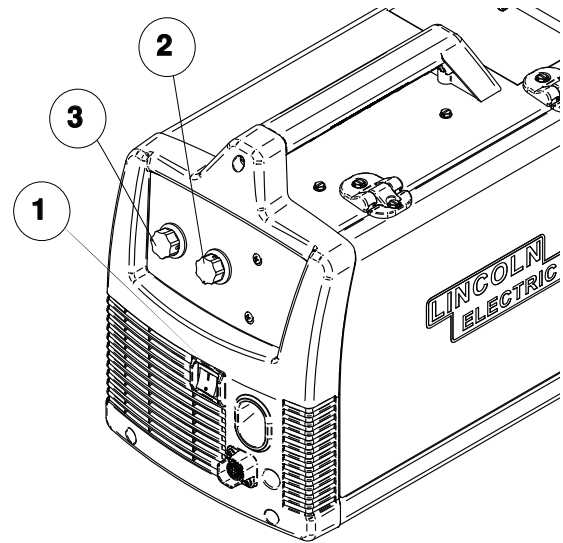

See Figure B.2

4. **GUN TRIGGER** – Pressing the trigger activates the wire drive and energizes the output of the machine. Press the trigger to weld and release the trigger to stop welding.
5. **WELDING GUN** – Delivers wire and welding current to the work piece.
  - a. Gun Liner – wire travels through the liner from the wire drive. The gun liner will feed .025" to .035" (0.6mm to 0.9mm) wire.
  - b. Contact Tip – provides electrical contact to the wire.
  - c. Nozzle – When flux-cored welding, the black nozzle protects the mounting threads on the gun. When MIG welding, the brass nozzle funnels the shielding gas to the weld.
6. **WORK CLAMP & CABLE** – Clamps to the work piece being welded and completes the electrical welding circuit.
7. **GUN TRIGGER CONNECTOR RECEPTACLE** – Plug the 4 pin gun trigger connector into this receptacle.

FIGURE B.2

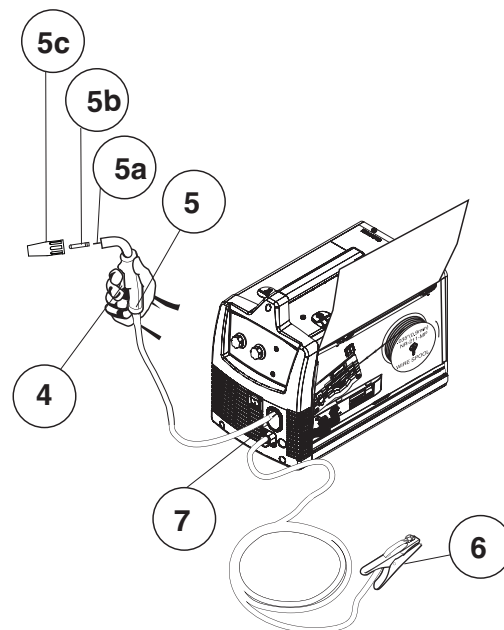


See Figure B.3

**8. WELDING GUN CONNECTOR BUSHING & THUMBSCREW –**

Provides electrical power to the welding gun. The thumbscrew holds the welding gun into the connector block. (Front Cover and Side Door have been removed for clarity of Items 8 and 9).

**9. OUTPUT TERMINALS** - Connections to these terminals determines the welding polarity, depending on whether the process being used is flux-cored welding or MIG welding.


FIGURE B.3

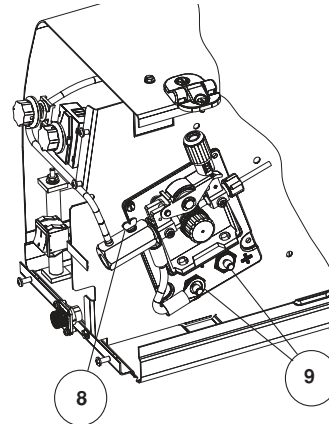

See Figure B.4

**10. WIRE SPOOL SPINDLE AND BRAKE –** Holds a 4" (102mm) diameter spool. Use the 2" (51mm) spindle adapter included with the machine for 8" (203mm) diameter spools. The wing nut sets the brake friction to prevent the spool from over rotating when the trigger is released. Tightening the wing nut will prevent the spool from rotating when the trigger is released.

FIGURE B.4

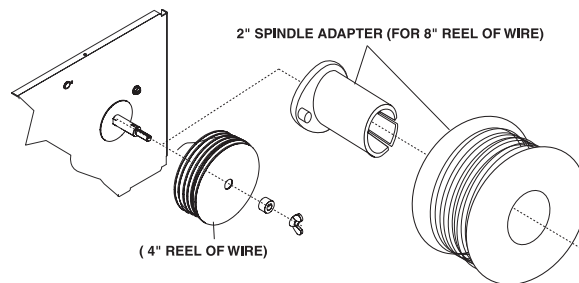


See Figure B.5

**11. WIRE DRIVE & COMPONENTS –** Feeds wire from the wire spool through the drive and through the welding gun to the work piece.

- a. **Drive Roll –** Drives the wire through the drive system. The drive roll has grooves to match the specific wire type and diameter. Refer to **Table B.1** for available drive rolls.
- b. **Incoming & Outgoing Guide –** The wire is fed through both guides. The Pivot Arm Assembly, Tension Arm Assembly and Drive Roll keep pressure on the wire in the groove.
- c. **Tension Arm Assembly –** Turning clockwise increases the forward force on the wire and turning counterclockwise decreases the force.

FIGURE B.5

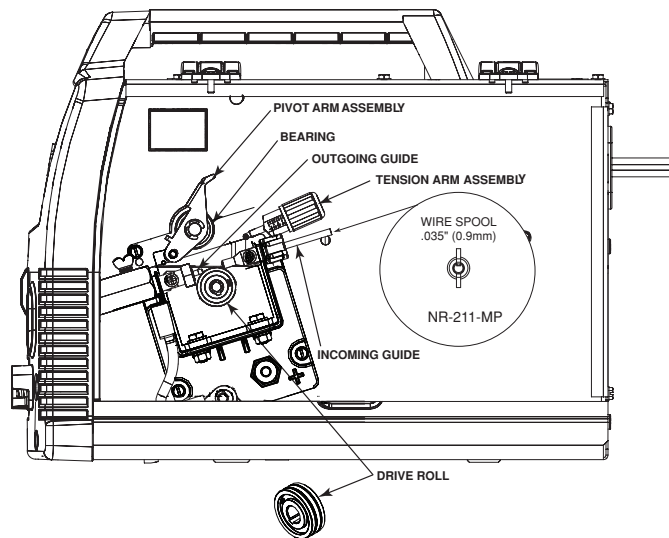

See Figure B.5a

**Magnum 100SG / Magnum 100L Switch -** The spool gun switch is available on **140 Amp** machines only. The Magnum 100SG Spool Gun can be purchased at authorized retailers. The part number is K2532-1.

FIGURE B.5a

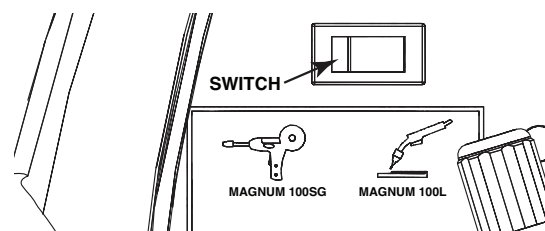


TABLE B.1  
DRIVE ROLLS

Wire Diameter & Type	125/140 Amp	
	Smooth Drive Roll (Dual Grooves)	Drive Roll Part Number
.025" (0.6mm) MIG wire	Use .025" (0.6mm) Drive Roll Groove	KP2948-1
.030" (0.8mm) MIG wire	Use .035" (0.9mm) Drive Roll Groove	
.035" (0.9mm) MIG wire		
.030" (0.8mm) flux-cored		
.035" (0.9mm) flux-cored		


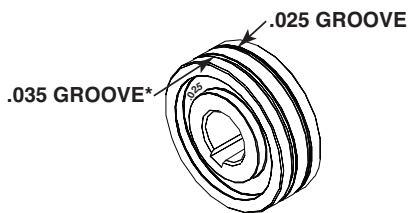


FIGURE B.6

See Figure B.6

**12. CIRCUIT BREAKER** – If the rated input current of the machine is exceeded this circuit breaker will trip. Press to reset.

**13. GAS INLET** –Shielding gas connects to this inlet (This is not available on 125 Amp Unit.)

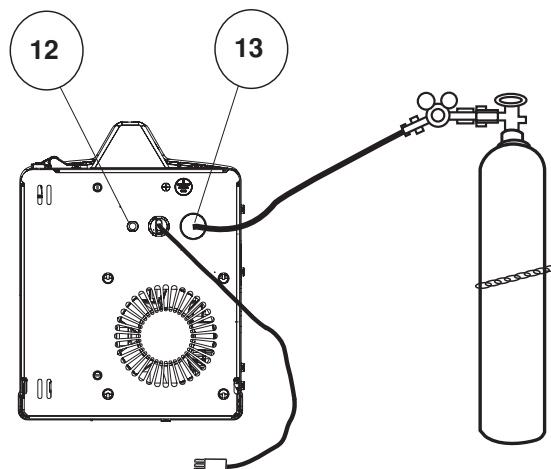


SETTING UP AND MAKING A FLUX-CORED WELD WITH 125AMP OR 140AMP MACHINES

A. ITEMS NEEDED FOR FLUX CORED WELDING


1. .035" (0.9mm) Contact Tip




2. Dual Groove Drive Roll.

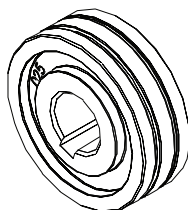


3. .035" (0.9mm) NR-211MP Flux-Cored Wire

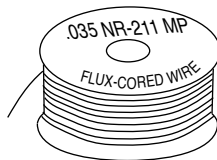

 
4. Black Flux Cored gun nozzle



5. Welding Gun

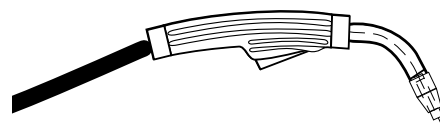

 7. Work Cable & Clamp




## B. CONNECT LEADS AND CABLES ON THE MACHINE

FIGURE B.7

(See Figure B.7)

1. Open the case side door
2. Slide the connector end of the gun and cable through the hole in the machine front and into the gun connector bushing. **Tighten thumb screw to connector bushing.**
3. Make sure the gun connector end is seated fully into the wire drive.
4. Plug the gun trigger lead connector into the 4 pin gun trigger receptacle on the machine front.
5. Wire Drive Polarity. NR-211 MP requires negative (-) polarity. Connect the short power cable from the wire drive to the negative (-) output terminal and tighten wing nut.
6. Work Lead Connection. Slide the lugged end of the work cable through the hole in the machine front and route cable through strain relief as shown in **figure B.7**. Place lug on the positive (+) output terminal and tighten wing nut.

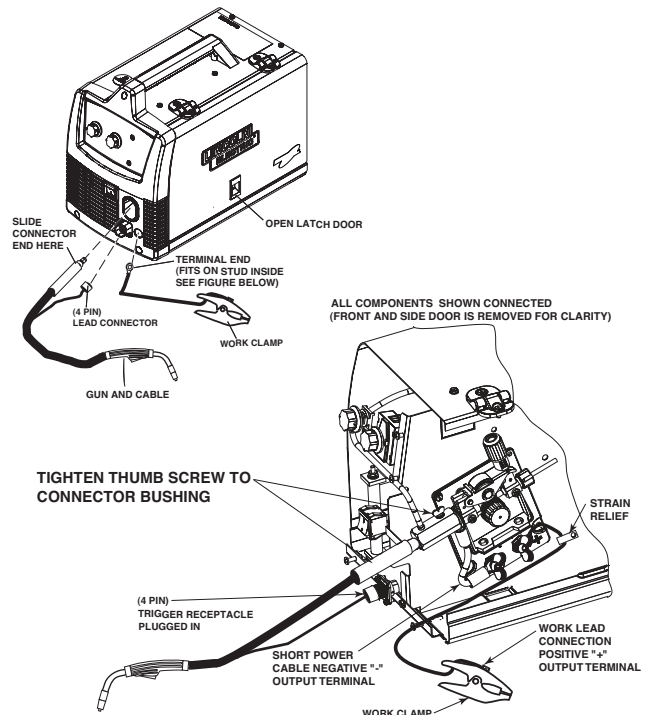


## C. LOAD WIRE SPOOL

FIGURE B.8

(See Figure B.8)

1. Locate the sample spool of .035" (0.9mm) NR-211MP flux-cored wire and place onto wire spool spindle. Orient the spool so that the wire feeds off the top of the spool.
2. Secure spool by tightening the wing nut against the spacer that holds the wire spool on the spindle. Do not over tighten the spool.
3. Open the pivot arm assembly by rotating the tension arm assembly down and lift pivot arm assembly up.
4. Remove drive roll by un-screwing the black knob that holds the drive roll on. Install the Dual Groove drive roll with the .035" (0.9mm) mark facing outward which will allow feeding of .035" (0.9mm) NR-211MP flux-cored wire.
5. Carefully unwind and straighten the first six inches of welding wire from the spool. Do not let the end of the wire go to prevent the wire from unspooling.

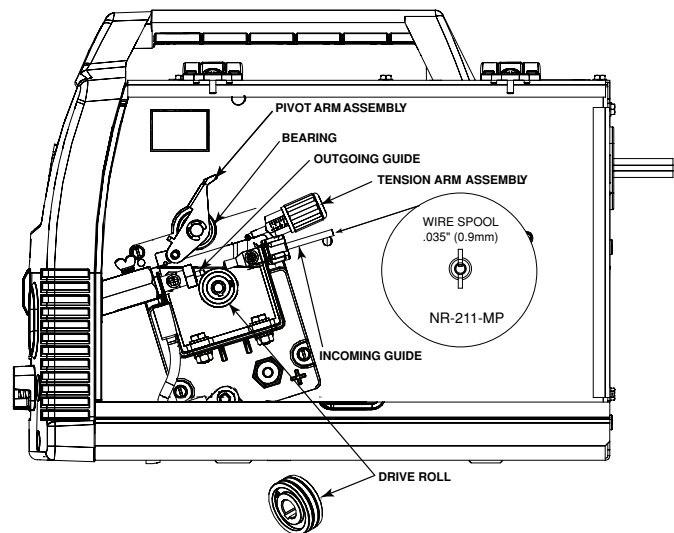

(See Figure B.9)

6. Feed the wire through the incoming guide, over the drive roll groove, thru the outgoing guide and wire drive outlet on the gun side.
7. Close the Pivot Arm Assembly and secure by rotating the Tension Arm Assembly back to the up position. (See Tension information on decal.)

(See Figure B.10)

8. Remove the nozzle from the gun and contact tip and straighten the gun out flat.
9. Turn the machine power to on and depress the gun trigger to feed the wire through the gun liner until the wire comes out of the threaded end of the gun several inches. (See figure B.11)
10. When trigger is released spool of wire should not unwind. Adjust wire spool brake accordingly.

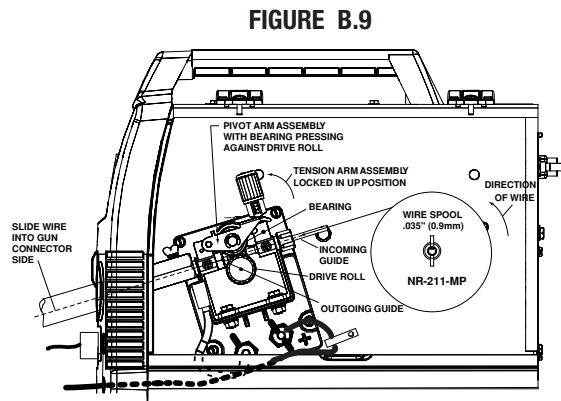


FIGURE B.10


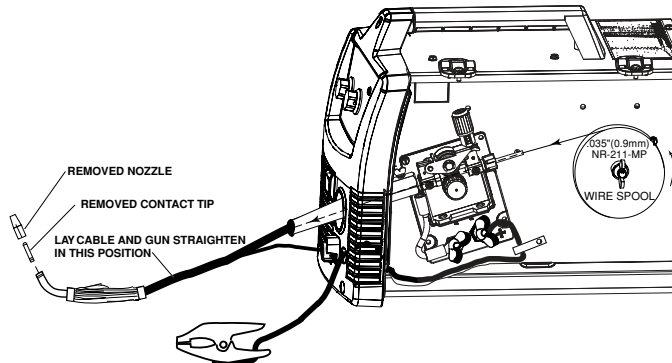


FIGURE B.11



**WARNING**

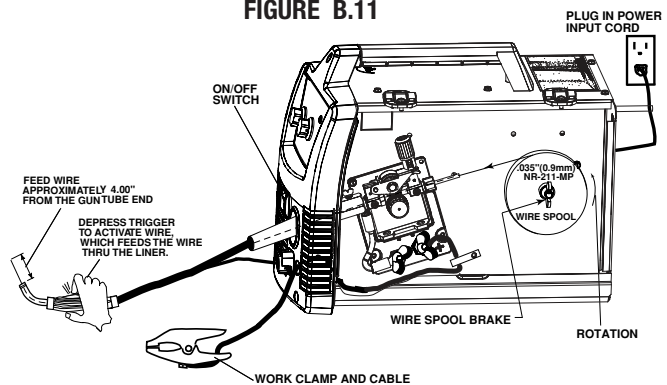

**MOVING PARTS AND ELECTRICAL CONTACT CAN CAUSE INJURY OR BE FATAL.**


- When the gun trigger is depressed, drive rolls, spool of wire and electrode are **ELECTRICALLY LIVE (HOT)**.
- Keep away from moving parts and pinch points.
- Keep all doors, covers, panels and guards securely in place.



**DO NOT REMOVE OR CONCEAL WARNING LABELS.**

11. Install the .035"(.9mm) contact tip.
12. Install the black welding nozzle to the gun.
13. Trim the wire stickout to 3/8"(9.5mm) from the contact tip. (See Figure B.12)
14. Close the case side door. The machine is now ready to weld.
15. "Learn to Weld" Video is on the DVD.
16. Based on the thickness of the material you are going to weld and the type and diameter of the welding wire, set the voltage and the wire feed speed per the procedure decal attached to the inside of the wire drive compartment door.

FIGURE B.12

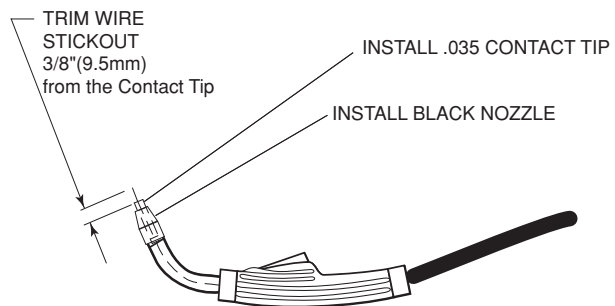





# SETTING UP AND MAKING A MIG WELD 140AMP MACHINE\*

## A. ITEMS NEEDED FOR MIG WELDING

 
1. .025"(0.6mm) Contact Tip




3. .025"(0.6mm) Dual Groove drive roll is used with L-56 Solid Mig wire.

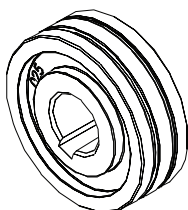


4. .025"(0.6mm) SuperArc L-56 Solid MIG Wire

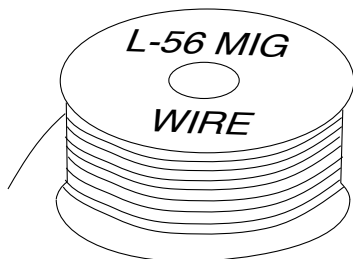


5. Brass gun nozzle

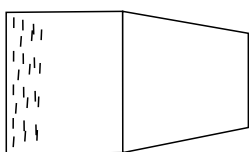


6. Welding Gun

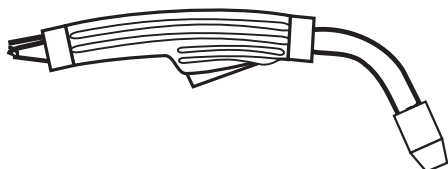


7. Work Cable & Clamp

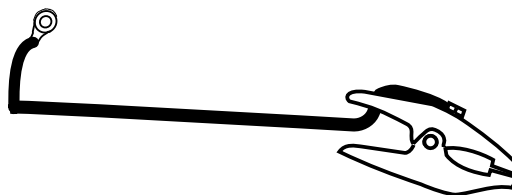

8. Gas Regulator & Gas Line

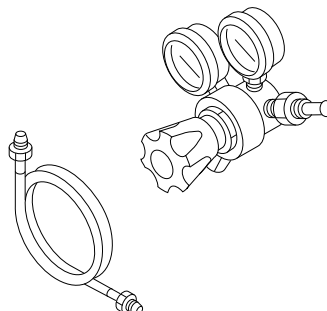

9. Bottle of 75/25 Ar/CO<sub>2</sub> shielding gas (or 100% CO<sub>2</sub> shielding gas) (note this requires a CO<sub>2</sub> regulator adapter which is sold separately).

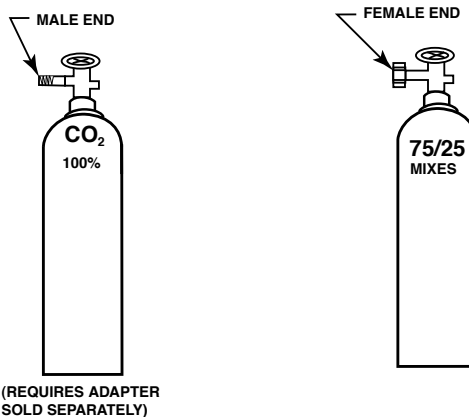

\* 125 Amp Units can not be upgraded for MIG welding.

## B. INSTALL SHIELDING GAS

MIG welding requires an appropriate bottle of shielding gas. For mild steel a cylinder of Ar/CO<sub>2</sub> or 100% CO<sub>2</sub> can be used; refer to the following instructions to properly connect shielding gas to the machine.



### WARNING

**CYLINDER** may explode if damaged. Keep cylinder upright and chained to support



- Keep cylinder away from areas where it may be damaged.
- Never lift welder with cylinder attached.
- Never allow welding electrode to touch cylinder.
- Keep cylinder away from welding or other live electrical circuits.



### WARNING



**BUILDUP OF SHIELDING GAS** may harm health or kill.

- Shut off shielding gas supply when not in use.


1. Secure the cylinder to a wall or other stationary support to prevent the cylinder from falling over. Insulate the cylinder from the work circuit and earth ground. Refer to Figure B.13.
2. With the cylinder securely installed, remove the cylinder cap. Stand to one side away from the outlet and open the cylinder valve very slightly for an instant. This blows away any dust or dirt which may have accumulated in the valve outlet.



### WARNING

**BE SURE TO KEEP YOUR FACE AWAY FROM THE VALVE OUTLET WHEN “CRACKING” THE VALVE.** Never stand directly in front of or behind the flow regulator when opening the cylinder valve. Always stand to one side.

FIGURE B.13

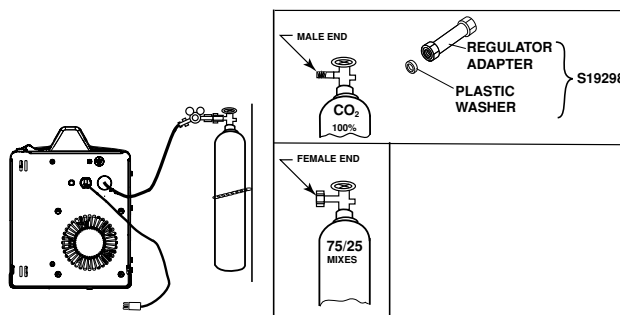

3. Attach the flow regulator to the cylinder valve and tighten the union nut securely with a wrench.

**NOTE:** If connecting to 100% CO<sub>2</sub> cylinder, a CO<sub>2</sub> regulator adapter is required. Purchase separately S19298 CO<sub>2</sub> adapter, be sure to install plastic washer included in the fitting on the bottle side. (See Figure B.13)

4. Refer to **Figure B.13**. Attach one end of inlet gas hose to the outlet fitting of the flow regulator and tighten the union nut securely with a wrench. Connect the other end to the machine Solenoid Inlet Fitting (5/8-18 female threads — for CGA — 032 fitting). Make certain the gas hose is not kinked or twisted.


## SHIELDING GAS

1. For CO<sub>2</sub>, open the cylinder very slowly. For argon-mixed gas, open cylinder valve slowly a fraction of a turn. When the cylinder pressure gauge pointer stops moving, open the valve fully.
2. Set gas flow rate for 30 to 40 cubic feet per hour (14 to 18 L/min) under normal conditions. Increase to as high as 40 to 50 CFH (18 to 23.5 L/min) for out of position welding.
3. Keep the cylinder valve closed, except when using the machine.

## C. CONNECT LEADS AND CABLES ON THE MACHINE

(See Figure B.14)

1. Open the case side door.
2. Slide the connector end of the gun and cable through the hole of the machine front and into the gun connector bushing on the wire drive. **Tighten thumbscrew to connector bushing.**
3. Make sure the gun connector end is seated fully into the wire drive.
4. Plug the gun trigger lead connector into the 4 pin gun trigger receptacle on the machine front.
5. Wire Drive Polarity. MIG welding requires Positive (+) polarity. Connect the short power cable from the wire drive to the positive (+) output terminal and tighten wingnut.
6. Work Lead Connection. Slide the lugged end of the work cable through the hole in the machine front and route cable through the strain relief as shown in figure B.14. Place lug on the negative (-) output terminal and tighten wing nut.

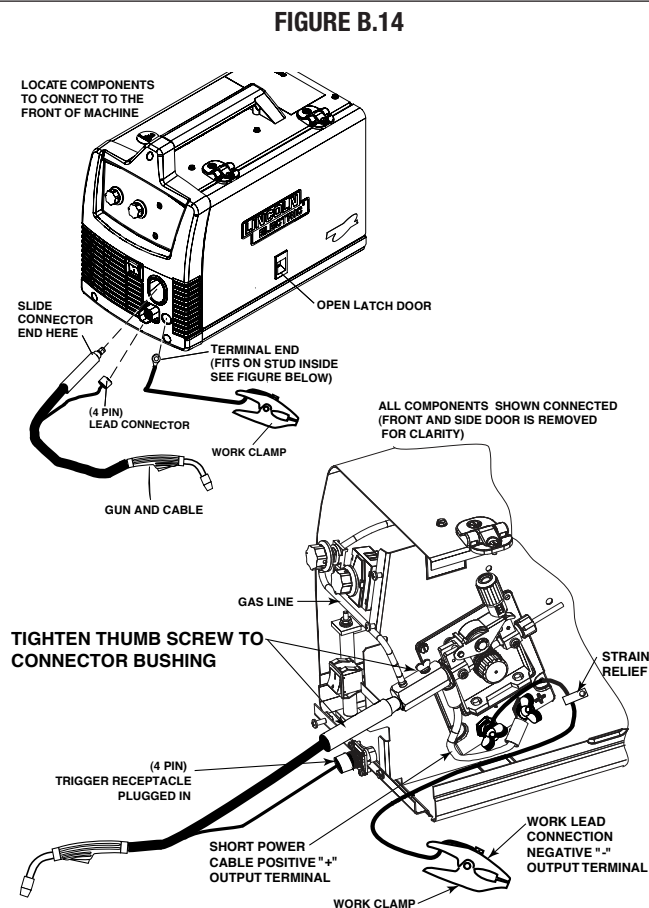


## D. LOAD WIRE SPOOL

(See Figure B.15)

1. Locate the sample spool of .025" (0.6mm) L-56 solid MIG wire and place onto wire spool spindle. Orient the spool so that the wire feeds off the top of the spool.
2. Secure spool in place by tightening the wing nut against the spacer that holds the wire spool on the spindle.
3. Open the pivot arm assembly by rotating the tension arm assembly down and lift pivot arm assembly up.
4. Remove drive roll by un-screwing the black knob that holds the drive roll on. Install the Dual Track drive roll with the .025" (0.6mm) mark facing outward which will allow feeding of .025" (0.6mm) L-56 Solid MIG wire.
5. Carefully unwind and straighten the first six inches of welding wire from the spool. Hold onto the wire until the the Pivot Arm assembly and Tension Arm are locked in place. This will prevent the wire from unspooling.

**FIGURE B.15**

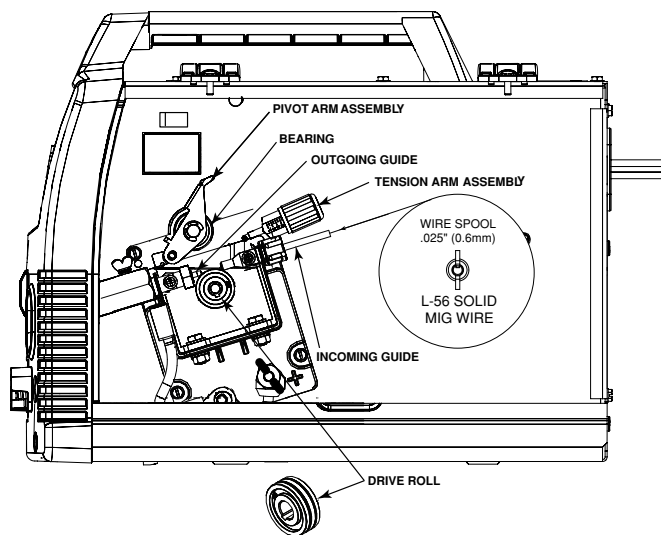

(See Figure B.16)


6. Feed the wire through the incoming guide, over the drive roll groove, thru the outgoing guide and wire drive outlet on the gun side.
7. Close the Pivot Arm Assembly and secure by rotating the Tension Arm Assembly back to the up position. (See Tension information on decal.)

(See Figure B.17)

8. Remove the nozzle from the gun and contact tip and straighten the gun out flat.
9. Turn the machine power switch to on and press the gun trigger to feed wire through the gun liner until the wire comes out of the threaded end of the gun several inches. (See Figure B.18)

10. When trigger is released, the spool of wire should not unwind. Adjust wire spool brake accordingly.

**WARNING**

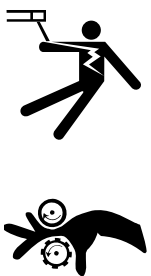

**MOVING PARTS AND ELECTRICAL CONTACT CAN CAUSE INJURY OR BE FATAL.**

- When the gun trigger is depressed drive rolls, spool of wire and electrode are **ELECTRICALLY LIVE (HOT)**.
- Keep away from moving parts and pinch points.
- Keep all doors, covers, panels and guards securely in place.

**DO NOT REMOVE OR CONCEAL WARNING LABELS.**

FIGURE B.16

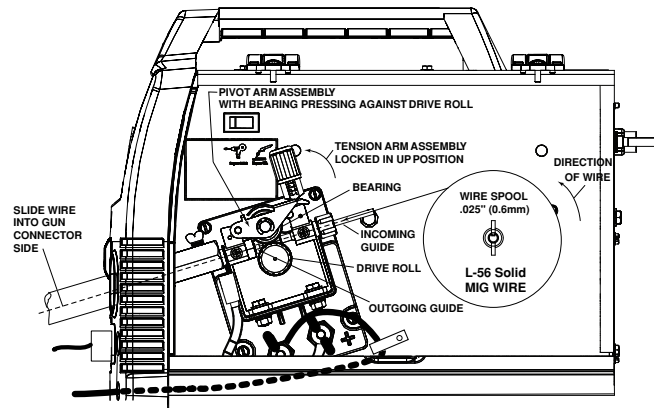


FIGURE B.17



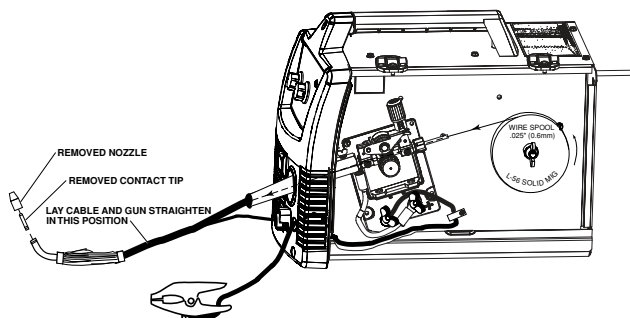


FIGURE B.18

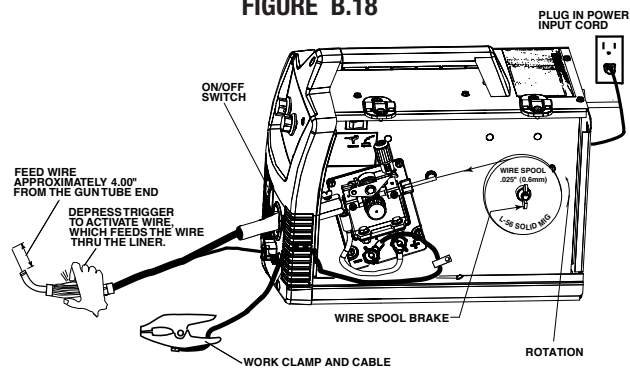

11. Install the .025"(0.6mm) contact tip.
12. Install the brass MIG welding nozzle to the gun.
13. Trim the wire stickout to 3/8"(9.5mm) from the nozzle end. (See Figure B.19)
14. Close the wire drive compartment door. The machine is now ready to weld.
15. "Learn to Weld" Video is on the DVD.
16. Based on the thickness of the material you are going to weld and the type and diameter of the welding wire, set the voltage and the wire feed speed per the procedure decal attached to the inside of the wire drive compartment door.

FIGURE B.19

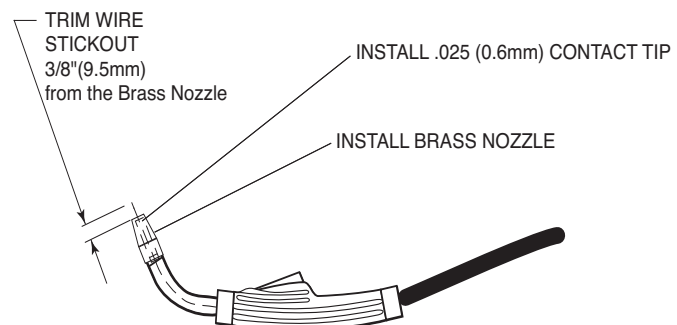


## SETTING UP AND MAKING A ALUMINUM WELD USING SPOOL GUN

(Aluminum Welding can only be used on 140 Amp machines.)


1. Loosen the **THUMB SCREW** and disconnect Magnum 100L Gun.
2. Insert K2532-1 Magnum 100SG spool gun into the brass block and tighten the **THUMB SCREW**.
3. Depress Gun selector **SWITCH** to Spool Gun position. (See **Figure B.20 and B.21**)
4. Connect a bottle of 100% Argon shielding Gas per previous section.
5. Follow the MIG welding steps in the previous section.

**FIGURE B.20**

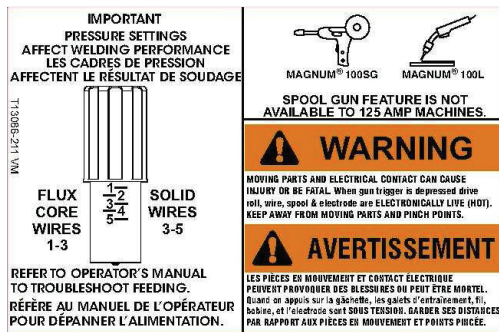

6. Turn machine on and make weld per recommended settings on Procedure Decal inside machine door.

**FIGURE B.21**  
(Location of Selector Switch and Thumb Screw)

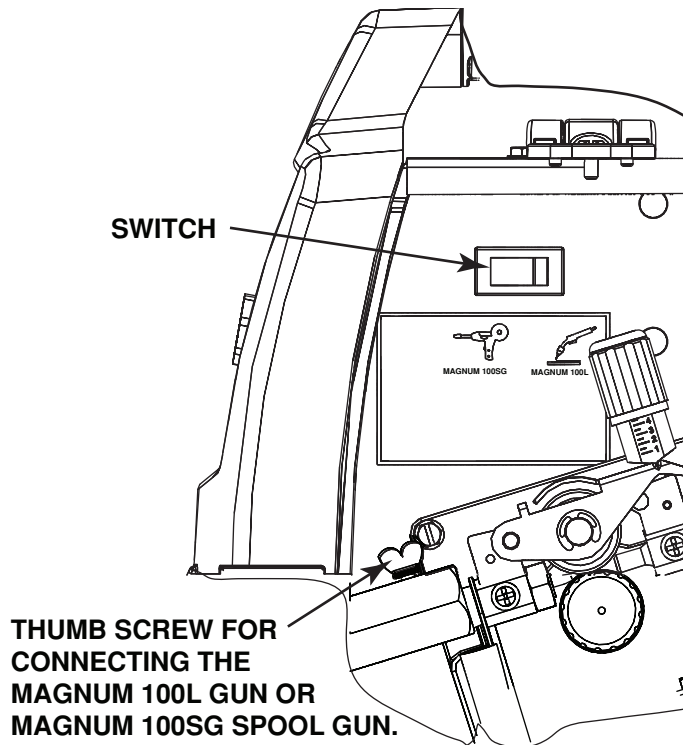

**K2532-1 - Magnum 100SG Spool Gun**

(Only available on 140 Models K2480-1, K2514-1, K2658-1 and K2697-1).

Designed to easily feed small 4" diameter (1lb. spools of) .030 or .035 aluminum wire. Includes gun, adapter kit, three extra .035 contact tips, gas nozzle, and spool of Superglaze 4043 .035" diameter welding wire. Packaged in a convenient carry case.

**K2377-1 - Small Canvas Cover**

Protect your machine when not in use. Made from attractive red canvas that is flame retardant, mildew resistant and water repellent. Includes a convenient side pocket to hold welding gun.





For additional Optional and Miscellaneous Parts  
(See Parts Pages)

**K520—Utility Cart**

Heavy duty cart stores and transports welder, 150 cubic foot shielding gas cylinder, welding cables and accessories. Includes stable platforms for welder and gas bottle platform, lower tray for added storage capacity and adjustable height handle.




For mounting welding machines to K520 carts that do not have slotted mounting holes. Drill 9/32" holes (2 places) into the cart top as shown and attach the welding machine to the cart with the proper hardware shown.

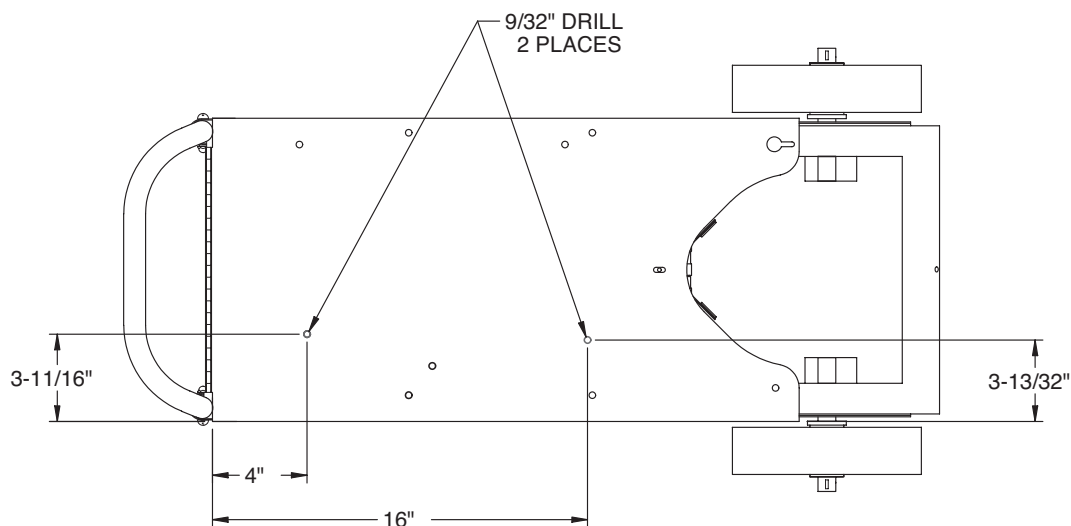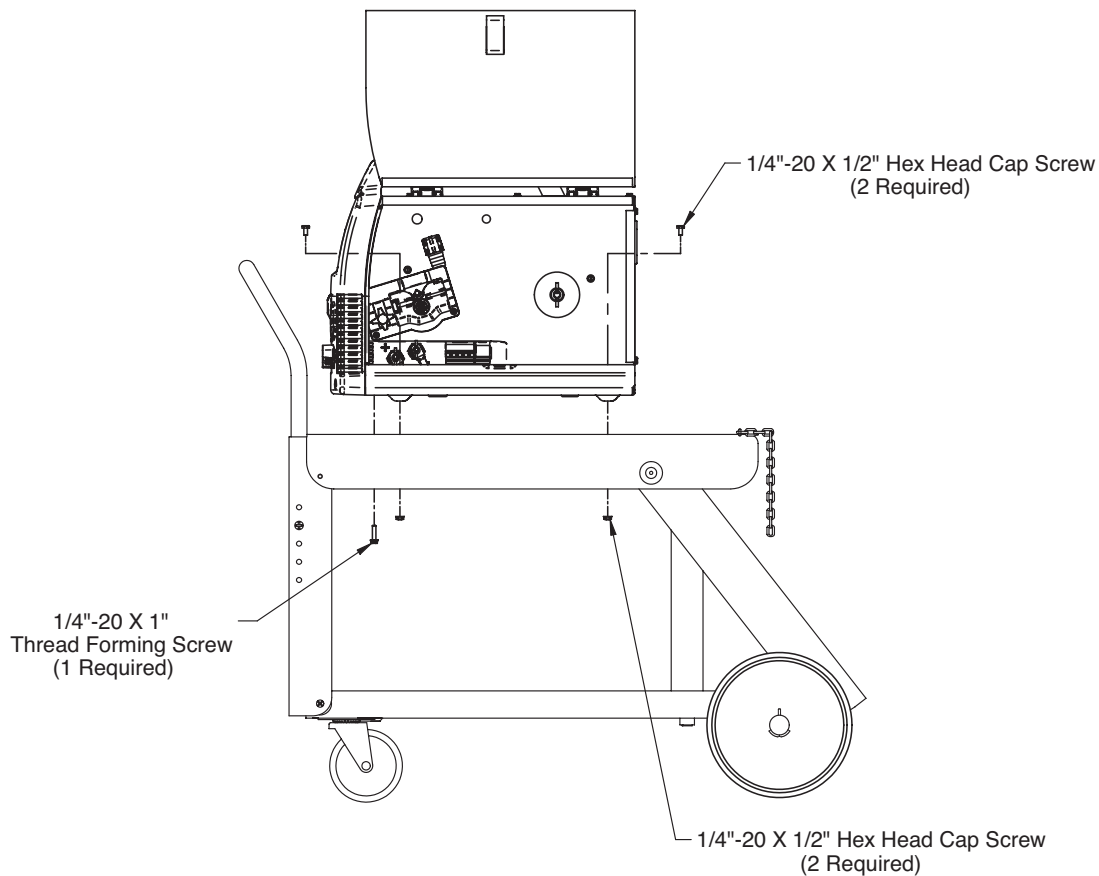

**K2275-3 - Welding Cart**

Lightweight cart stores and transports welder, 80 cubic foot shielding gas cylinder, welding cables and accessories. Includes an angled top shelf for easy access to controls, lower tray for added storage capacity, a sturdy fixed handle and convenient cable wrap hanger.

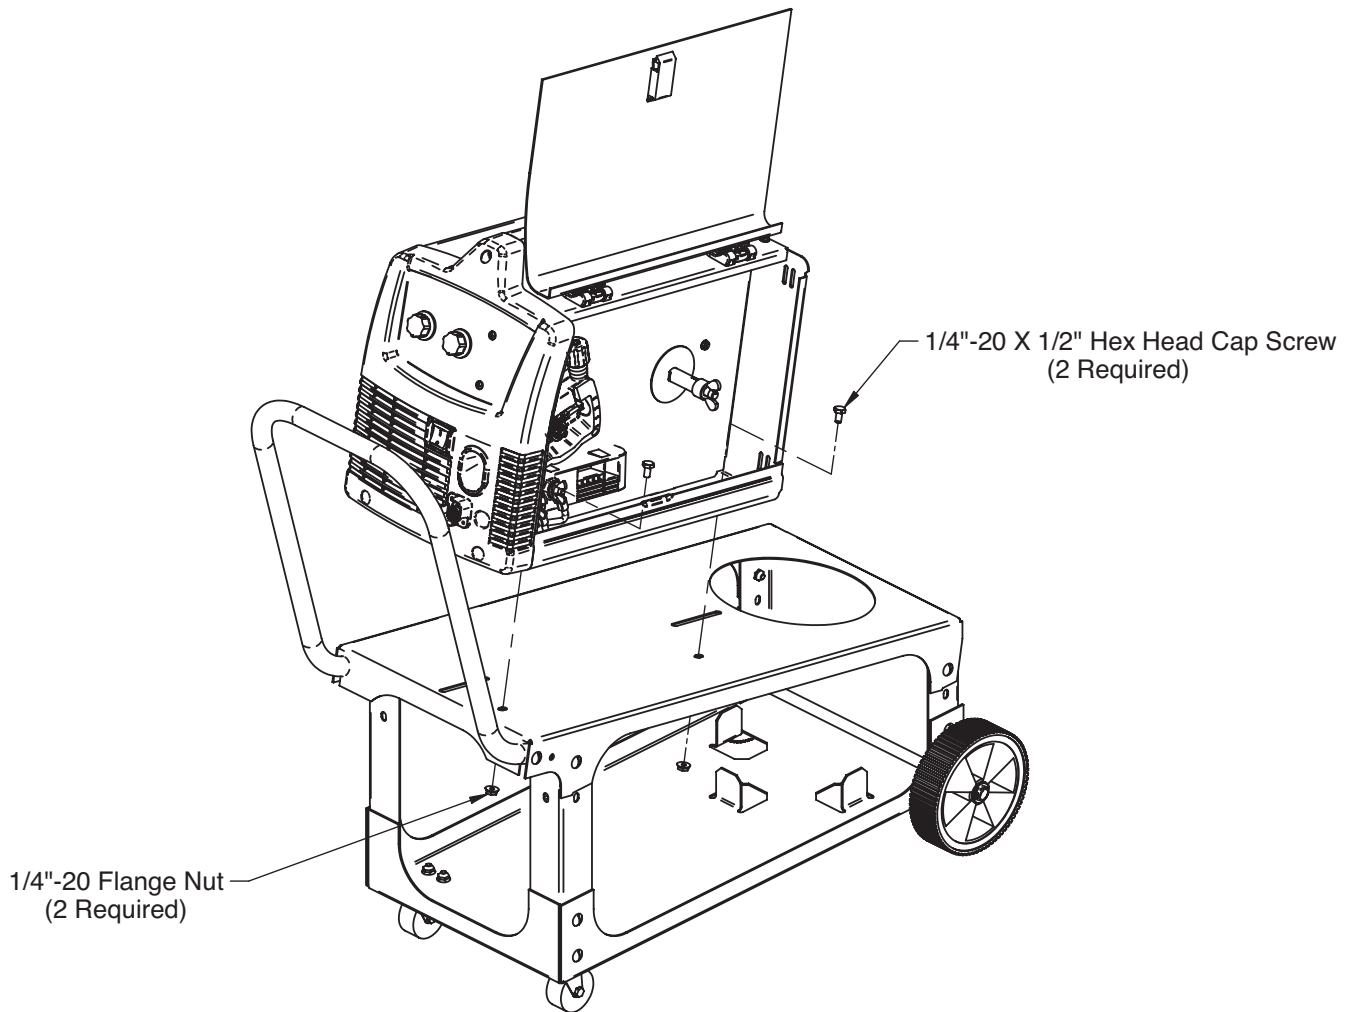



## SAFETY PRECAUTIONS



### WARNING

**ELECTRIC SHOCK can kill.**



- **Disconnect input power by removing plug from receptacle before working inside WIRE FEEDER WELDERS (125 and 140 MODELS).**

**Use only grounded receptacle. Do not touch electrically “hot” parts inside WIRE FEEDER WELDERS (125 and 140 MODELS).**

- **Have qualified personnel do the maintenance and trouble shooting work.**

## ROUTINE MAINTENANCE

### POWER SOURCE COMPARTMENT

No user serviceable parts inside! Do not attempt to perform service in the power source (fixed) side of the WIRE FEEDER WELDERS (125 and 140 MODELS). Take the unit to an authorized Lincoln Service Center if you experience problems. NO maintenance is required.

In extremely dusty locations, dirt may clog the air passages causing the welder to run hot with premature tripping of thermal protection. If so, blow dirt out of the welder with low pressure air at regular intervals to eliminate excessive dirt and dust build-up on internal parts.

### WIRE FEED COMPARTMENT

1. When necessary, vacuum accumulated dirt from gearbox and wire feed section.
2. Occasionally inspect the incoming guide tube and clean inside diameter if necessary.
3. Motor and gearbox have lifetime lubrication and require no maintenance.

### FAN MOTOR

Has lifetime lubrication — requires no maintenance.

### WIRE REEL SPINDLE

Requires no maintenance. Do **not** lubricate shaft.

## GUN AND CABLE MAINTENANCE

### FOR MAGNUM™ 100L GUN

#### Gun Cable Cleaning

Clean cable liner after using approximately 300 lbs (136 kg) of solid wire or 50 lbs (23 kg) of flux-cored wire. Remove the cable from the wire feeder and lay it out straight on the floor. Remove the contact tip from the gun. Using low pressure air, gently blow out the cable liner from the gas diffuser end.



### CAUTION

**Excessive pressure at the start may cause the dirt to form a plug.**

Flex the cable over its entire length and again blow out the cable. Repeat this procedure until no further dirt comes out.

#### Contact Tips, Nozzles, and Gun Tubes

1. Dirt can accumulate in the contact tip hole and restrict wire feeding. After each spool of wire is used, remove the contact tip and clean it by pushing a short piece of wire through the tip repeatedly. Use the wire as a reamer to remove dirt that may be adhering to the wall of the hole through the tip.
2. Replace worn contact tips as required. A variable or “hunting” arc is a typical symptom of a worn contact tip. To install a new tip, choose the correct size contact tip for the electrode being used (wire size is stenciled on the side of the contact tip) and screw it snugly into the gas diffuser.
3. Remove spatter from inside of gas nozzle and from tip after each 10 minutes of arc time or as required.
4. Be sure the gas nozzle is fully screwed onto the diffuser for gas shielded processes. For the Innershield® process, the gasless nozzle should be screwed onto the diffuser.
5. To remove gun tube from gun, remove gas nozzle or gasless nozzle and remove diffuser from gun tube. Remove both collars from each end of the gun handle and separate the handle halves. Loosen the locking nut holding the gun tube in place against the gun end cable connector. Unscrew gun tube from cable connector. To install gun tube, screw the locking nut on the gun tube as far as possible. Then screw the gun tube into the cable connector until it bottoms. Then unscrew (no more than one turn) the gun tube until its axis is perpendicular to the flat sides of the cable connector and pointed in the direction of the trigger. Tighten the locking nut so as to maintain the proper relationship between the gun tube and the cable connector. Replace the gun handle, trigger and diffuser. Replace the gas nozzle or gasless nozzle.

## OVERLOAD PROTECTION

### Output Overload


The WIRE FEEDER WELDERS (125 and 140 MODELS) are equipped with a circuit breaker and a thermostat which protects the machine from damage if maximum output is exceeded. The circuit breaker button will extend out when tripped. The circuit breaker must be manually reset.

### Thermal Protection

The WIRE FEEDER WELDERS (125 and 140 MODELS) have a rated output duty cycle as defined in the Technical Specification page. If the duty cycle is exceeded, a thermal protector will shut off the output until the machine cools to a reasonable operating temperature. This is an automatic function of the WIRE FEEDER WELDERS (125 and 140 MODELS) and does not require user intervention. The fan continues to run during cooling.

### Electronic Wire Drive Motor Protection

The WIRE FEEDER WELDERS (125 and 140 MODELS) have built-in protection for wire drive motor overload.

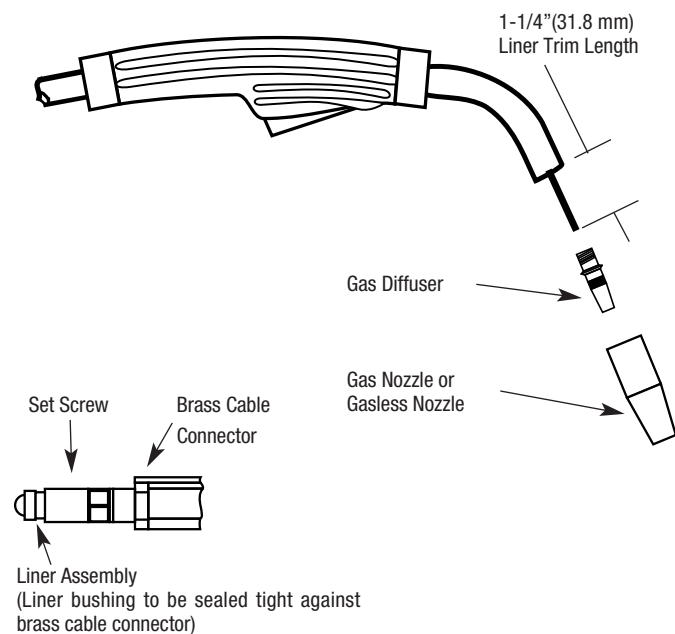

**FIGURE D.2**  
Liner trim length


## CHANGING LINER

**NOTICE:** The variation in cable lengths prevents the interchangeability of liners. Once a liner has been cut for a particular gun, it should not be installed in another gun unless it can meet the liner cutoff length requirement. Refer to **Figure D.2**.

1. Remove the gas nozzle from the gun by unscrewing counter-clockwise.
2. Remove the existing contact tip from the gun by unscrewing counter-clockwise.
3. Remove the gas diffuser from the gun tube by unscrewing counter-clockwise.
4. Lay the gun and cable out straight on a flat surface. Loosen the set screw located in the brass connector at the wire feeder end of the cable. Pull the liner out of the cable.
5. Insert a new untrimmed liner into the connector end of the cable. Be sure the liner bushing is stenciled appropriately for the wire size being used.
6. Fully seat the liner bushing into the connector. Tighten the set screw on the brass cable connector. At this time, the gas diffuser should not be installed onto the end of the gun tube.
7. With the gas nozzle and diffuser removed from the gun tube, be sure the cable is straight, and then trim the liner to the length shown in the **Figure D.2**. Remove any burrs from the end of the liner.
8. Screw the gas diffuser onto the end of the gun tube and securely tighten.
9. Replace the contact tip and nozzle.

## GUN HANDLE PARTS

The gun handle consists of two halves that are held together with a collar on each end. To open up the handle, turn the collars approximately 60 degrees counter-clockwise until the collars reach a stop. Then pull the collars off the gun handle. If the collars are difficult to turn, position the gun handle against a corner, place a screwdriver against the tab on the collar and give the screwdriver a sharp blow to turn the collar past an internal locking rib. **See Figure D.3.**

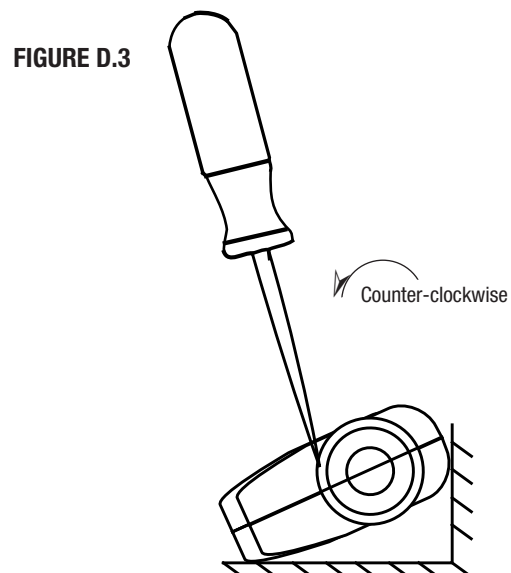

**FIGURE D.3**

## HOW TO USE TROUBLESHOOTING GUIDE

 **WARNING**

Service and Repair should only be performed by Lincoln Electric Factory Trained Personnel. Unauthorized repairs performed on this equipment may result in danger to the technician and machine operator and will invalidate your factory warranty. For your safety and to avoid Electrical Shock, please observe all safety notes and precautions detailed throughout this manual.

This Troubleshooting Guide is provided to help you locate and repair possible machine malfunctions. Simply follow the three-step procedure listed below.

**Step 1. LOCATE PROBLEM (SYMPTOM).**

Look under the column labeled "PROBLEM (SYMPTOMS)". This column describes possible symptoms that the machine may exhibit. Find the listing that best describes the symptom that the machine is exhibiting.

**Step 2. POSSIBLE CAUSE.**

The second column labeled "POSSIBLE CAUSE" lists the obvious external possibilities that may contribute to the machine symptom.

**Step 3. RECOMMENDED COURSE OF ACTION**

This column provides a course of action for the Possible Cause, generally it states to contact your local Lincoln Authorized Field Service Facility.

If you do not understand or are unable to perform the Recommended Course of Action safely, contact your local Lincoln Authorized Field Service Facility.

 **CAUTION**

If for any reason you do not understand the test procedures or are unable to perform the tests/repairs safely, contact your **Local Lincoln Authorized Field Service Facility** for technical troubleshooting assistance before you proceed.

Observe all Safety Guidelines detailed throughout this manual

PROBLEMS (SYMPTOMS)	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDED COURSE OF ACTION
<b>OUTPUT PROBLEMS</b>		
Major physical or electrical damage is evident.	“Do not Plug in machine or turn it on”. Contact your local Authorized Field Service Facility.	If all recommended possible areas of misadjustment have been checked and the problem persists, <b>Contact your local Lincoln Authorized Field Service Facility.</b>
No wire feed, weld output or gas flow when gun trigger is pulled. Fan does NOT operate.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure correct voltage is applied to the machine.</li> <li>2. Make certain that power switch is in the ON position.</li> <li>3. Make sure circuit breaker is reset.</li> </ol>	
No wire feed, weld output or gas flow when gun trigger is pulled. Fan operates normally.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The thermostat may be tripped due to overheating. Let machine cool. Weld at lower duty cycle.</li> <li>2. Check for obstructions in air flow. Check Gun Trigger connections. See Installation section.</li> <li>3. Gun trigger may be faulty.</li> </ol>	

PROBLEMS (SYMPTOMS)	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDED COURSE OF ACTION
<b>FEEDING PROBLEMS</b>		
No wire feed when gun trigger is pulled. Fan runs, gas flows and machine has correct open circuit voltage (33V) – weld output.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. If the wire drive motor is running make sure that the correct drive rolls are installed in the machine.</li> <li>2. Check for clogged cable liner or contact tip.</li> <li>3. Check for proper size cable liner and contact tip.</li> <li>4. For 140Amp machine only: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check Magnum 100SG/Magnum 100L switch is properly switched to activate proper gun.</li> </ul> </li> </ol>	If all recommended possible areas of misadjustment have been checked and the problem persists, <b>Contact your local Lincoln Authorized Field Service Facility.</b>



**CAUTION**

If for any reason you do not understand the test procedures or are unable to perform the tests/repairs safely, contact your **Local Lincoln Authorized Field Service Facility** for technical troubleshooting assistance before you proceed.

Observe all Safety Guidelines detailed throughout this manual

PROBLEMS (SYMPTOMS)	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDED COURSE OF ACTION
<b>GAS FLOW PROBLEMS</b>		
Low or no gas flow when gun trigger is pulled. Wire feed, weld output and fan operate normally.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check gas supply, flow regulator and gas hoses.</li> <li>2. Check gun connection to machine for obstruction or leaky seals.</li> </ol>	If all recommended possible areas of misadjustment have been checked and the problem persists, <b>Contact your local Lincoln Authorized Field Service Facility.</b>


PROBLEMS (SYMPTOMS)	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDED COURSE OF ACTION
<b>WELDING PROBLEMS</b>		
Arc is unstable – Poor starting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check for correct input voltage to machine.</li> <li>2. Check for proper electrode polarity for process.</li> <li>3. Check gun tip for wear or damage and proper size – Replace.</li> <li>4. Check for proper gas and flow rate for process. (For MIG only.)</li> <li>5. Check work cable for loose or faulty connections.</li> <li>6. Check gun for damage or breaks.</li> <li>7. Check for proper drive roll orientation and alignment.</li> <li>8. Check liner for proper size.</li> </ol>	If all recommended possible areas of misadjustment have been checked and the problem persists, <b>Contact your local Lincoln Authorized Field Service Facility.</b>

**OPERATOR'S MANUAL**

 **CAUTION**

If for any reason you do not understand the test procedures or are unable to perform the tests/repairs safely, contact your **Local Lincoln Authorized Field Service Facility** for technical troubleshooting assistance before you proceed.

# WIRING DIAGRAM FOR CODE 11631, 11632, 11633, 11638, 11639

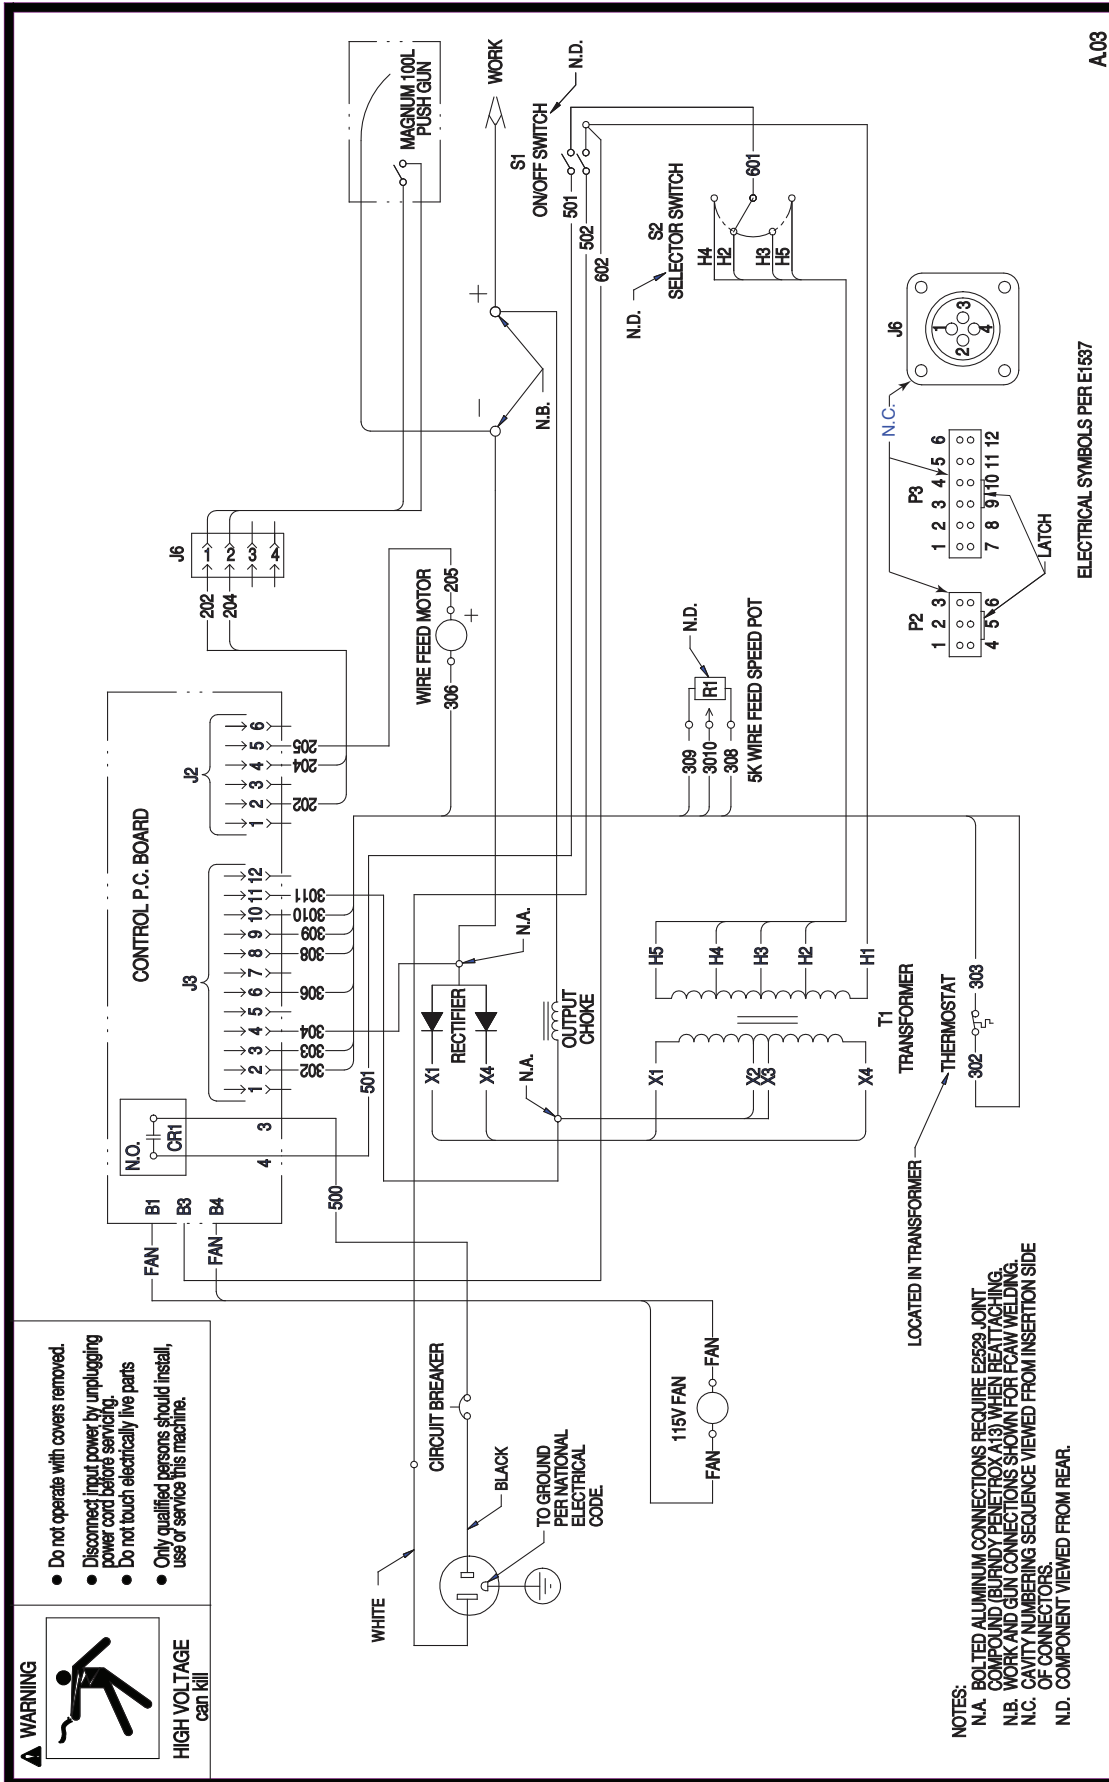

A03


M22477-1

ELECTRICAL SYMBOLS PER E1587

- NOTES:
- N.A. BOLTED ALUMINUM CONNECTIONS REQUIRE E2629 JOINT COMPOUND (BUNDRY PENETROX A13) WHEN REATTACHING.
  - N.B. WORK AND GUN CONNECTIONS SHOWN FOR FCAW WELDING.
  - N.C. CAVITY NUMBERING SEQUENCE VIEWED FROM INSERTION SIDE OF CONNECTORS.
  - N.D. COMPONENT VIEWED FROM REAR.

NOTE: This diagram is for reference only. It may not be accurate for all machines covered by this manual. The specific diagram for a particular code is pasted inside the machine on one of the enclosure panels.


WIRING DIAGRAM FOR CODE 11634, 11635, 11636, 11637

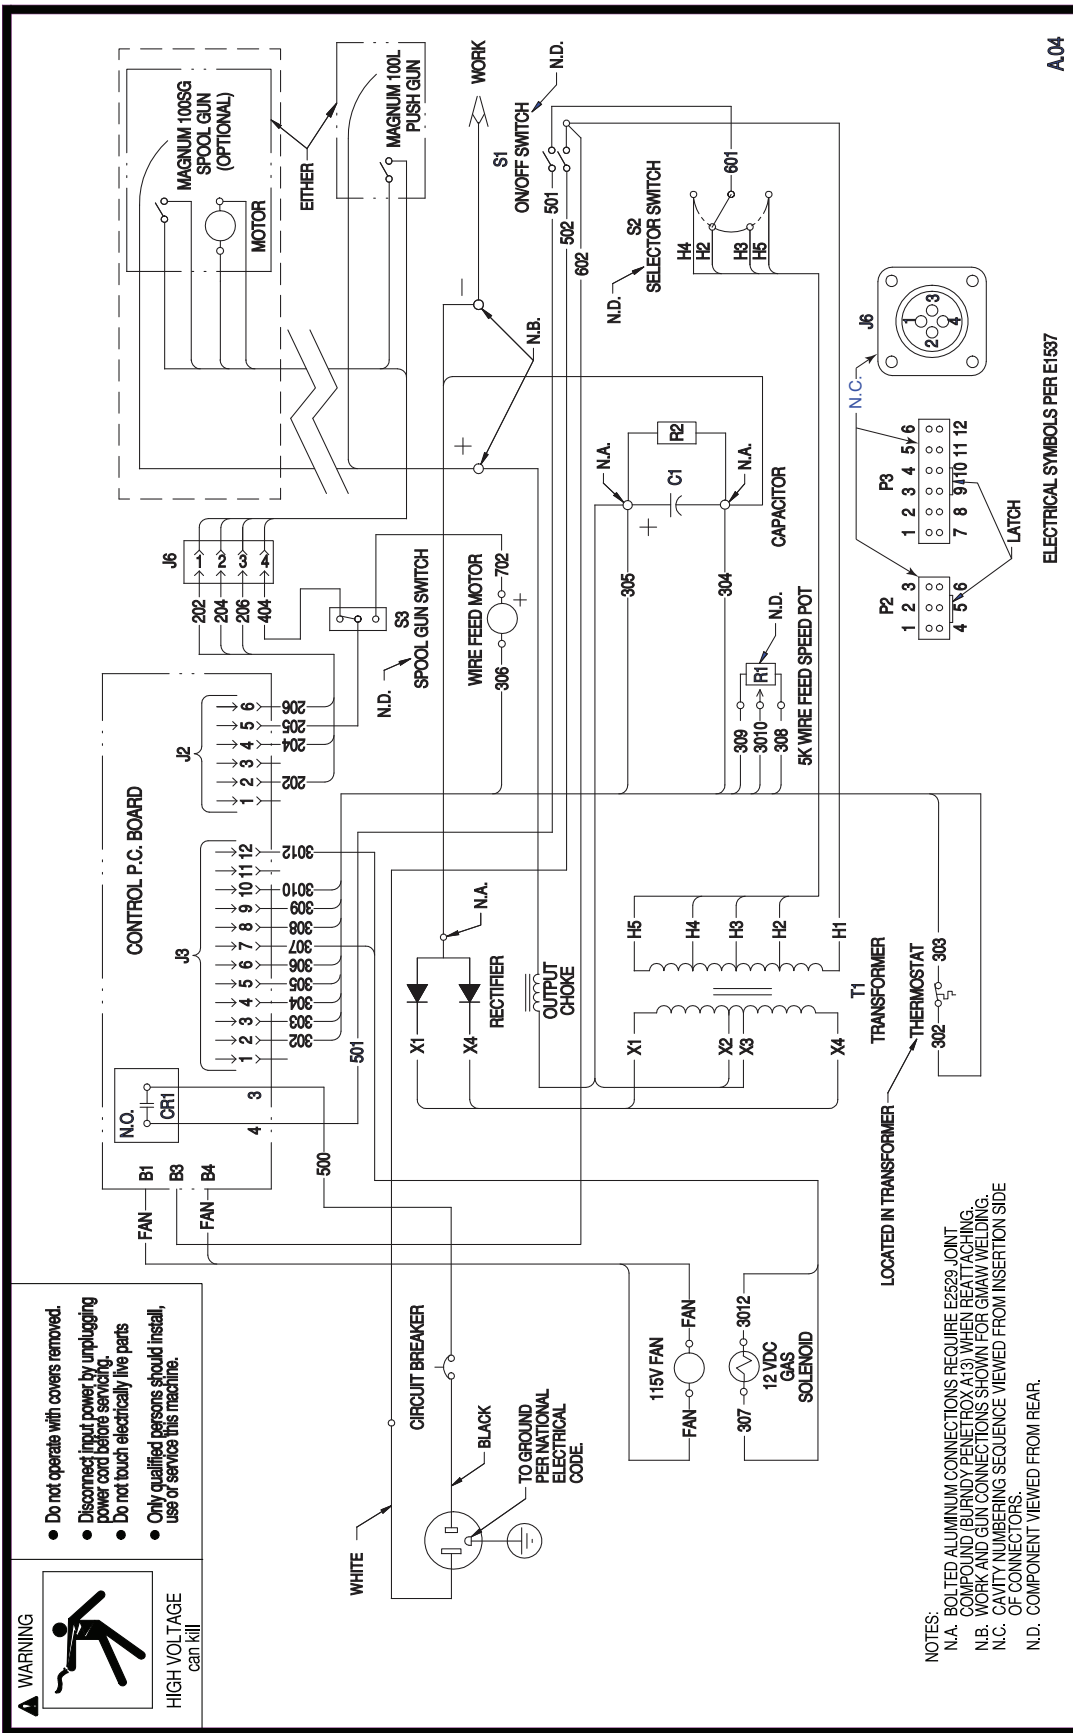

NOTE: This diagram is for reference only. It may not be accurate for all machines covered by this manual. The specific diagram for a particular code is pasted inside the machine on one of the enclosure panels.

OPERATOR'S MANUAL


**WIRING DIAGRAM FOR CODE 12101, 12103, 12104, 12106**

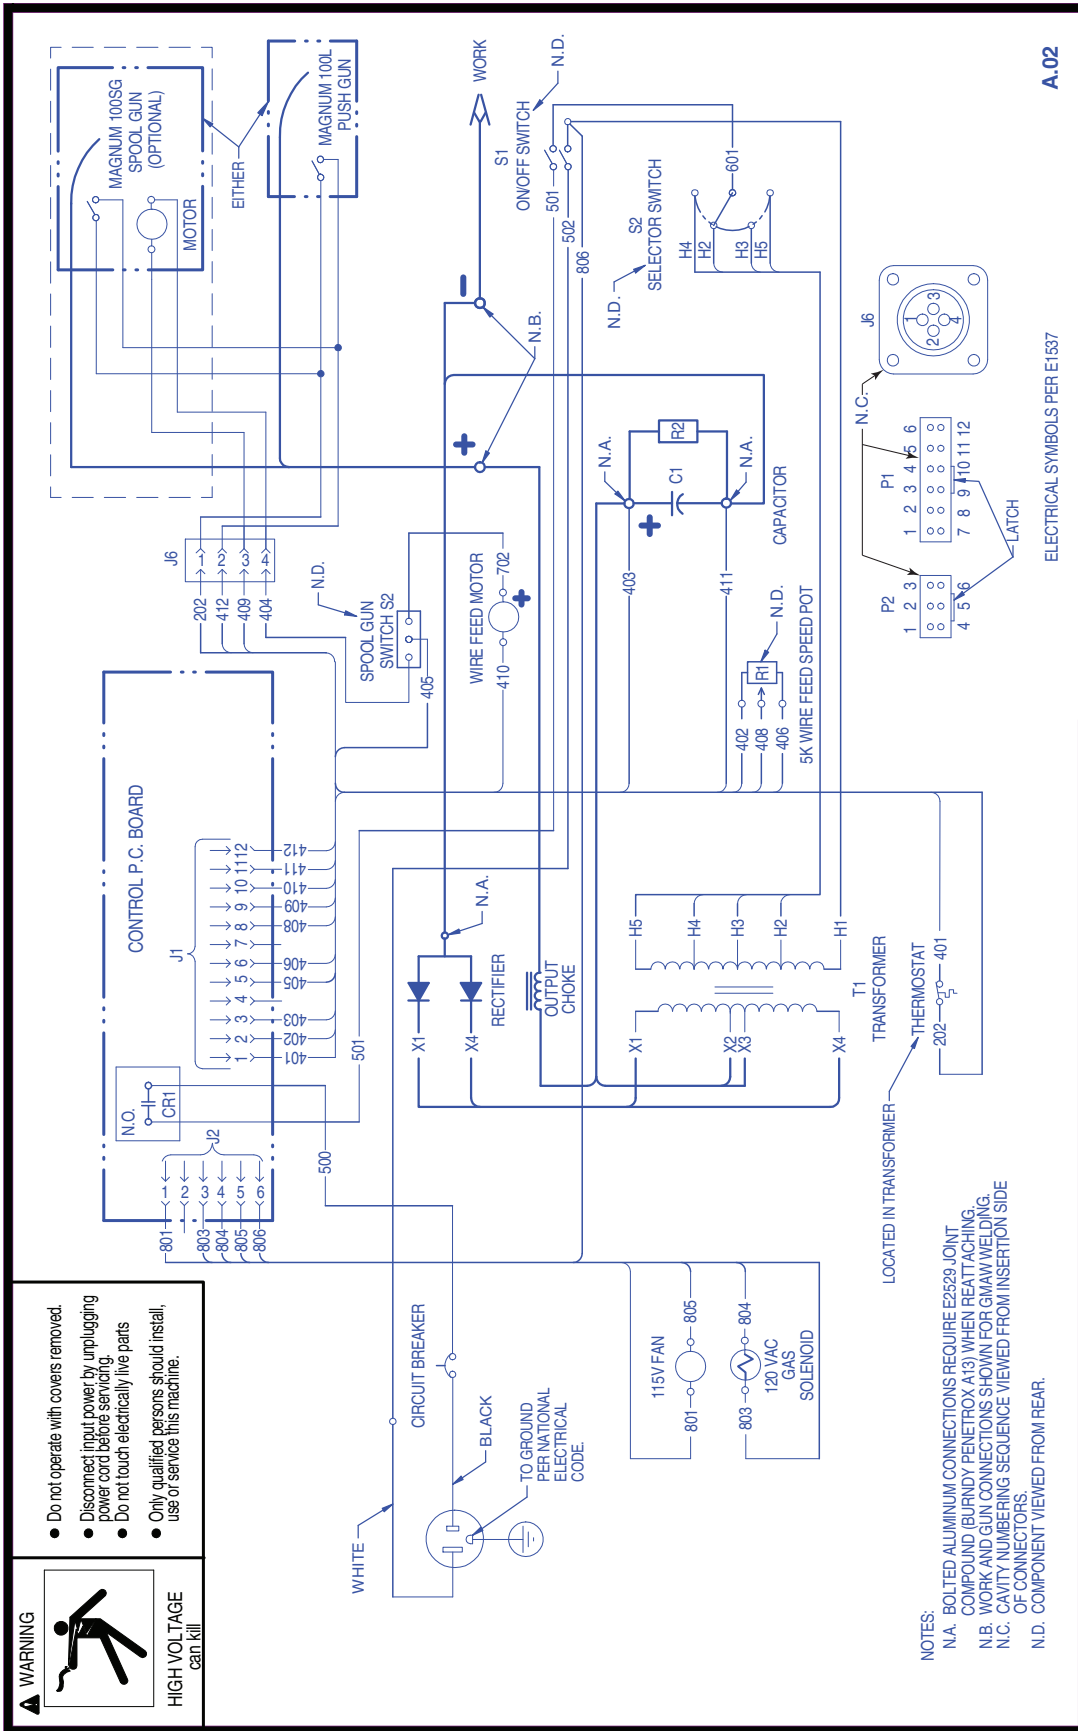

NOTE: This diagram is for reference only. It may not be accurate for all machines covered by this manual. The specific diagram for a particular code is pasted inside the machine on one of the enclosure panels.




**WIRING DIAGRAM FOR CODE 12100, 12102, 12105, 12107**

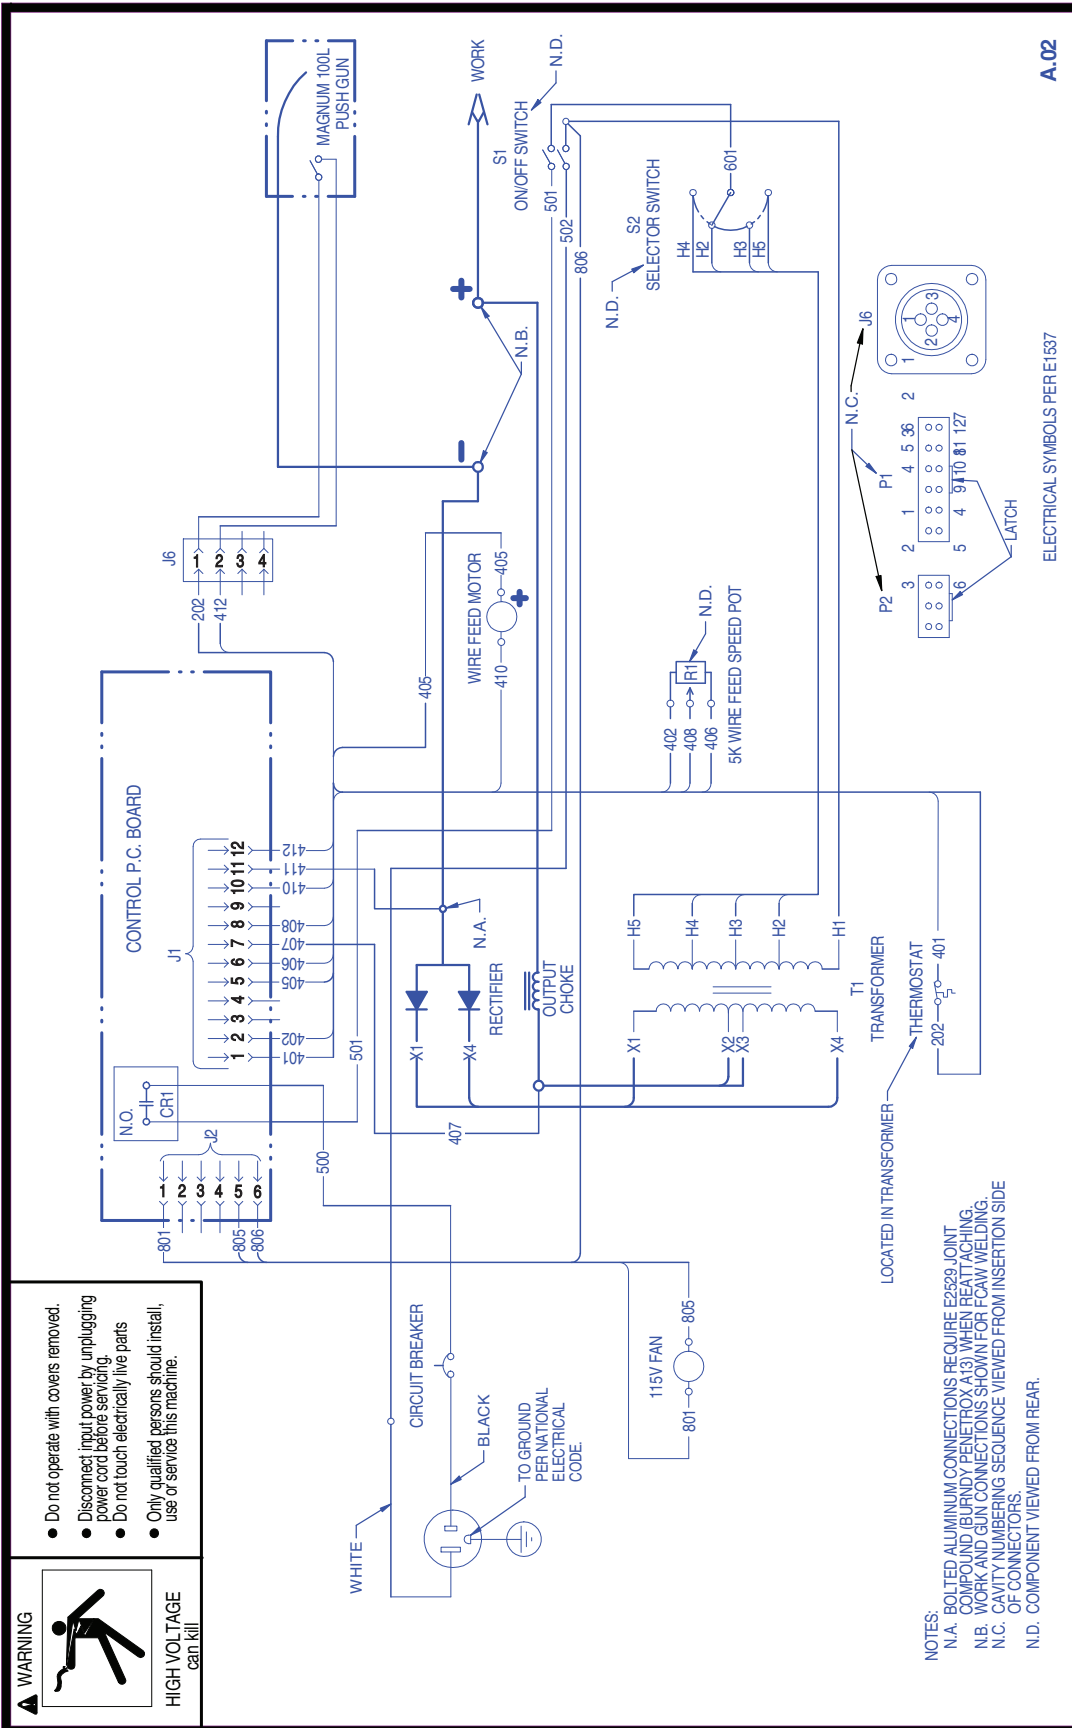

M24970

OPERATOR'S MANUAL


NOTE: This diagram is for reference only. It may not be accurate for all machines covered by this manual. The specific diagram for a particular code is pasted inside the machine on one of the enclosure panels.

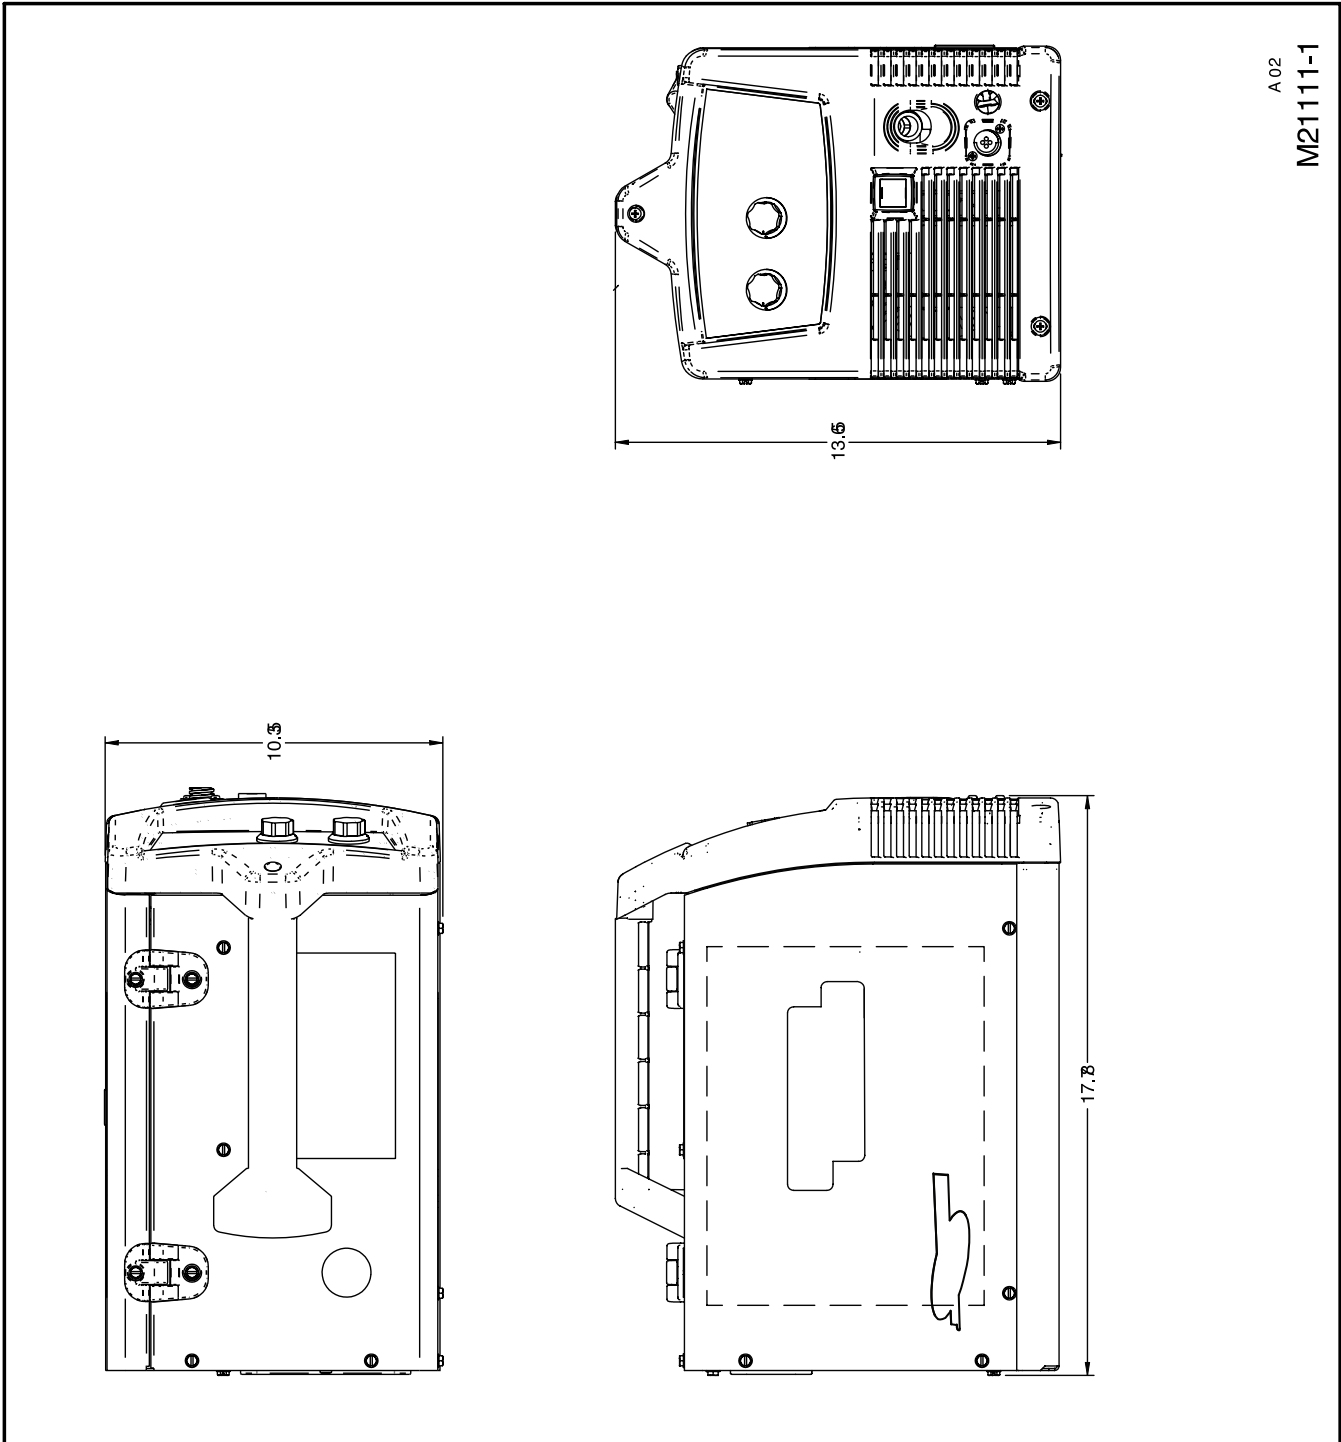



## Manual del Operador

# SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRA (MODELOS 125, 140)

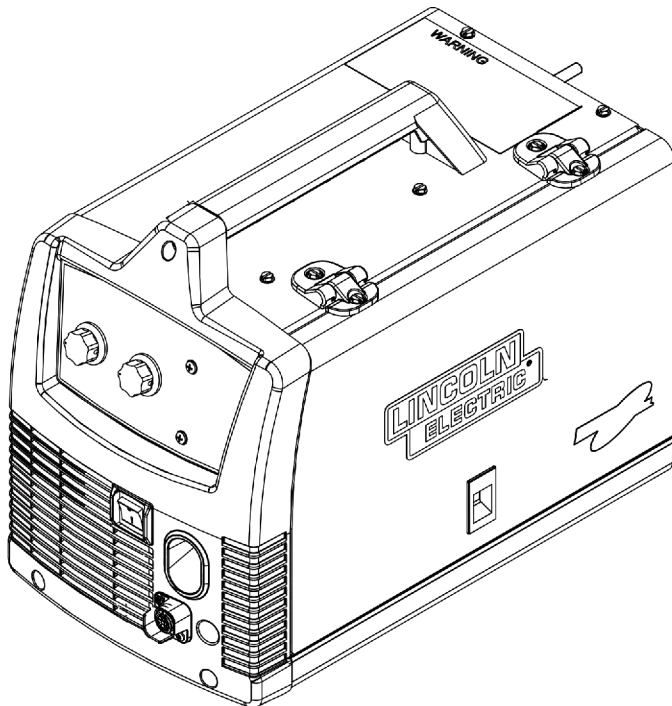

Para usarse con máquinas con números de código:

**11631, 11632, 11633, 11634,  
11635, 11636, 11637, 11638,  
11639, 12100, 12101, 12102,  
12103, 12104, 12105, 12106,  
12107, 12191, 12192**



**Registre su máquina:**

[www.lincolnelectric.com/register](http://www.lincolnelectric.com/register)

**Servicio Autorizado y Localizador de Distribuidores:**

[www.lincolnelectric.com/locator](http://www.lincolnelectric.com/locator)

**Guarde para consulta futura**

Fecha de Compra

Código: (ejemplo: 10859)

Número de serie: (ejemplo: U1060512345)

MANUAL DEL OPERADOR

**THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY**

22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • U.S.A.

Phone: +1.216.481.8100 • [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com)

# GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD DE LINCOLN ELECTRIC.

## COMPRUEBE QUE LA CAJA Y EL EQUIPO ESTÉN EN PERFECTO ESTADO DE INMEDIATO

El comprador pasa a ser el propietario del equipo una vez que la empresa de transportes lo entrega en destino. Consecuentemente, cualquier reclamación por daños materiales durante el envío deberá hacerla el comprador ante la empresa de transportes cuando se entregue el paquete.

## LA SEGURIDAD DEPENDE DE USTED

Los equipos de corte y soldadura por arco de Lincoln se diseñan y fabrican teniendo presente la seguridad. No obstante, la seguridad en general aumenta con una instalación correcta ... y un uso razonado por su parte. **NO INSTALE, UTILICE NI REPARE EL EQUIPO SI NO SE HA LEÍDO ESTE MANUAL Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYEN EN EL MISMO.** Y, sobre todo, piense antes de actuar y sea siempre cauteloso.

### ATENCIÓN

Verá este cuadro siempre que deba seguir exactamente alguna instrucción con objeto de evitar daños físicos graves o incluso la muerte.

### PRECAUCIÓN

Verá este cuadro siempre que deba seguir alguna instrucción con objeto de evitar daños físicos leves o daños materiales.



## NO SE ACERQUE AL HUMO.

NO se acerque demasiado al arco. Si es necesario, utilice lentillas para poder trabajar a una distancia razonable del arco.


LEA y ponga en práctica el contenido de las hojas de datos sobre seguridad y el de las etiquetas de seguridad que encontrará en las cajas de los materiales para soldar.

**TRABAJE EN ZONAS VENTILADAS** o instale un sistema de extracción, a fin de eliminar humos y gases de la zona de trabajo en general.

**SI TRABAJA EN SALAS GRANDES O AL AIRE LIBRE**, con la ventilación natural será suficiente siempre que aleje la cabeza de los humos (v. a continuación).

**APROVÉCHESE DE LAS CORRIENTES DE AIRE NATURALES** o utilice ventiladores para alejar los humos.

Hable con su supervisor si presenta algún síntoma poco habitual. Es posible que haya que revisar el ambiente y el sistema de ventilación.

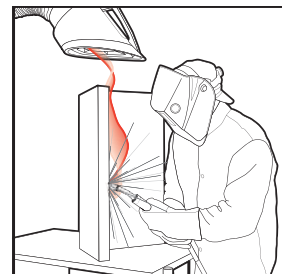

## UTILICE PROTECTORES OCULARES, AUDITIVOS Y CORPORALES CORRECTOS

**PROTÉJASE** los ojos y la cara con un casco para soldar de su talla y con una placa de filtrado del grado adecuado (v. la norma Z49.1 del ANSI).

**PROTÉJASE** el cuerpo de las salpicaduras por soldadura y de los relámpagos del arco con ropa de protección, como tejidos de lana, guantes y delantal ignífugos, pantalones de cuero y botas altas.

**PROTEJA** a los demás de salpicaduras, relámpagos y ráfagas con pantallas de protección.



**EN ALGUNAS ZONAS**, podría ser necesaria la protección auricular.

**ASEGÚRESE** de que los equipos de protección estén en buen estado.

Utilice gafas de protección en la zona de trabajo **EN TODO MOMENTO.**



## SITUACIONES ESPECIALES

**NO SUELDE NI CORTE** recipientes o materiales que hayan estado en contacto con sustancias de riesgo, a menos que se hayan lavado correctamente. Esto es extremadamente peligroso.

**NO SUELDE NI CORTE** piezas pintadas o galvanizadas, a menos que haya adoptado medidas para aumentar la ventilación. Estas podrían liberar humos y gases muy tóxicos.

## Medidas preventivas adicionales

**PROTEJA** las bombonas de gas comprimido del calor excesivo, de las descargas mecánicas y de los arcos; asegure las bombonas para que no se caigan.

**ASEGÚRESE** de que las bombonas nunca pasen por un circuito eléctrico.

**RETIRE** cualquier material inflamable de la zona de trabajo de soldadura.

**TENGA SIEMPRE A LA MANO UN EQUIPO DE EXTINCIÓN DE FUEGOS Y ASEGÚRESE DE SABER UTILIZARLO.**



# SECCIÓN A: ADVERTENCIAS



## ADVERTENCIAS DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN 65 PARA CALIFORNIA



**ADVERTENCIA:** De acuerdo con el Estado de California (EE. UU.), respirar los gases de escape de los motores de diésel provoca cáncer, anomalías congénitas y otras toxicidades para la función reproductora.

- Arranque y utilice el motor siempre en una zona bien ventilada.
- Si se encuentra en una zona sensible, asegúrese de expulsar los gases de escape.
- No modifique ni altere el sistema de expulsión de gases.
- No deje el motor en ralentí a menos que sea necesario.

Para saber más, acceda a [www.P65warnings.ca.gov/diesel](http://www.P65warnings.ca.gov/diesel)

**ADVERTENCIA:** Cuando se usa para soldar o cortar, el producto provoca humos y gases que, de acuerdo con el Estado de California, provocan anomalías congénitas y, en algunos casos, cáncer (§ 25249.5 y siguientes del Código de Salud y Seguridad del Estado de California).



**ADVERTENCIA:** Cáncer y toxicidades para la función reproductora ([www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov))

**LA SOLDADURA POR ARCO PUEDE SER PELIGROSA. PROTÉJASE Y PROTEJA A LA PERSONAS DE SU ENTORNO DE POSIBLES LESIONES FÍSICAS GRAVES O INCLUSO LA MUERTE. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN. LOS PORTADORES DE MARCAPASOS DEBERÁN ACUDIR A SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.**

Lea y comprenda las siguientes instrucciones de seguridad. Si quiere saber más sobre seguridad, le recomendamos que adquiera una copia de la norma Z49.1 del ANSI "Seguridad en los trabajos de corte y soldadura" a través de la Sociedad Estadounidense de Soldadura (P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135) o de la norma W117.2-1974 de CSA. Podrá recoger una copia gratuita del folleto E205, "Seguridad en los procesos de soldadura por arco", en Lincoln Electric Company, situada en 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.

**ASEGÚRESE DE QUE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOS LLEVE A CABO ÚNICAMENTE UN TÉCNICO CUALIFICADO AL RESPECTO.**



## PARA EQUIPOS DE MOTOR.

- 1.a. Apague el motor antes de iniciar la resolución de problemas y el trabajo de mantenimiento, a menos que el motor deba estar encendido para efectuar el trabajo de mantenimiento.
- 1.b. Utilice el motor en zonas abiertas y bien ventiladas o asegúrese de expulsar todos los gases de escape del motor al aire libre.



- 1.c. No ponga carburante cerca de un arco de soldadura con llama ni cuando el motor esté en funcionamiento. Detenga el motor y deje que se enfríe antes de volver a repostar para evitar las pérdidas de combustible derivadas de la evaporación al entrar en contacto con las partes del motor que estén calientes. No derrame combustible al llenar el depósito. Si derrama algo de combustible, límpielo y no arranque el motor hasta que los gases se hayan evaporado.



- 1.d. Asegúrese de que todos los componentes, cubiertas de seguridad y piezas del equipo estén bien instalados y en buen estado. No acerque las manos, el pelo, la ropa ni las herramientas a la correa trapezoidal, engranajes, ventiladores y otras piezas móviles al arrancar, utilizar y reparar el equipo.



- 1.e. En algunos casos, podría ser necesario retirar las cubiertas de seguridad para dar el mantenimiento necesario. Retire las cubiertas solo cuando sea necesario y vuelva a colocarlas en cuanto termine de hacer la tarea por la que las haya retirado. Sea extremadamente cauteloso cuando trabaje cerca de piezas móviles.

- 1.f. No coloque las manos cerca del ventilador del motor. No trate de hacer funcionar el regulador o el eje portador pulsando el acelerador mientras que el motor esté en marcha.

- 1.g. Para evitar arrancar un motor de gasolina de forma accidental al cambiar el motor o el generador de soldadura, desconecte los cables de la bujía, la tapa del distribuidor o el dinamoimagneto, según sea necesario.

- 1.h. Para evitar quemaduras, no retire la tapa de presión del radiador mientras que el motor esté caliente.



## LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PUEDEN SER PELIGROSOS.



- 2.a. El flujo de corriente eléctrica por los conductores genera campos electromagnéticos (EM) localizados. La corriente de soldadura genera campos EM en los cables para soldar y en los soldadores.
- 2.b. Los campos EM pueden interferir con ciertos marcapasos, por lo que los operarios portadores de marcapasos deberán acudir a su médico antes de soldar.
- 2.c. La exposición a los campos EM de la soldadura podría tener otros efectos sobre la salud que aún se desconocen.
- 2.d. Los operarios deberán ajustarse a los siguientes procedimientos para reducir al mínimo la exposición a los campos EM derivados del circuito del soldador:
  - 2.d.1. Guíe los cables auxiliares y del electrodo a la vez y utilice cinta adhesiva siempre que sea posible.
  - 2.d.2. No se enrolle las derivaciones del electrodo por el cuerpo.
  - 2.d.3. No se coloque entre el electrodo y los cables auxiliares. Si el cable del electrodo queda a su derecha, el cable auxiliar también deberá quedar a su derecha.
  - 2.d.4. Conecte el cable auxiliar a la pieza de trabajo lo más cerca posible de la zona en la que se esté soldando.
  - 2.d.5. No trabaje junto a la fuente de alimentación del equipo.



## UNA DESCARGA ELÉCTRICA LE PUEDE MATAR.



- 3.a. Los circuitos auxiliar (tierra) y del electrodo están vivos desde el punto de vista eléctrico cuando el soldador está encendido. No toque dichas partes "vivas" con el cuerpo. Tampoco las toque si lleva ropa que esté mojada. Utilice guantes secos y herméticos para aislarse las manos.
- 3.b. Aísle la pieza de trabajo y el suelo con un aislante seco. Asegúrese de que el aislante sea lo suficientemente amplio como para cubrir toda la zona de contacto físico con la pieza y el suelo.

**Además de adoptar las medidas de seguridad habituales, si debe soldar en condiciones arriesgadas desde el punto de vista eléctrico (en zonas húmedas o mientras lleva ropa mojada; en estructuras metálicas como suelos, rejas o andamios; en posiciones poco habituales, como sentado, de rodillas o tumbado, si hay probabilidades de tocar de forma accidental la pieza de trabajo o el suelo), el operario deberá utilizar los siguientes equipos:**

- Soldador (TIG) semiautomático para corriente continua (CC)
  - Soldador (electrodo) manual para CC
  - Soldador para CA con control reducido de la tensión
- 3.c. En los equipos TIG automáticos o semiautomáticos, el electrodo, el carrete del electrodo, el cabezal del equipo, la boquilla y la pistola semiautomática también están vivas desde el punto de vista de la electricidad.
  - 3.d. Asegúrese de que el cable auxiliar presente una buena conexión eléctrica con el metal que se esté soldando. La conexión deberá hacerse lo más cerca posible de la zona de trabajo.
  - 3.e. Haga una buena conexión a tierra con la pieza de trabajo o el metal que vaya a soldar.
  - 3.f. Mantenga el soporte del electrodo, las pinzas, el cable del equipo y la máquina de soldar en buen estado de funcionamiento. Cambie el aislante si está dañado.
  - 3.g. Nunca sumerja el electrodo en agua para enfriarlo.
  - 3.h. No toque nunca de forma simultánea las piezas vivas desde el punto de vista eléctrico de los soportes de los electrodos conectados a los dos equipos, ya que la tensión existente entre las dos podría ser equivalente a la tensión de los circuitos de los dos equipos.
  - 3.i. Cuando tenga que trabajar por encima del nivel del suelo, utilice un arnés a modo de protección por si se produjera una descarga y se cayera.
  - 3.j. Consulte también los apartados 6.c. y 8.



## LAS RADIACIONES DEL ARCO QUEMAN.



- 4.a. Utilice un protector con el filtro y las cubiertas debidos para protegerse los ojos de las chispas y de las radiaciones del arco cuando esté soldando u observando una soldadura por arco. Los protectores faciales y las lentes de filtrado deberán adaptarse a las normas ANSI Z87.1.
- 4.b. Utilice ropa adecuada y fabricada con materiales ignífugos y duraderos para protegerse la piel y proteger a sus compañeros de las radiaciones del arco.
- 4.c. Proteja a los técnicos que estén en las inmediaciones con una pantalla ignífuga y pídale que no miren al arco y que no se expongan a la radiación del arco ni a las salpicaduras.




## LOS HUMOS Y GASES PUEDEN SER PELIGROSOS.



- 5.a. Al soldar, se pueden generar humos y gases peligrosos para la salud. Evite respirar dichos humos y gases. Si va a soldar, no se acerque al humo. Asegúrese de que haya una buena ventilación en la zona del arco para garantizar que no se respiren los humos y gases. **Si debe soldar superficies revestidas (consulte las instrucciones del contenedor o las hojas de datos sobre seguridad) o superficies de plomo, acero u otros metales cadmiados, asegúrese de exponerse lo menos posible y de respetar los PEL (límites de exposición permisibles) de la OSHA y los TLV (valores límite) de la ACGIH. Para ello, utilice los sistemas de extracción y de ventilación locales, a menos que la evaluación de la exposición indiquen lo contrario. En espacios cerrados y, en algunos casos, en espacios abiertos, necesitará un respirador. Además, deberá tomar precauciones adicionales cuando suelde acero galvanizado.**
- 5.b. La función del equipo de control del humo de la soldadura se ve afectada por varios factores, como el uso y la colocación correctos del equipo, el mantenimiento del equipo y los procedimientos concretos aplicados a la hora de soldar. El nivel de exposición de los trabajadores deberá comprobarse en el momento de la instalación y de forma periódica después de entonces, a fin de garantizar que este se ajuste a los PEL de la OSHA y a los TLV de la ACGIH.
- 5.c. No utilice el equipo para soldar en zonas rodeadas de vapores de hidrocarburo clorado procedentes de operaciones de desengrasado, limpieza o pulverización. El calor y la radiación del arco pueden reaccionar con los vapores del disolvente y formar fosgeno, un gas muy tóxico, y otros productos irritantes.
- 5.d. Los gases de protección que se utilizan en la soldadura por arco pueden desplazar el aire y provocar lesiones o incluso la muerte. Asegúrese de que haya suficiente ventilación, en particular en zonas cerradas, para garantizar que el aire que respire sea seguro.
- 5.e. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante del equipo y de los fungibles utilizados, incluidas la hojas de datos sobre seguridad, y siga las prácticas de seguridad aprobadas por su empresa. Obtendrá hojas de datos sobre seguridad de la mano de su distribuidor de equipos de soldar o del propio fabricante.
- 5.f. Consulte también el apartado 1.b.




## LAS CHISPAS DERIVADAS DE CORTES Y SOLDADURAS PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS O EXPLOSIONES.

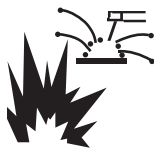

- 6.a. Elimine cualquier factor de riesgo de incendio de la zona de trabajo. Si no fuera posible, cubra los materiales para evitar que las chispas puedan crear un incendio. Recuerde que las chispas derivadas de las soldaduras pueden pasar con facilidad, a través de grietas pequeñas a zonas adyacentes. Además, los materiales pueden calentarse con rapidez. Evite soldar cerca de conductos hidráulicos. Asegúrese de tener un extintor a la mano.
- 6.b. Si tuviera que usar bombonas de gas comprimido en las zonas de trabajo, tome las medidas apropiadas para evitar situaciones de riesgo. Consulte el documento "Seguridad en los trabajos de corte y soldadura" (norma Z49.1 del ANSI) y los datos de funcionamiento del equipo utilizado.
- 6.c. Cuando no esté utilizando el equipo, asegúrese de que el circuito del electrodo no toque en absoluto la zona de trabajo ni el suelo. Si se pusieran en contacto de forma accidental, dichas partes podrían sobrecalentarse y provocar un incendio.
- 6.d. No caliente, corte ni suelde depósitos, bobinas o contenedores hasta que se haya asegurado de que tales procedimientos no harán que los vapores inflamables o tóxicos del interior de dichas piezas salgan al exterior. Estos pueden provocar explosiones incluso si se han "limpiado". Para saber más, adquiera el documento "Prácticas seguras y recomendables de preparación para los procesos de corte y soldadura de contenedores y conductos que han contenido sustancias peligrosas" (AWS F4.1) a través de la Sociedad Estadounidense de Soldadura (consulte la dirección más arriba).
- 6.e. Ventile los contenedores y piezas de fundición antes de calentarlos, cortarlos o soldarlos. Podrían explotar.
- 6.f. El arco de soldadura desprende chispas y salpicaduras. Utilice prendas de protección, como guantes de piel, camisas gruesas, pantalones sin dobladillos, botas altas y un gorro para el pelo. Utilice un protector auricular cuando suelde en un lugar distinto del habitual o en espacios cerrados. Cuando esté en la zona de trabajo, utilice siempre gafas de protección con blindaje lateral.
- 6.g. Conecte el cable auxiliar tan cerca de la zona de trabajo como le sea posible. Conectar los cables auxiliares a la estructura del edificio o a cualquier otra ubicación distinta de la zona de trabajo aumenta las probabilidades de que la corriente pase por cadenas de elevación, cables de grúas u otros circuitos alternos. Esto podría generar un riesgo de incendio y sobrecalentar los cables y cadenas de elevación hasta que fallaran.
- 6.h. Consulte también el apartado 1.c.
- 6.i. Lea y comprenda la norma NFPA 51B, "Norma para la prevención de incendios en trabajos de soldadura y corte entre otros", disponible a través de la NFPA, situada en 1 Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.
- 6.j. No utilice las fuentes de alimentación del equipo para descongelar conductos.



## SI SE DAÑAN, LAS BOMBONAS PUEDEN EXPLOTAR.

- 7.a. Utilice únicamente bombonas de gas comprimido que contengan los gases de protección adecuados para el proceso en cuestión, así como reguladores diseñados para un gas y presión concretos. Todos los conductos, empalmes, etc. deberán ser adecuados para el uso en cuestión y mantenerse en buen estado. 
- 7.b. Guarde las bombonas siempre en vertical y asegúrelas correctamente a un bastidor o a un soporte fijo.
- 7.c. Las bombonas deberán almacenarse:
  - Alejadas de aquellas zonas en las que puedan recibir golpes o estar sujetas a daños físicos.
  - A una distancia segura de las zonas de soldadura por arco y de corte y de cualquier otra fuente de calor, chispas o llamas.
- 7.d. No deje que el electrodo, el soporte del electrodo ni ninguna otra pieza viva desde el punto de vista eléctrico entre en contacto con una bombona.
- 7.e. No acerque la cabeza ni la cara a la válvula de salida de la bombona cuando abra dicha válvula.
- 7.f. Las tapas de protección de la válvula siempre deberán estar en su sitio y bien apretadas, excepto cuando la bombona se esté utilizando o esté conectada.
- 7.g. Lea y comprenda las instrucciones relativas a las bombonas de gas comprimido, las instrucciones del material asociado y la publicación P-I de la CGA, "Precauciones para la manipulación segura de las bombonas de gas comprimido", disponible a través de la Asociación de Gas Comprimido, situada en 14501 George Carter Way Chantilly, VA 20151.



## PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS.



- 8.a. Desconecte la potencia de entrada a través del interruptor de desconexión del cuadro de fusibles antes de empezar a trabajar con el equipo.
- 8.b. Instale el equipo de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de EE. UU., los códigos locales aplicables y las recomendaciones del fabricante.
- 8.c. Conecte el equipo a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de EE. UU. y las recomendaciones del fabricante.

**Consulte**  
<http://www.lincolnelectric.com/safety>  
**para saber más sobre la seguridad.**

## **TABLA DE CONTENIDO**

### **Seguridad**

#### **Instalación .....Sección A**

Especificaciones Técnicas ..... A-1

Identificación y Ubicación de Componentes para la  
Unidad de 125 Amps ..... A-2

Identificación y Ubicación de Componentes para la  
Unidad de 140 Amps ..... A-3

#### **Operación .....Sección B**

Seguridad y Descripción del Producto ..... B-1

Controles y Programaciones ..... B-2, B-3

Rodillo Impulsor de Ranura Dual y Tabla de Guías de  
Alambre ..... B-4

Preparación y Realización de una Soldadura de Alambre  
Tubular con una máquina de 125 ó 140 Amps .B-4 a B-6

Preparación y Realización de una Soldadura MIG e  
Instalación del Gas Protector para una  
Máquina de 140 Amps ..... B-7 a B-10

Preparación y Realización de una Soldadura de Aluminio  
B-11

#### **Accesorios .....Sección C**

Accesorios Opcionales ..... C-1

Carros Utilitarios ..... C-2, C-3

#### **Mantenimiento .....Sección D**

Precauciones de Seguridad ..... D-1

Mantenimiento del Compartimiento de Alimentación de  
Alambre, Motor del Ventilador, Carrete de Alambre .D-1

Mantenimiento de la Pistola y Cable ..... D-2

Protección contra Sobrecarga ..... D-2

Procedimientos de Reemplazo de Componentes . . .D-2

#### **Localización de Averías .....Sección E**

Precauciones de Seguridad ..... E-1

Cómo Utilizar la Guía de Localización de Averías . . .E-1

Guía de Localización de Averías ..... E-2 a E-3

#### **Diagrama de Cableado y Dibujo de Dimensión**

#### **Sección F**

Listas de Partes ..... [parts.lincolnelectric.com](http://parts.lincolnelectric.com)



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (CAPACIDADES DEL PRODUCTO)

El modelo portátil de Alimentador de Alambre de 125 Amps es capaz de soldadura de alambre tubular en acero suave. El modelo portátil de Alimentador de Alambre de 140 Amps es capaz de soldadura MIG en acero, acero inoxidable y aluminio, además de poder soldar con alambre tubular en acero suave.

La soldadura MIG significa soldadura con Gas Inerte Metálico y requiere una botella separada de gas protector para proteger la soldadura. El gas protector a utilizar se determina con base en el tipo de material en el que está soldando. Es posible adquirir gas protector en forma separada de su distribuidor local de gas de soldadura. La soldadura MIG es ideal para soldar en materiales más delgados y limpios cuando se requiere una soldadura de apariencia cosmética excelente. Un ejemplo podrían ser los paneles de carrocerías automotrices.

FCAW-S representa La Soldadura de Alambre Tubular no requiere gas protector para proteger la soldadura, ya que el alambre de soldadura cuenta con aditivos especiales conocidos como fundentes para proteger la soldadura de las impurezas. La Soldadura de Alambre Tubular es ideal para materiales de grosor medio o muy gruesos, y para soldar en acero pintado u oxidado. Este tipo de soldadura es también ideal en aplicaciones al aire libre donde las condiciones de viento pueden alejar el gas protector MIG de la soldadura. La soldadura de alambre tubular produce una soldadura de buena apariencia pero no excelente como la soldadura MIG.

Su máquina de 140 Amps incluye los elementos necesarios para soldar en acero con el proceso de soldadura MIG o el de alambre tubular. Para soldar en acero inoxidable, es posible adquirir en forma separada un alambre de soldadura de acero inoxidable opcional. Esta máquina puede soldar aluminio utilizando un alambre de soldadura de aluminio 4043 de .035 de diámetro. Ya que el alambre de soldadura de aluminio es suave, se recomienda una antorcha "Spool Gun" de aluminio opcional para mejores resultados. Dentro de la puerta de la máquina se localiza una etiqueta que proporciona sugerencias de programaciones de soldadura.

## ABREVIATURAS DE SOLDADURA COMUNES

### GMAW (MIG)

- Soldadura de Arco Metálico con Gas

### FCAW (Innershield o Outershield)

- Soldadura de Arco Tubular

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 125 Amp unidades de (K2479-1, K2513-1, K2696-1, K2699-1, K2785-1)

**ENTRADA – MONOFÁSICA ÚNICAMENTE**

<b>Voltaje/Frecuencia Estándar</b> 120 V / 60 Hz	<b>Corriente de Entrada</b> 20 Amps @ rated output
---	---

**SALIDA NOMINAL**

<b>Ciclo de Trabajo</b> 20% Duty Cycle	<b>Corriente</b> 90 Amps	<b>Voltaje a Amperios Nominales</b> 19
---	-----------------------------	---

**SALIDA**

<b>Rango de Corriente de Soldadura</b> 30-125 Amps	<b>Voltaje Máximo de Circuito Abierto</b> 33 V	<b>Rango de Velocidad de Alambre</b> 50 - 500 in/min. (1.3 - 12.7 m/min.)
---	---	---

**TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE ENTRADA Y FUSIBLES**

<b>Voltaje/Frecuencia de Entrada</b> 120V 60Hz	<b>Tamaño de Fusible o Interruptor<sup>1,2</sup></b> 20 Amp	<b>Amps de Entrada</b> 20
<b>Cable de Alimentación</b> 15 Amp, 125 V, Enchufe de Tres Entradas (Tipo NEMA 5-15P)	<b>Cable de Extensión</b> AWG de 3 Conductores #12 (4mm <sup>2</sup> ) o Mayor hasta 15.2m (50 pies)	

**DIMENSIONES FÍSICAS**

<b>Altura</b> 13.7 in. 347 mm	<b>Anchoh</b> 10.15 in. 258 mm	<b>Profundidad</b> 17.9 in. 454 mm	<b>Peso</b> 49.5 lbs. 22.5 kg.
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------

## 140 Amp unidades de (K2480-1, K2514-1, K2658-1, K2697-1)

**ENTRADA – MONOFÁSICA ÚNICAMENTE**

<b>Voltaje/Frecuencia Estándar</b> 120 V / 60 Hz	<b>Corriente de Entrada</b> 20 Amps @ rated output
---	---

**SALIDA NOMINAL**

<b>Ciclo de Trabajo</b> 20% Duty Cycle	<b>Corriente</b> 90 Amps	<b>Voltaje a Amperios Nominales</b> 19.5
---	-----------------------------	---

**SALIDA**

<b>Rango de Corriente de Soldadura</b> 30-140 Amps	<b>Voltaje Máximo de Circuito Abierto</b> 33 V	<b>Rango de Velocidad de Alambre</b> 50 - 500 in/min. (1.3 - 12.7 m/min.)
---	---	---

**TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE ENTRADA Y FUSIBLES**

<b>Voltaje/Frecuencia de Entrada</b> 120V 60Hz	<b>Tamaño de Fusible o Interruptor<sup>1,2</sup></b> 20 Amp	<b>Amps de Entrada</b> 20
<b>Cable de Alimentación</b> 15 Amp, 125 V, Enchufe de Tres Entradas (Tipo NEMA 5-15P)	<b>Cable de Extensión</b> AWG de 3 Conductores #12 (4mm <sup>2</sup> ) o Mayor hasta 15.2m (50 pies)	

**DIMENSIONES FÍSICAS**

<b>Altura</b> 13.7 in. 347 mm	<b>Anchoh</b> 10.15 in. 258 mm	<b>Profundidad</b> 17.9 in. 454 mm	<b>Peso</b> 49.5 lbs. 22.5 kg.
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------


<sup>1</sup> Si se conecta a un circuito protegido por fusibles, utilice el Fusible de Demora de Tiempo marcado con una "D".

**<sup>2</sup> Requerimientos para Salida Máxima**


A fin de utilizar la capacidad de salida máxima de la máquina, se requiere una circuito derivado capaz de 25 amps a 120 voltios, 60 Hertz.

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES PARA LA UNIDAD DE 125 AMPS


- Soldadora de Alimentador de Alambre

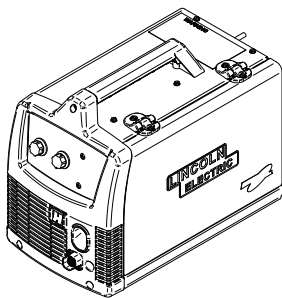


- Cable de Trabajo y Pinza

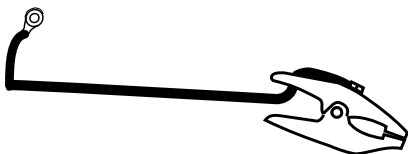


- Pistola de Soldadura Magnum 100L

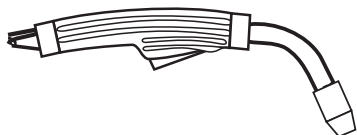


- (3) Puntas de Contacto .035" (0.9mm) (1 instalada en la pistola de soldadura).

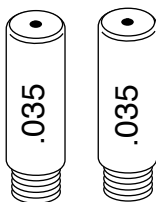

- Carrete de Alambre Tubular Innershield NR-211MP de .035" (0.9mm) de diámetro.

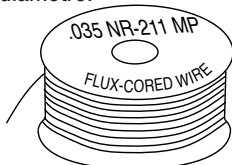

- Rodillo Impulsor de Doble Ranura de 0.6mm-0.8mm (.025" - .035") (Ranura de .035" (0.9mm) instalada de fábrica lista para proceso de alambre tubular)

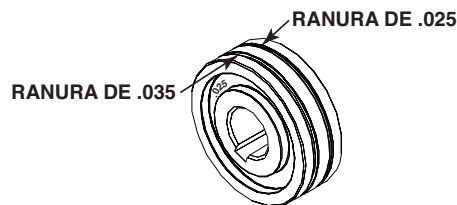

- Tobera de Pistola Negra (Instalada en la Pistola de Soldadura)





- Adaptador de Eje de 51 mm (2") (Para Carrete de Alambre de 203mm (8"))

- Manual de Instrucciones

- Cómo soldadura "DVD"


ADAPTADOR DE EJE DE 2" (PARA CARRETE DE ALAMBRE DE 203mm (8"))

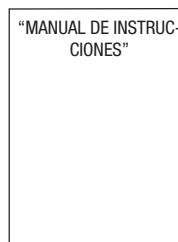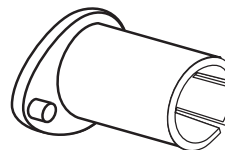


MANUAL DEL OPERADOR

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES PARA LA UNIDAD DE 140 AMPS

- Soldadora de Alimentador de Alambre

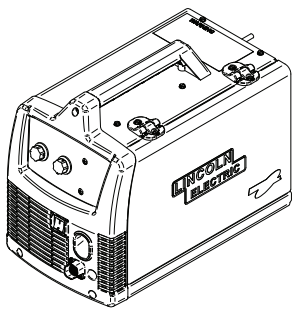


- Cable de Trabajo y Pinza

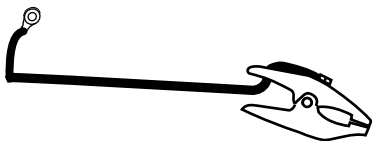



- Pistola de Soldadura Magnum 100L




- (3) Puntas de Contacto 0.9mm(.035") (1 instalada en la pistola de soldadura).
- (3) Puntas de Contacto 0.6mm(.025")

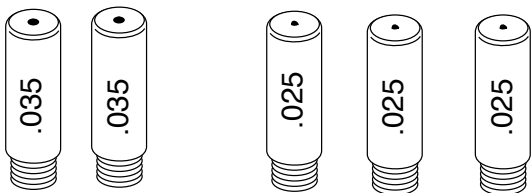

- Carrete de Alambre Tubular Innershield NR-211MP de 0.9mm(.035") de diámetro Innershield Flux-cored Wire
- Carrete de Alambre MIG Super Arc L-56 de 0.6mm(.025") de diámetro

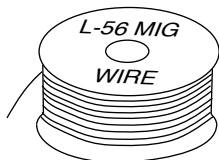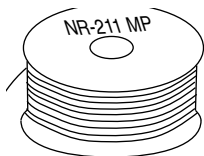

- Rodillo Impulsor de Doble Ranura de 0.6mm-0.8mm(.025"-.035") (Ranura de 0.9mm(.035") instalada de fábrica lista para proceso de alambre tubular).

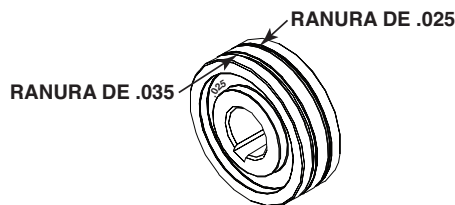


- Tobera de Metal de Pistola MIG para Soldadura MIG



- Brass MIG Gun Nozzle for MIG welding



- Adaptador de Eje de 51mm(2") (Para Carrete de Alambre de 8"(203mm))
- Regulador
- Manguera de Gas
- Manual de Instrucciones
- Cómo soldadura "DVD"

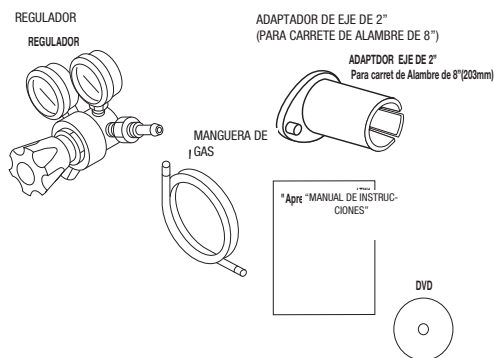

Lea toda la sección de operación antes de operar las SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRE.



## ADVERTENCIA




La **DESCARGA ELÉCTRICA** puede causar la muerte.

- No toque partes eléctricamente vivas o electrodos con la piel o ropa mojada. Aíslese del trabajo y tierra.
- Siempre use guantes aislantes secos.



Los **HUMOS Y GASES** pueden resultar peligrosos.

- Mantenga su cabeza alejada de los humos.
- Use ventilación o escape para eliminar los humos de la zona de respiración.

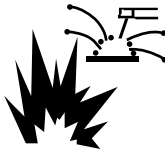

Las **CHISPAS DE SOLDADURA** pueden provocar un incendio o explosión.

- Mantenga lejos el material inflamable.
- No suelde en contenedores cerrados.



Los **RAYOS DEL ARCO** pueden quemar.

- Utilice protección para los ojos, oídos y cuerpo.

Observe la información de seguridad a lo largo de este manual.

---

## CONTROLES Y PROGRAMACIONES

Esta máquina cuenta con los siguientes controles:


Vea la Figura B.1

**1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** – Apaga y enciende la máquina.

**2. CONTROL DE VOLTAJE DE ARCO** – Esta perilla establece el voltaje de salida de la máquina. Junto con la velocidad de alimentación de alambre (WFS), este control establece un procedimiento de soldadura. Consulte la etiqueta de procedimientos en la puerta del compartimiento del mecanismo de alimentación para establecer un procedimiento de soldadura correcto con base en el tipo de material y grosor que se está soldando.

**3. CONTROL DE VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE (WFS)** – Esta perilla establece la velocidad con que la máquina alimenta alambre. Junto con el voltaje de arco, este control establece un procedimiento de soldadura. Consulte la etiqueta de procedimientos en la puerta del compartimiento del mecanismo de alimentación para establecer un procedimiento de soldadura correcto con base en el tipo de material y grosor que se está soldando.

FIGURA B.1

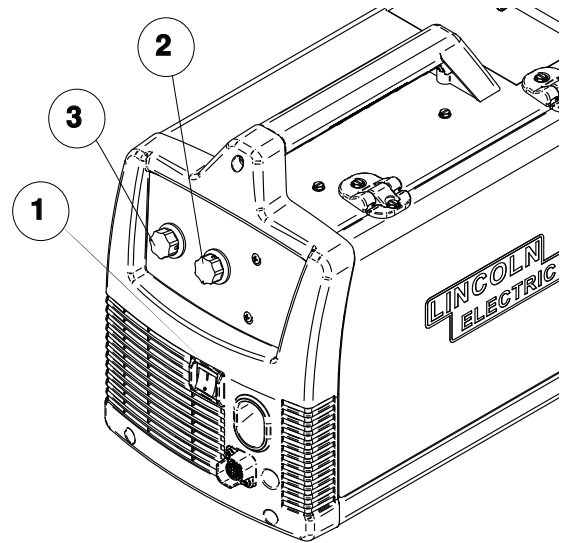

Vea la Figura B.2

**4. GATILLO DE LA PISTOLA** – Presionar el gatillo activa al mecanismo de alimentación para alimentar alambre y energiza la salida de la máquina. Oprima el gatillo para soldar y suéltelo para detener la soldadura.

**5. PISTOLA DE SOLDADURA** – Entrega alambre y corriente de soldadura a la pieza de trabajo.

a. Guía de alambre de la pistola– el alambre se desplaza a través de la guía desde el mecanismo de alimentación. La guía de alambre de la pistola alimenta alambre 0.6mm a 0.9mm (.025" a .035").


b. Punta de Contacto – proporciona contacto eléctrico al alambre.

c. Tobera – Al soldar con alambre tubular, la tobera negra protege las roscas de montaje en la pistola. Durante una soldadura MIG, la tobera de metal canaliza el gas protector a la soldadura.

**6. PINZA Y CABLE DE TRABAJO** – Se sujetan a la pieza de trabajo que se está soldando y completan el circuito de soldadura eléctrica.

**7. RECEPTÁCULO DEL CONECTOR DEL GATILLO DE LA PISTOLA** – Enchufe el conector del gatillo de 4 pines a este receptáculo.

FIGURA B.2

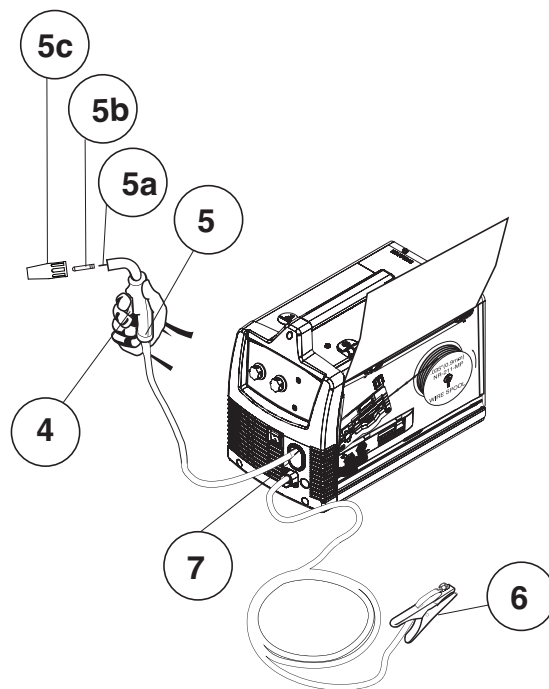


Vea la Figura B.3

**8. BUJE Y TORNILLO MARIPOSA DEL CONECTOR DE LA PISTOLA DE SOLDADURA** – Proporciona energía eléctrica a la pistola de soldadura. El tornillo mariposa sujeta la pistola de soldadura al bloque del conector. (Se removieron la Cubierta Frontal y Puerta Lateral para que se apreciaran mejor los Elementos 8 y 9).

**9. TERMINALES DE SALIDA** - Las conexiones a estas terminales determinan la polaridad de soldadura de la máquina dependiendo del proceso utilizado, soldadura MIG o de alambre tubular.


FIGURA B.3

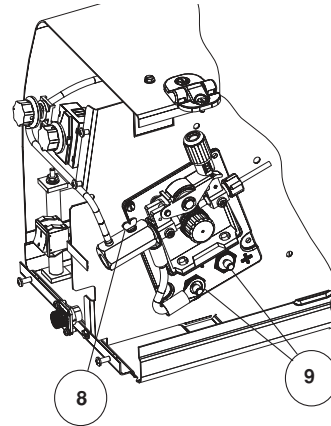

Vea la Figura B.4

**10. EJE Y FRENO DEL CARRETE DE ALAMBRE** – Sujeta un carrete de 102mm(4") pulgadas de diámetro. Utilice el adaptador de eje de 51mm(2") pulgadas incluido con la máquina para utilizar carretes de 203mm(8") pulgadas de diámetro. El tornillo mariposa establece la fricción de frenado para evitar que el carrete gire cuando se suelta el gatillo. Apretar el tornillo mariposa evitará que el carrete gire cuando se suelta el gatillo.

FIGURA B.4

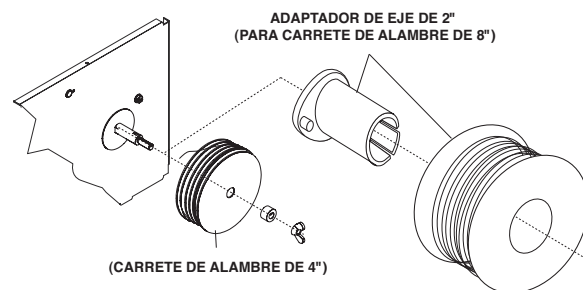


Vea la Figura B.5

**11. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN Y COMPONENTES** –

Alimenta alambre desde el carrete de alambre a través del mecanismo y pistola a la pieza de trabajo.

- a. **Rodillo Impulsor** – Impulsa el alambre a través del sistema de impulsión. El rodillo impulsor tiene ranuras que corresponden al tipo y diámetro del alambre específico. Consulte la **Tabla B.1** para los rodillos impulsores disponibles.
- b. **Guía de Alambre Interna y Externa** – El alambre se alimenta a través de ambas guías. El Ensamble de Brazo Giratorio, Ensamble de Brazo de Tensión y Rodillo Impulsor mantienen la presión sobre el alambre en la ranura.
- c. **Brazo de Tensión del Rodillo Impulsor** – Girar a la derecha aumenta la fuerza hacia adelante sobre el alambre, y a la izquierda la disminuye.


FIGURA B.5

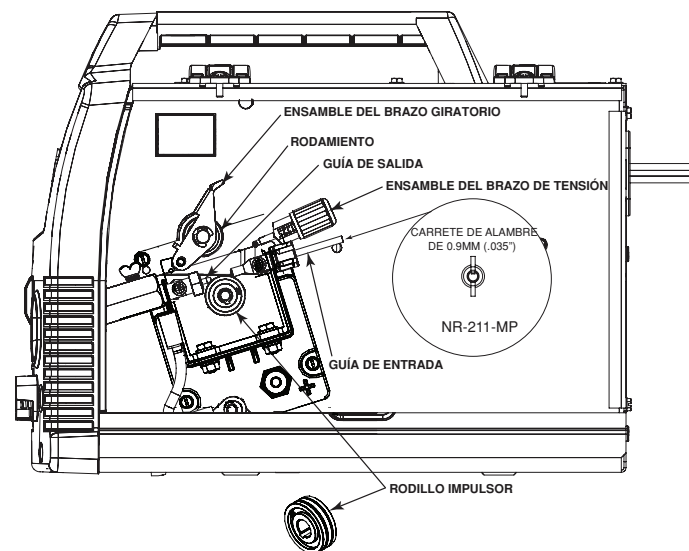

Vea la Figura B.5a


**Interruptor de Magnum 100SG / Magnum 100L** - El interruptor de antorcha "spool gun" está sólo disponible en las máquinas de 140 Amps. La antorcha "Spool Gun" Magnum 100SG se puede adquirir de distribuidores autorizados. El número de parte es K2532-1.

FIGURA B.5a

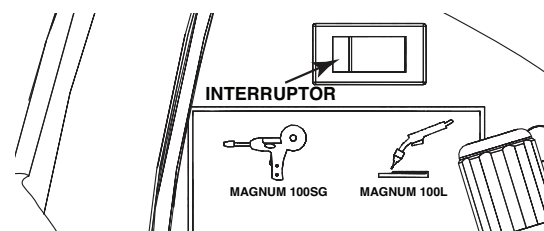

**TABLA B.1  
RODILLOS IMPULSORES**

Diámetro y Tipo de Alambre	125/140 Amp	
	Rodillo Impulsor Suave (Ranura Dual)	Número de Parte del Rodillo Impulsor
Alambre MIG 0.6mm (.025")	Utilice el Rodillo Impulsor de Ranura 0.6mm (.025)	KP2948-1
Alambre MIG 0.8mm (.030")	Utilice el Rodillo Impulsor de Ranura 0.6mm (.035")	
Alambre MIG 0.9mm (.035")		
Alambre Tubular 0.8mm (.030")		
Alambre Tubular 0.9mm (.035")		

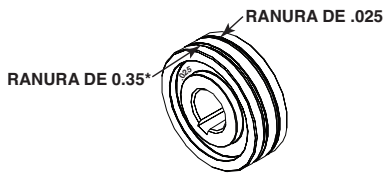


**FIGURA B.6**

Ve la Figura B.6

**12. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO** – Si la corriente de entrada nominal de la máquina se excede, el interruptor automático se abre. Oprima para restablecer.

**13. ENTRADA DE GAS** –El gas protector se conecta a esta entrada. (Esto no está disponible en la Unidad de 125 Amps)

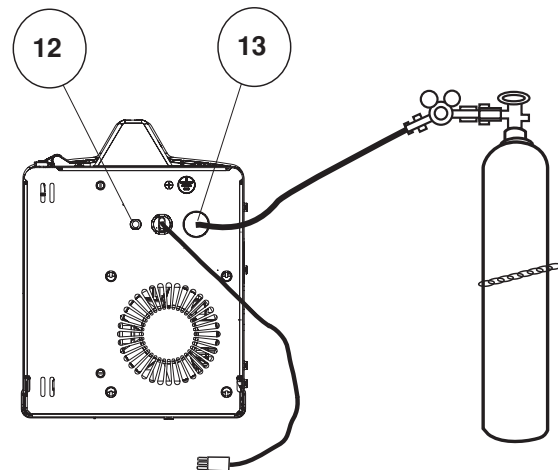


**PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA SOLDADURA DE ALAMBRE TUBULAR CON MÁQUINAS DE 125 Ó 140 AMPS**

**A. ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA SOLDADURA DE ALAMBRE TUBULAR**


1. Punta de Contacto 0.9mm (.035")




2. Rodillo Impulsor de Ranura Dual

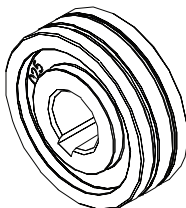


3. Alambre Tubular NR-211MP 0.9mm (.035")

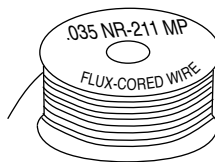

 4. Tobera de Pistola Autoprotegida Negra



5. Pistola de Soldadura

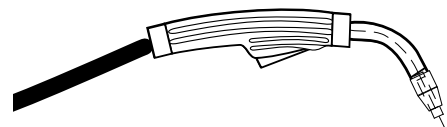

7. Cable y Pinza de Trabajo






## B. CONEXIÓN DE LOS CABLES Y ALAMBRES A LA MÁQUINA

(Vea la Figura B.7)

1. Abra la puerta lateral del gabinete
2. Deslice el extremo del conector de la pistola y cable a través del orificio al frente de la máquina y dentro del buje del conector de la pistola en el mecanismo de alimentación. **Apriete el tornillo mariposa del buje del conector.**
3. Asegúrese de que el extremo del conector de la pistola esté asentado totalmente en el mecanismo de alimentación.
4. Enchufe el conector del cable del gatillo de la pistola en el receptáculo del gatillo de la pistola de 4 pines al frente de la máquina.
5. Polaridad del Mecanismo de Alimentación. NR-211 MP de alambre tubular requiere polaridad negativa (-). Conecte el cable de alimentación corto del mecanismo de alimentación a la terminal de salida negativa (-), y apriete el tornillo mariposa.
6. Conexión del plomo del trabajo. Deslice el extremo arrastrado del cable del trabajo a través del agujero en el frente de la máquina y encamine el cable con retenedor de cable según las indicaciones de la figura B.7. Coloque el estirón en (+) el terminal de salida positivo y apriete la tuerca de ala.

FIGURA B.7

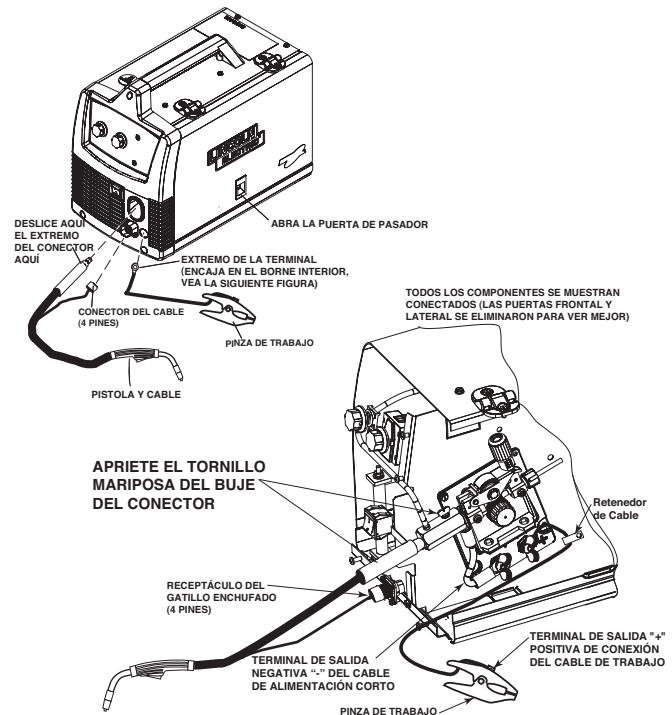


## C. CARGA DEL CARRETE DE ALAMBRE

(Vea la Figura B.8)

1. Localice la muestra de carrete de alambre tubular NR-211MP 0.9mm(.035"), y colóquelo sobre el eje de carrete de alambre. Oriente el carrete para que el alambre se alimente desde la parte superior del mismo.
2. Asegure el carrete en su lugar apretando la tuerca mariposa contra el espaciador que sujeta el carrete de alambre al eje. No apriete de más.
3. Abra el ensamble del brazo giratorio dando vuelta al ensamble de brazo de tensión hacia abajo, y levantando el ensamble de brazo giratorio.
4. Remueva el rodillo impulsor desatornillando la perilla negra que lo sujeta. Instale el rodillo impulsor de ranura dual con la marca de 0.9mm (.035") hacia fuera, lo que permitirá alimentar el alambre tubular NR-211MP de 0.9mm (.035").
5. Desenrede cuidadosamente y enderece las primeras seis pulgadas de alambre de soldadura del carrete. No permita que el extremo del alambre quede libre para evitar que éste se desenrede.

FIGURA B.8

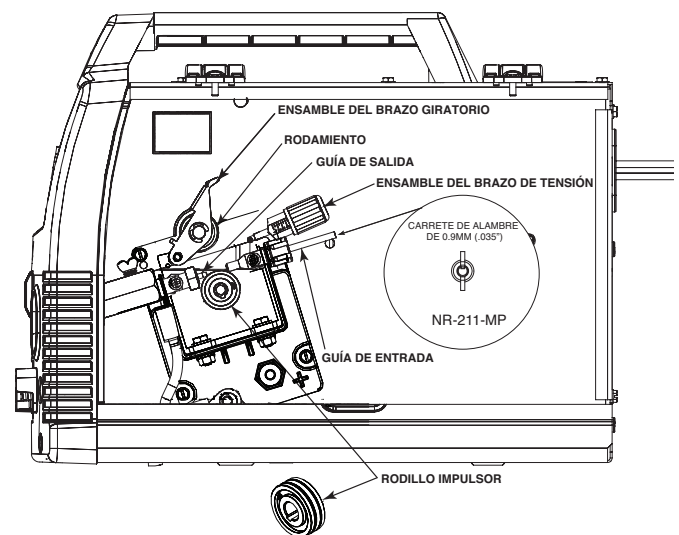

(Vea la Figura B.9)

6. Alimente el alambre a través de la guía de alambre de entrada, sobre la ranura del rodillo impulsor, a través de la guía de salida y salida del mecanismo de alimentación en el lado de la pistola.
7. Cierre el Ensamble del Brazo Giratorio y asegure, girando el Ensamble del Brazo de Tensión, en la posición hacia arriba. (Vea la información de Tensión en la etiqueta.)

(Vea la Figura B.10)

8. Remueva la tobera de la pistola y punta de contacto, y enderece la pistola.
9. Encienda la alimentación de la máquina y oprima el gatillo de la pistola para alimentar el alambre a través de la guía de alambre hasta que varias pulgadas de éste salgan del extremo roscado de la pistola. (Vea la Figura B.11)
10. El carrete de alambre no deberá desenrollarse al soltar el gatillo. Ajuste el freno del carrete conforme a esto.

**ADVERTENCIA**



**¡LAS PARTES MÓVILES Y EL CONTACTO ELÉCTRICO PUEDEN PROVOCAR LESIONES O SER FATALES!**

- Cuando se oprime el gatillo de la pistola, los rodillos impulsores, carrete de alambre y electrodo se **ENERGIZAN ELÉCTRICAMENTE (CALIENTES)**.
  - **Aléjese de las partes móviles y puntos de presión.**
  - **Mantenga todas las puertas, cubiertas, paneles y guardas en forma segura en su lugar.**
- NO REMUEVA U OCULTE ETIQUETAS DE ADVERTENCIA.**



11. Instale la punta de contacto 0.9mm(.035")
12. Instale la tobera de pistola autoprottegida negra en la pistola.
13. Corte el alambre saliente a 0.9mm(3/8") desde la punta de contacto. (Vea la Figura B.12)
14. Cierre la puerta lateral del gabinete. La máquina está ahora lista para soldar.
15. "Aprenda a soldar" El video es en el DVD.
16. Con base en el grosor del material que va a soldar, y el tipo y diámetro del alambre de soldadura, establezca el voltaje y velocidad de alimentación de alambre conforme a la etiqueta de procedimientos en la parte interior de la puerta del compartimiento del mecanismo de alimentación.

FIGURA B.9

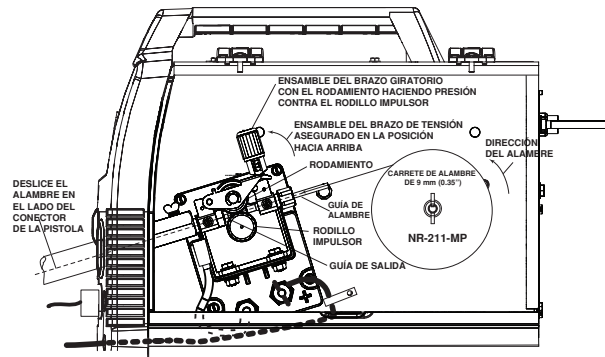


FIGURA B.10

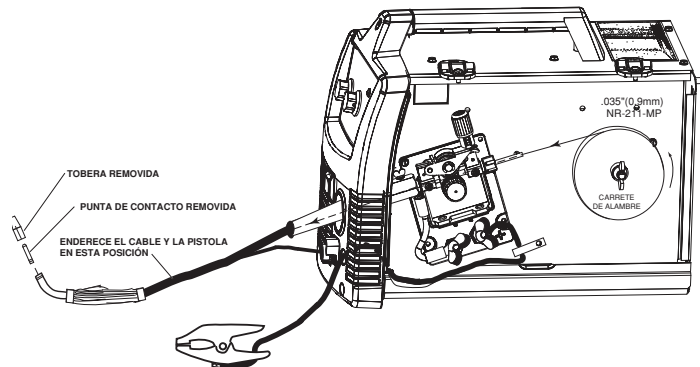


FIGURA B.11


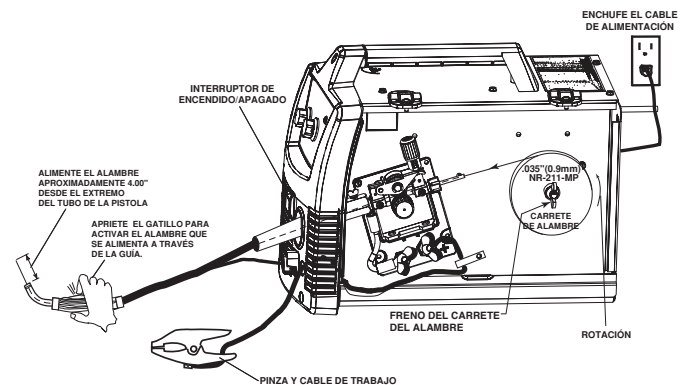



FIGURE B.12

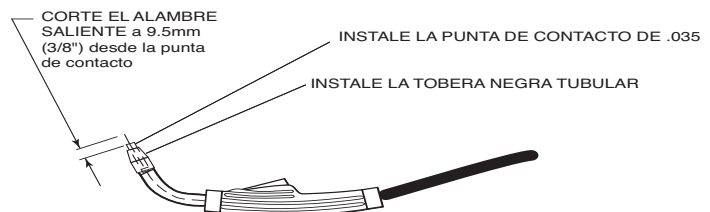


## PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA SOLDADURA MIG CON UNA MÁQUINA DE 140 AMPS\*

### A. ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA SOLDADURA MIG

 
1. Punta de Contacto 0.6mm(.025")




3. El rodillo impulsor de ranura dual 0.6mm(.025") de utiliza con el alambre MIG sólido L-56.

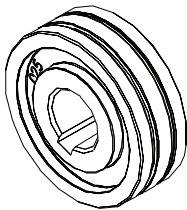


4. Alambre MIG Sólido 0.6mm(.025") SuperArc L-56

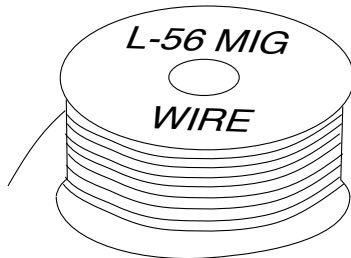


5. Tobera Metálica de Pistola

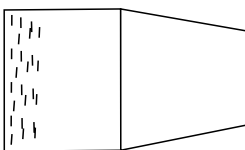


6. Pistola de soldador

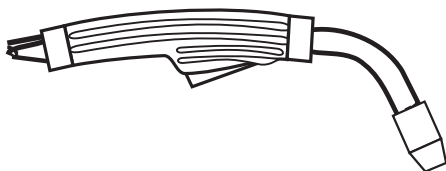


7. Cable y Pinza de Trabajo

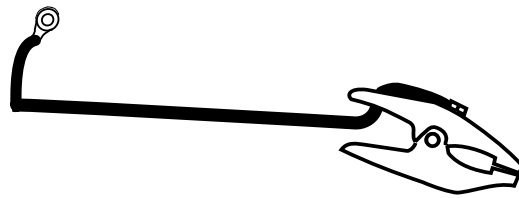

8. Regulador de Gas y Línea de Gas

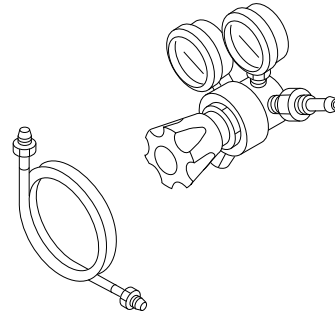

9. Botella de gas protector de 75/25 Ar/CO<sub>2</sub> (ó gas protector 100% CO<sub>2</sub>) (observe que esto requiere un adaptador de regulador CO<sub>2</sub>, que se vende separadamente).

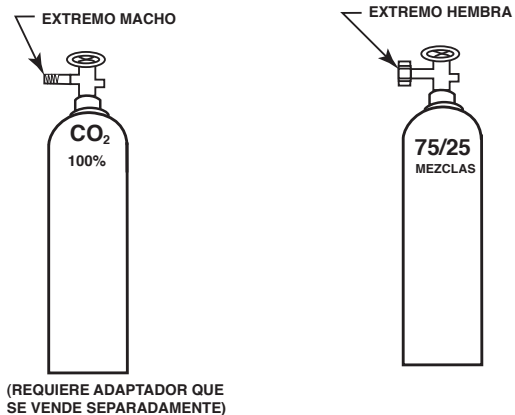

\* Las Unidades de 125 Amps no se pueden adaptar para soldadura MIG.


## B. INSTALACIÓN DEL GAS PROTECTOR

La soldadura MIG requiere una botella apropiada de gas protector. Para acero suave, es posible utilizar una botella de cilindro de Ar/CO<sub>2</sub> ó 100% CO<sub>2</sub>; consulte las siguientes instrucciones para conectar adecuadamente el gas protector a la máquina.



### ADVERTENCIA

Si sufre algún daño, el CILINDRO puede explotar. Mantenga el cilindro en posición vertical y encadenado a un soporte

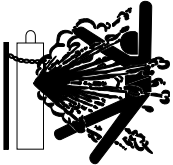

- Mantenga el cilindro alejado de las áreas donde podría dañarse.
- Nunca levante la soldadora con el cilindro montado.
- Nunca permita que el electrodo de soldadura toque al cilindro.
- Mantenga el cilindro lejos del circuito de soldadura u otros circuitos eléctricos vivos.



### ADVERTENCIA



LA ACUMULACIÓN DE GAS PROTECTOR puede dañar la salud o ser fatal.

- Apague el suministro de gas protector cuando no lo utilice.


1. Asegure el cilindro a la pared o a otro soporte estacionario para evitar que el cilindro se caiga. Aísle el cilindro del circuito de trabajo y aterrizamiento. Consulte la Figura B.13.
2. Con el cilindro instalado en forma segura, remueva su tapón. Manténgase en el lado opuesto lejos de la salida y abra un poco la válvula del cilindro por un instante. Esto elimina cualquier polvo o suciedad que se haya acumulado en la salida de la válvula.



### ADVERTENCIA

ASEGÚRESE DE MANTENER ALEJADA LA CARA DE LA SALIDA DE LA VÁLVULA CUANDO LA "ABRA". Nunca se pare directamente enfrente o detrás del regulador de flujo cuando abra la válvula del cilindro. Siempre manténgase a un lado.

FIGURA B.13

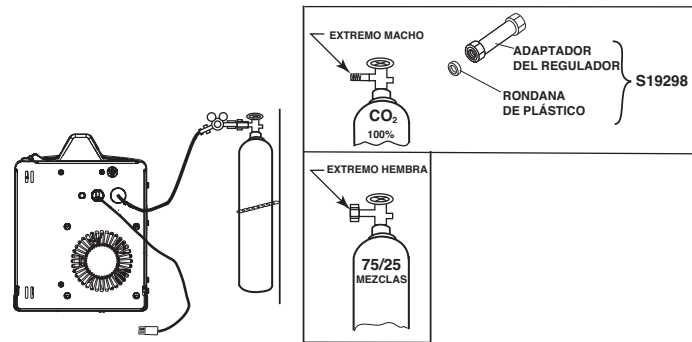

3. Monte el regulador de flujo en la válvula del cilindro y apriete bien la tuerca de unión con una llave.

**NOTA:** Si conecta a un cilindro de 100% CO<sub>2</sub>, se requiere un adaptador de regulador de CO<sub>2</sub>. Adquiera el adaptador de CO<sub>2</sub> S19298 en forma separada; asegúrese de instalar una rondana de plástico que se incluye en el conector a un lado de la botella. (Vea la Figura B.13)

4. Consulte la **Figura B.13**. Monte un extremo de la manguera de gas de entrada en el conector de salida del regulador de flujo, y apriete bien la tuerca de unión con una llave. Conecte el otro extremo al Conector de Entrada de Solenoide de la máquina (roscas hembra 5/8-18 — para conector CGA — 032). Asegúrese de que la manguera de gas no esté retorcida o ensortijada.

## GAS PROTECTOR


1. Para CO<sub>2</sub>, abra el cilindro muy lentamente. Para gas con mezcla de argón, abra la válvula del cilindro lentamente una fracción de vuelta. Cuando la aguja del medidor de presión del cilindro deje de moverse, abra la válvula totalmente.
2. Establezca la velocidad del flujo de gas en 30 a 40 pies cúbicos por hora (14 a 18 l/min.) bajo condiciones normales. Aumente hasta 40 a 50 l/min. de CFH (18 a 23.5) para fuera de la soldadura de la posición.
3. Mantenga la válvula del cilindro cerrada, excepto cuando usa la máquina.

## C. CONEXIÓN DE LOS CABLES Y ALAMBRES A LA MÁQUINA

(Vea la Figura B.14)

1. Abra la puerta lateral del gabinete.
2. Deslice el extremo del conector de la pistola y cable a través del orificio al frente de la máquina y dentro del buje del conector de la pistola en el mecanismo de alimentación. **Apriete el tornillo mariposa del buje del conector.**
3. Asegúrese de que el extremo del conector de la pistola esté asentado totalmente en el mecanismo de alimentación y apriete el tornillo mariposa para asegurar la pistola.
4. Enchufe el conector del cable del gatillo de la pistola en el receptáculo del gatillo de la pistola de 4 pines al frente de la máquina.
5. Polaridad del Mecanismo de Alimentación. La soldadura MIG requiere polaridad positiva (+). Conecte el cable de alimentación corto del mecanismo de alimentación a la terminal de salida positiva (+) y apriete el tornillo mariposa.
6. Conexión del plomo del trabajo. Deslice el extremo arrastrado del cable del trabajo a través del agujero en el frente de la máquina y encamine el cable con el retenedor de cable según las indicaciones de la figura B.14. Coloque el estirón en (-) el terminal de salida negativo y apriete la tuerca de ala.

FIGURA B.14

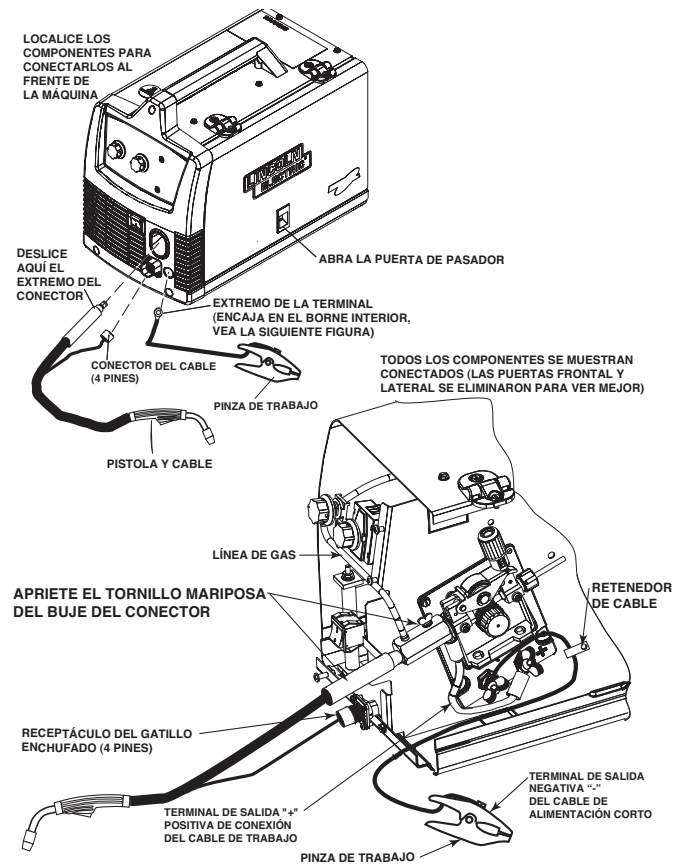


## D. CARGA DEL CARRETE DE ALAMBRE

(Vea la Figura B.15)

1. Localice la muestra de carrete de alambre MIG sólido 0.6mm(.025") L-56, y colóquelo sobre el eje de carrete de alambre. Oriente el carrete para que el alambre se alimente desde la parte superior del mismo.
2. Asegure el carrete en su lugar apretando la tuerca mariposa contra el espaciador que sujeta el carrete de alambre al eje.
3. Asegure el carrete en su lugar apretando la tuerca mariposa contra el espaciador que sujeta el carrete de alambre al eje.
4. Remueva el rodillo impulsor desatornillando la perilla negra que lo sujeta. Instale el rodillo impulsor de ranura dual con la marca de 0.6mm (.025") hacia fuera, lo que permitirá alimentar el alambre sólido MIG L-56 de 0.6mm (.025").
5. Desenrede cuidadosamente y enderece las primeras seis pulgadas de alambre de soldadura del carrete. Sostenga el alambre hasta que los ensambles de brazo giratorio y brazo de tensión estén en su lugar. Esto evitará que el alambre se desenrede.

FIGURA B.15

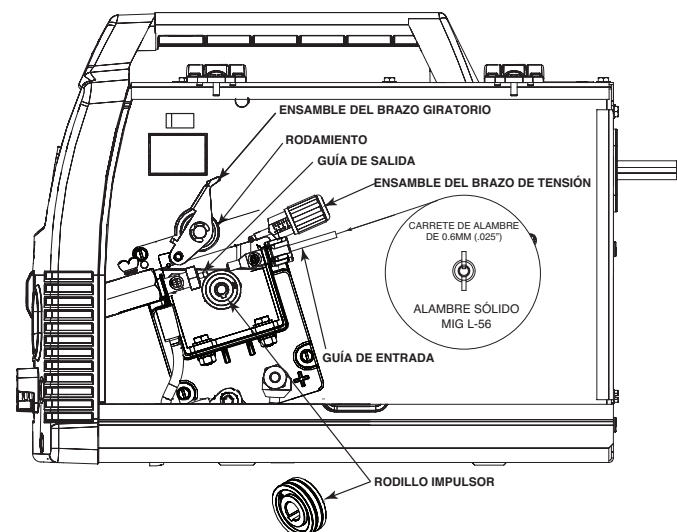

(Vea la Figura B.16)

6. Alimente el alambre a través de la guía de alambre de entrada, sobre la ranura del rodillo impulsor, a través de la guía de salida y salida del mecanismo de alimentación en el lado de la pistola.

7. Cierre el Ensamble del Brazo Giratorio y asegure, girando el Ensamble del Brazo de Tensión, en la posición hacia arriba. (Vea la información de Tensión en la etiqueta.)

(Vea la Figura B.17)

8. Remueva la tobera de la pistola y punta de contacto, y enderece la pistola.

9. Encienda la alimentación de la máquina y oprima el gatillo de la pistola para alimentar el alambre a través de la guía de alambre hasta que varias pulgadas de éste salgan del extremo roscado de la pistola. (Vea la Figura B.18)

10. El carrete de alambre no deberá desenrollarse al soltar el gatillo. Ajuste el freno del carrete conforme a esto.



**ADVERTENCIA**

**¡LAS PARTES MÓVILES Y EL CONTACTO ELÉCTRICO PUEDEN PROVOCAR LESIONES O SER FATALES!**

- Cuando se oprime el gatillo de la pistola, los rodillos impulsores, carrete de alambre y electrodo se ENERGIZAN ELÉCTRICAMENTE (CALIENTES).
- Aléjese de las partes móviles y puntos de presión.
- Mantenga todas las puertas, cubiertas, paneles y guardas en forma segura en su lugar.

**NO REMUEVA U OCULTE ETIQUETAS DE ADVERTENCIA.**

11. Instale la punta de contacto 0.6mm (.025”).

12. Instale la tobera metálica de soldadura MIG en la pistola.

13. Corte el alambre saliente a 9.5mm (3/8”) desde la punta de contacto. (Vea la Figura B.19)

14. Cierre la puerta lateral del gabinete. La máquina está ahora lista para soldar.

15. "Aprenda a soldar" El video es en el DVD.

16. Con base en el grosor del material que va a soldar, y el tipo y diámetro del alambre de soldadura, establezca el voltaje y velocidad de alimentación de alambre conforme a la etiqueta de procedimientos en la parte interior de la puerta del compartimiento del mecanismo de alimentación.

FIGURA B.16

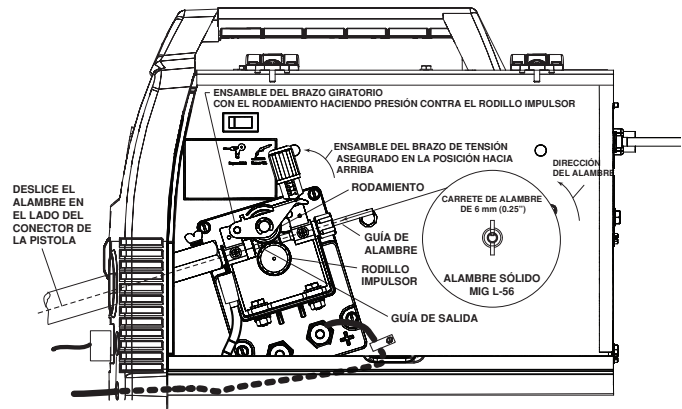


FIGURA B.17

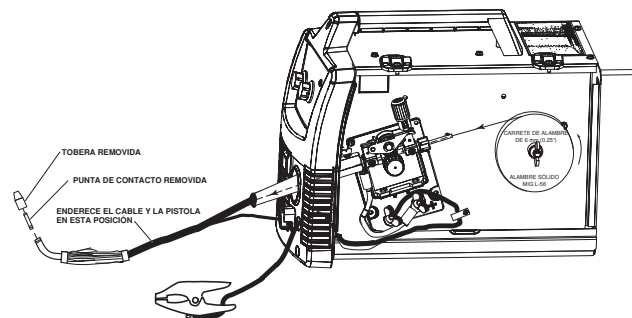


FIGURA B.18


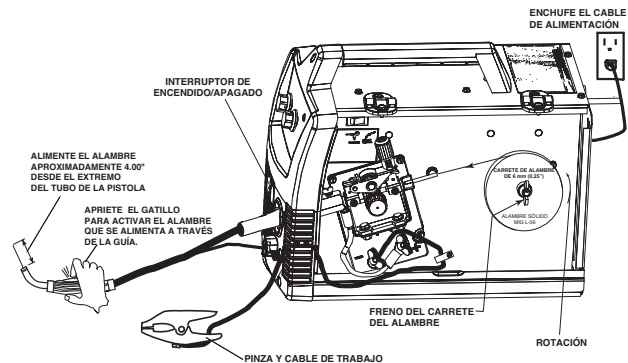


FIGURA B.19

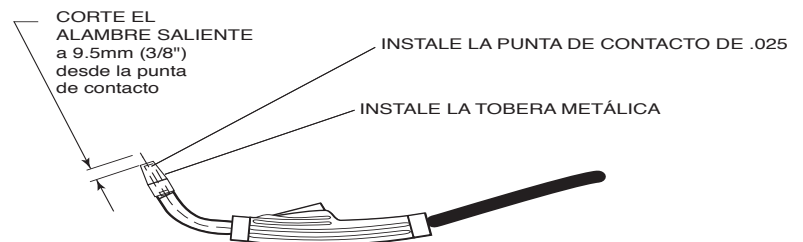


## PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA SOLDADURA DE ALUMINIO UTILIZANDO LA ANTORCHA "SPOOL GUN"

(La Soldadura de Aluminio sólo se puede utilizar con máquinas de 140 amps.)

1. Afloje el **TORNILLO MARIPOSA**. Desconecte la Pistola Magnum 100L.
2. Inserte la Antorcha "Spool Gun" Magnum 100SG K2532-1 en el bloque metálico y apriete el **TORNILLO MARIPOSA**.
3. Establezca el **INTERRUPTOR** selector de la pistola en la posición Spool Gun. (Vea la **Figura B.20** y **B.21**)
4. Conecte una botella de Gas Protector de 100% de Argón conforme a la sección previa.
5. Siga los pasos de soldadura MIG en la sección anterior.


FIGURA B.20

6. Encienda la máquina y haga una soldadura conforme a las

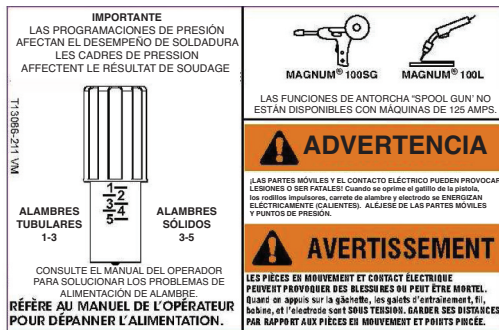

configuraciones recomendadas en la Etiqueta de Procedimientos dentro de la puerta de la máquina.

FIGURA B.21  
(Ubicación del Interruptor Selector y Tornillo Mariposa)

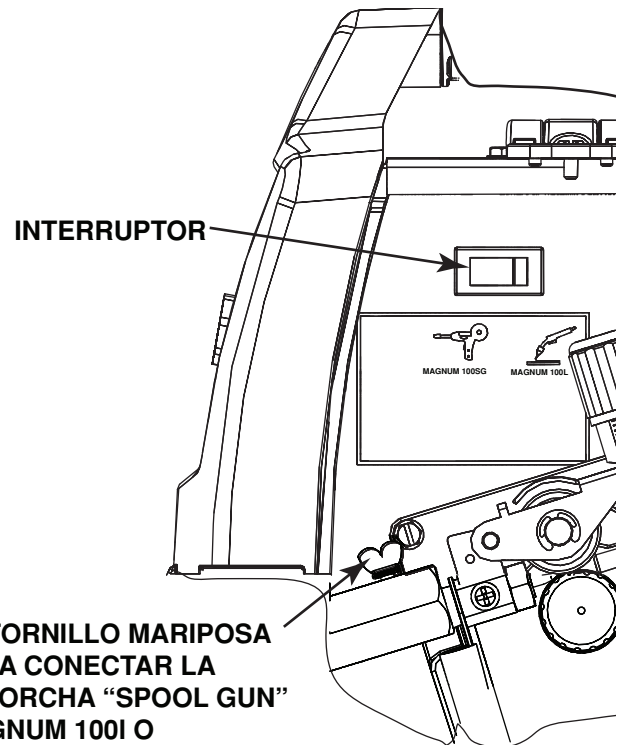

EL TORNILLO MARIPOSA  
PARA CONECTAR LA  
ANTORCHA "SPOOL GUN"  
MAGNUM 100I O  
MAGNUM 100SG

**K2532-1 - Antorcha "Spool Gun" Magnum 100SG**

(Only disponible en 140 modelos K2480-1, K2514-1, K2658-1 y K2697-1).

Diseñada para alimentar fácilmente alambres de aluminio pequeños .030 ó .035 de 4" de diámetro (carretes de 1lb.). Incluye pistola, kit de adaptador, tres puntas de contacto .035 extra, tobera de gas y carrete de alambre de soldadura de .035" de diámetro Superglaze 4043. Empacado en un gabinete de fácil transportación.

**K2377-1 - Cubierta de Lona Pequeña**

Protege su máquina cuando no está en uso. Hecha de atractiva lona roja que demora la flama, es resistente al moho y repelente al agua. Incluye un bolsillo lateral conveniente para colocar la pistola de soldadura.



Para Partes Adicionales y Misceláneas  
**(Vea las Páginas de Partes)**





**K520—Carro Utilitario**

Este carro de trabajo pesado almacena y transporta la soldadora, cilindro de gas protector de 150 pies cúbicos, cables de soldadura y accesorios. Incluye plataformas estables para la soldadora y plataforma de botella de gas, charola inferior para mayor capacidad de almacenamiento y manija de altura ajustable.




Para montar máquinas de soldadura en carros K520 que no tienen orificios de montaje ranurados. Taladre orificios de 9/32" (2 lugares) en la parte superior del carro como se ilustra, y monte la máquina de soldar en el carro con el hardware adecuado que se muestra

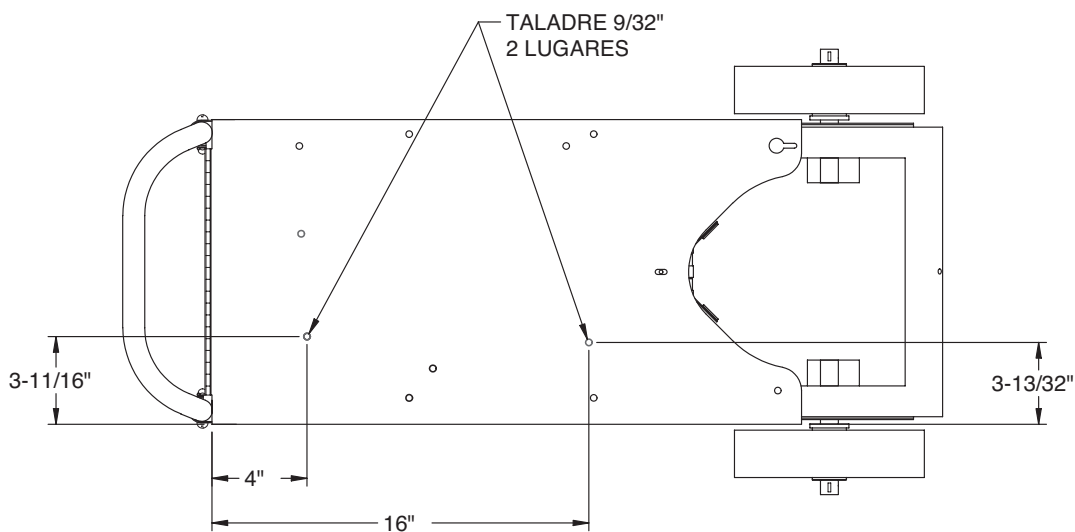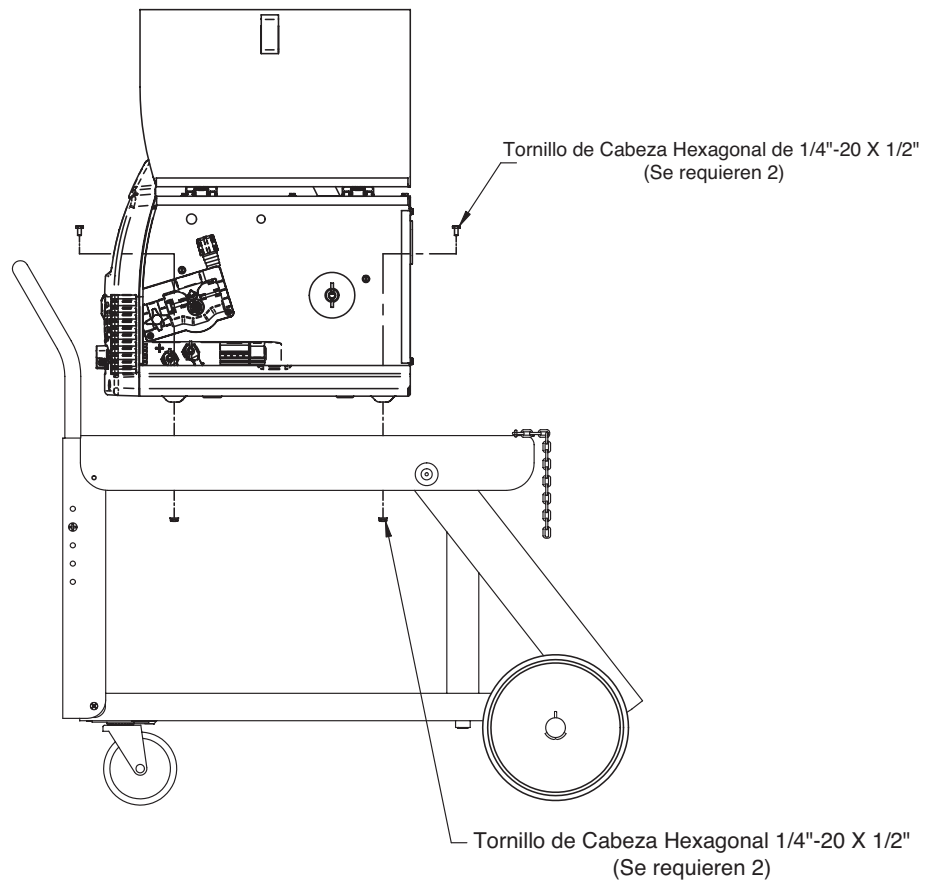

**K2275-3 - Carro de Soldadura**

Este carro de peso ligero almacena y transporta a la soldadora, cilindro de gas protector de 80 pies cúbicos, cables de soldadura y accesorios. Incluye una repisa en ángulo para fácil acceso a los controles, charola inferior para mayor capacidad de almacenamiento, una manija robusta fija y un gancho conveniente para colgar el cable.

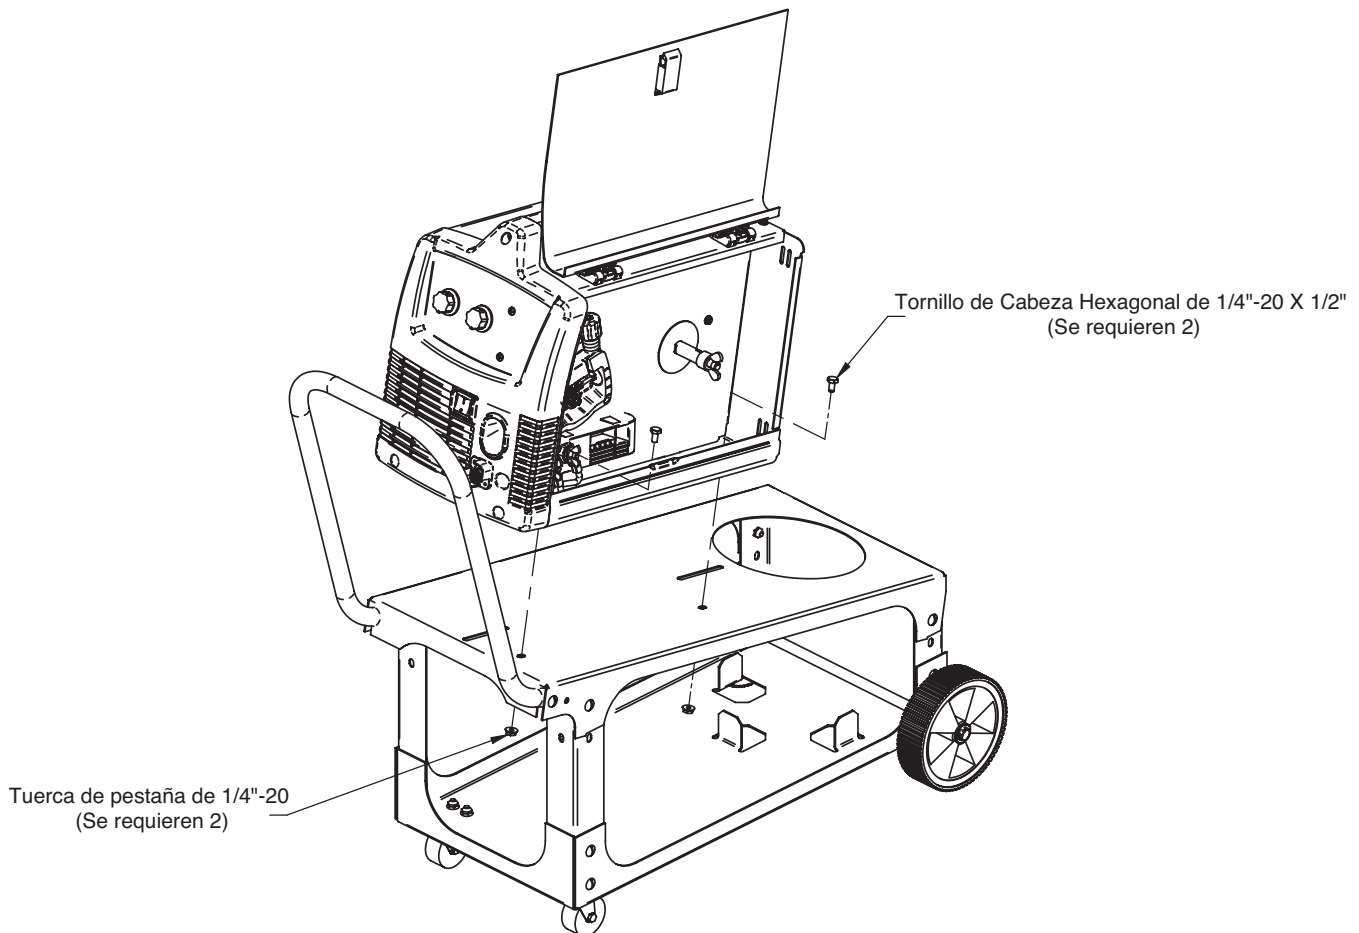

## MANTENIMIENTO

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

#### ADVERTENCIA



La **DESCARGA ELÉCTRICA** puede causar la muerte.

- Desconecte la alimentación removiendo el enchufe del receptáculo antes de trabajar adentro de las SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRE (MODELOS 125 y 140).

Utilice sólo receptáculos aterrizados. No toque las partes eléctricamente "calientes" dentro de las SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRE (MODELOS 125 y 140).

- Haga que personal calificado realice el mantenimiento y trabajo de localización de averías.

## MANTENIMIENTO DE RUTINA

### COMPARTIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER

¡No existen adentro partes que puedan recibir servicio del usuario! No intente dar servicio en el lado de la fuente de poder (fijo) de las SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRE (MODELOS 125 y 140). Lleve la unidad a un Centro de Servicio Autorizado de Lincoln si experimenta problemas. NO se requiere mantenimiento.

En lugares extremadamente llenos de polvo, la suciedad puede bloquear los pasajes de aire provocando el sobrecalentamiento de la soldadora con apertura prematura de la protección térmica. Si así es, aplique aire de baja presión a intervalos regulares para limpiar la soldadora y eliminar así la suciedad excesiva y acumulación de polvo en las partes internas.

### COMPARTIMIENTO DE ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE

1. Cuando se necesario, aspire la suciedad acumulada de la caja de engranajes y sección de alimentación de alambre.
2. Inspeccione ocasionalmente las guías de alambre y mantenga las ranuras limpias.
3. El motor y caja de engranajes tienen lubricación de por vida y no requieren mantenimiento.

### MOTOR DEL VENTILADOR

Tiene lubricación de por vida — no requiere mantenimiento.

### EJE DEL CARRETE DE ALAMBRE

No requiere mantenimiento. **NO** lubrique el eje.

## MANTENIMIENTO DE LA PISTOLA Y CABLE

### PARA PISTOLA MAGNUM™ 100L

#### Limpieza de la Pistola y Cable

Limpie la guía del cable después de utilizar aproximadamente 136 kg (300 lbs) de alambre sólido ó 23 kg (50 lbs) de alambre tubular. Remueva el cable del alimentador de alambre y colóquelo en forma recta sobre el piso. Remueva la punta de contacto de la pistola. Utilizando aire de baja presión, saque con cuidado la guía del cable del extremo del difusor de gas.

#### PRECAUCIÓN

**Presión excesiva al inicio puede provocar que la suciedad forme una obstrucción.**

Doble el cable a la mitad y aplique aire otra vez. Repita este procedimiento hasta que ya no salga más suciedad.

#### Puntas de Contacto, Toberas y Tubos de la Pistola

1. La suciedad puede acumularse en el orificio de la punta de contacto y restringir la alimentación de alambre. Después de utilizar cada carrete de alambre, remueva la punta de contacto y límpiela insertando un pedazo pequeño de alambre a través de la punta repetidamente. Utilice el alambre como un escariador para remover suciedad que se pueda adherir a la pared del orificio a través de la punta.
2. Reemplace las puntas de contacto desgastadas según sea necesario. Un arco variable o "irregular" es un síntoma típico de una punta de contacto desgastada. Para instalar una nueva, elija la de tamaño correcto para el electrodo que se está utilizando (el tamaño del alambre está grabado en el lado de la punta de contacto) y atornillela ajustadamente al difusor de gas.
3. Remueva la salpicadura adentro de la tobera de gas y de la punta cada 10 minutos de tiempo de arco o según sea necesario.
4. Asegúrese de que la tobera de gas esté totalmente atornillada al difusor para procesos con gas protector. Para el proceso Innershield®, deberá atornillarse la tobera sin gas al difusor en.
5. Para remover el tubo de la pistola de la misma, remueva la tobera de gas o la tobera sin gas, y retire el difusor del tubo de la pistola. Remueva ambos collarines de cada extremo de la manija de la pistola y separe las mitades de la misma. Afloje la tuerca de sujeción que sujeta al tubo de la pistola en su lugar contra el conector de la pistola y cable. Desatornille el tubo de la pistola del conector del cable. Para instalar el tubo de la pistola, atornille la tuerca de sujeción en el mismo tanto como sea posible. Después atornille el tubo de la pistola en el conector del cable hasta el fondo. Entonces desatornille (no más de una vuelta) el tubo de la pistola hasta que su eje quede perpendicular a los lados planos del conector del cable y apunte en la dirección del gatillo. Apriete la tuerca de sujeción en tal forma que mantenga la relación adecuada entre el tubo de la pistola y conector del cable. Vuelva a colocar la manija de la pistola, gatillo y difusor. Vuelva a colocar la tobera de gas o la sin gas.

## PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

### Sobrecarga de Salida

Las SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRE (MODELOS 125 y 140) están equipadas con un interruptor automático y un termostato que protege a la máquina contra daño si se excede la salida máxima. El botón del interruptor automático saltará cuando se abra. El interruptor automático debe restablecerse manualmente.

### Protección Térmica

Las SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRE (MODELOS 125 y 140) tienen un ciclo de trabajo de salida nominal como se define en la página de Especificaciones Técnicas. Si se excede el ciclo de trabajo, un protector térmico apagará la salida hasta que la máquina se enfríe a una temperatura de operación razonable. Esta es una función automática de las SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRE (MODELOS 125 y 140) y no requiere intervención del usuario. El ventilador continúa funcionando durante el enfriamiento.


### Protección del Motor Electrónico del Mecanismo de Alimentación

Las SOLDADORAS CON ALIMENTADOR DE ALAMBRE (MODELOS 125 y 140) cuentan con protección integrada contra sobrecargas del motor del mecanismo de alimentación.

## CAMBIO DE LA GUÍA DE ALAMBRE

NOTA: La variación en las longitudes de los cables evita la intercambiabilidad de las guías de alambre. Una vez que una guía ha sido cortada para una pistola en particular, no deberá instalarse en otra, a menos que pueda satisfacer el requerimiento de longitud de corte de la guía de alambre. Consulte la **Figura D.2**.

1. Remueva la tobera de gas de la pistola desatornillando a la izquierda.
2. Remueva la punta de contacto existente de la pistola desatornillando a la izquierda.
3. Remueva el difusor de gas del tubo de la pistola desatornillando a la izquierda.
4. Coloque la pistola y cable en forma recta sobre una superficie plana. Afloje el tornillo de fijación localizado en el conector metálico en el extremo de alimentador de alambre del cable. Jale la guía de alambre fuera del cable.
5. Inserte una nueva guía de alambre sin cortar en el extremo de conector del cable. Asegúrese de que el buje de la guía de alambre esté grabado apropiadamente para el tamaño de alambre que se está utilizando.
6. Asiente completamente el buje de la guía de alambre en el conector. Apriete el tornillo de fijación en el conector del cable de bronce. En este momento, el difusor de gas no deberá estar instalado en el extremo del tubo de la pistola.
7. Con la tobera de gas y el difusor removido del tubo de la pistola, asegúrese de que el cable esté derecho, y después corte la guía de alambre a la longitud mostrada en la **Figura D.2**. Remueva cualquier desecho del extremo de la guía de alambre.
8. Atornille el difusor de gas en el extremo del tubo de la pistola y apriete bien.

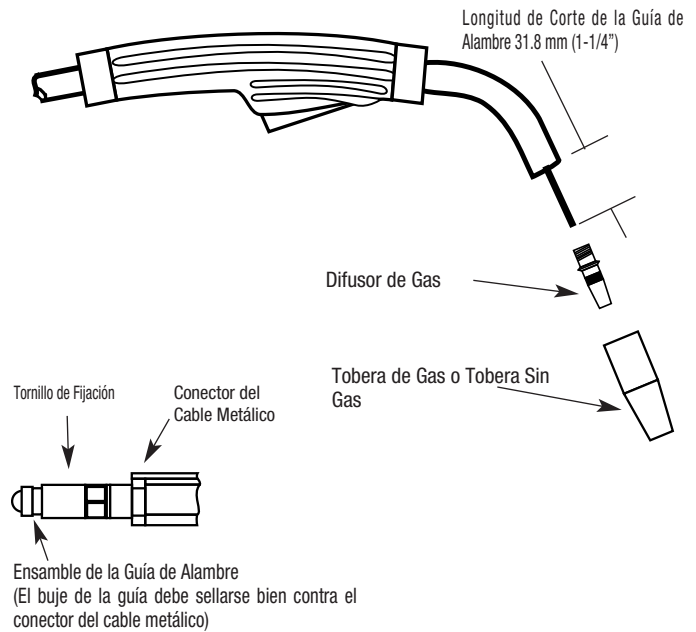


**FIGURA D.2**  
Longitud de Corte de la Guía de Alambre

9. Vuelva a colocar la punta de contacto y la tobera.

## PARTES DE LA MANIJA DE LA PISTOLA

La manija de la pistola consta de dos mitades que están unidas con un collarín en cada extremo. Para abrir la manija, gire los collarines aproximadamente 60 grados a la izquierda hasta que el collarín se detenga. Después jale el collarín fuera de la manija de la pistola. Si los collarines son difíciles de girar, coloque la manija de la pistola contra una esquina, coloque un desatornillador contra la lengüeta en el collarín y golpee el desatornillador para que el collarín se suelte de la varilla interior de aseguramiento. **Vea la Figura D-3.**

**FIGURA D.3**

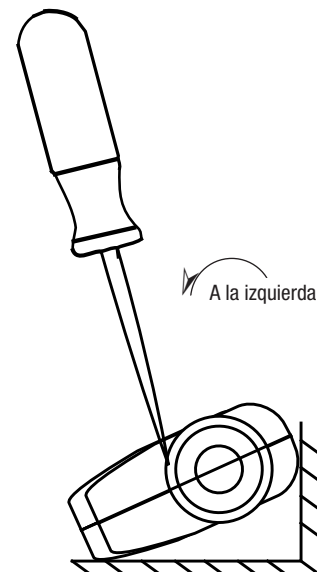

## CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS



### ADVERTENCIA

Sólo Personal Capacitado de Fábrica de Lincoln Electric Deberá Llevar a Cabo el Servicio y Reparaciones. Las reparaciones no autorizadas que se realicen a este equipo pueden representar un peligro para el técnico y operador de la máquina, e invalidarán su garantía de fábrica. Por su seguridad y a fin de evitar una Descarga Eléctrica, sírvase observar todas las notas de seguridad y precauciones detalladas a lo largo de este manual.

Esta Guía de Localización de Averías se proporciona para ayudarle a localizar y reparar posibles malos funcionamientos de la máquina. Siga simplemente el procedimiento de tres pasos que se enumera a continuación.

#### **Paso 1. LOCALICE EL PROBLEMA (SÍNTOMA).**

Busque bajo la columna titulada “PROBLEMA (SÍNTOMAS)”. Esta columna describe posibles síntomas que la máquina pudiera presentar. Encuentre la lista que mejor describa el síntoma que la máquina está exhibiendo.

#### **Paso 2. CAUSA POSIBLE.**

La segunda columna titulada “CAUSA POSIBLE” enumera las posibilidades externas obvias que pueden contribuir al síntoma de la máquina.

#### **Paso 3. CURSO DE ACCIÓN RECOMENDADO**

Esta columna proporciona un curso de acción para la Causa Posible; generalmente indica que contacte a su Taller de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local.

Si no comprende o no puede llevar a cabo el Curso de Acción Recomendado en forma segura, contacte a su Taller de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local.



### PRECAUCIÓN

Si por alguna razón usted no entiende los procedimientos de prueba o es incapaz de efectuar las pruebas y reparaciones de manera segura, contacte su **Taller de Servicio de Campo Lincoln Autorizado** para asistencia en la localización de fallas técnicas antes de proceder.

Observe all Safety Guidelines detailed throughout this manual

PROBLEMAS (SÍNTOMAS)	CAUSA POSIBLE	CURSO RECOMENDADO DE ACCIÓN
<b>PROBLEMAS DE SALIDA</b>		
Es evidente un daño físico o eléctrico mayor.	“No enchufe la máquina ni la encienda”. Contacte a su Taller de Servicio de Campo Autorizado local.	Si todas las áreas posibles de desajuste ya han sido verificadas y el problema continua, <b>Establezca contacto con su Taller de Servicio de Campo Autorizado por Lincoln.</b>
No hay alimentación de alambre, salida de soldadura o flujo de gas cuando se aprieta el gatillo de la pistola. El ventilador NO opera.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que se aplica el voltaje correcto a la máquina.</li> <li>2. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición de ENCENDIDO.</li> <li>3. Asegúrese de que el interruptor automático está restablecido.</li> </ol>	
No hay alimentación de alambre, salida de soldadura o flujo de gas cuando se aprieta el gatillo de la pistola. El ventilador opera normalmente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El termostato puede estar abierto debido a sobrecalentamiento. Deje que la máquina se enfríe. Suelde a un ciclo de trabajo menor.</li> <li>2. Revise si hay obstrucciones en el flujo de aire. Revise las conexiones del Gatillo de la Pistola. Vea la sección de instalación.</li> <li>3. El gatillo de la pistola puede estar defectuoso.</li> </ol>	

PROBLEMAS (SÍNTOMAS)	CAUSA POSIBLE	CURSO RECOMENDADO DE ACCIÓN
<b>PROBLEMAS DE ALIMENTACION</b>		
No se alimenta alambre cuando se presiona el gatillo de la antorcha. El ventilador funciona, el gas fluye y la máquina tiene el voltaje de circuito abierto correcto (33V)-salida de soldadura.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el motor del conductor de alambre está funcionando asegúrese de que la máquina tenga instalados los rodillos impulsores correctos.</li> <li>2. Verifique que la línea del cable ni la punta de contacto estén obstruidas.</li> <li>3. Verifique que el tamaño del cable y de la punta de contacto sea el correcto.</li> <li>4. Para la máquina 140Amp solamente: El interruptor de la botella doble 100SG/Magnum 100L del cheque se cambia correctamente para activar el arma apropiado.</li> </ol>	Si todas las áreas posibles de desajuste ya han sido verificadas y el problema continua, <b>Establezca contacto con su Taller de Servicio de Campo Autorizado por Lincoln.</b>



### PRECAUCIÓN

Si por alguna razón usted no entiende los procedimientos de prueba o es incapaz de efectuar las pruebas y reparaciones de manera segura, contacte su **Taller de Servicio de Campo Lincoln Autorizado** para asistencia en la localización de fallas técnicas antes de proceder.

Observe all Safety Guidelines detailed throughout this manual

PROBLEMAS (SÍNTOMAS)	CAUSA POSIBLE	CURSO RECOMENDADO DE ACCIÓN
<b>PROBLEMAS DE FLUJO DE GAS</b>		
Low or no gas flow when gun trigger is pulled. Wire feed, weld output and fan operate normally.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise el suministro de gas, regulador de flujo y mangueras de gas.</li> <li>2. Revise la conexión de la pistola a la máquina en busca de obstrucciones o sellos con fuga.</li> </ol>	Si todas las áreas posibles de desajuste ya han sido verificadas y el problema continua, <b>Establezca contacto con su Taller de Servicio de Campo Autorizado por Lincoln.</b>

PROBLEMAS (SÍNTOMAS)	CAUSA POSIBLE	CURSO RECOMENDADO DE ACCIÓN
<b>PROBLEMAS DE SOLDADURA</b>		
El arco es inestable – Arranque pobre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise si el voltaje de entrada a la máquina es correcto.</li> <li>2. Revise si la polaridad del electrodo es correcta para el proceso.</li> <li>3. Revise la punta de la pistola en busca de desgaste y daños, y verifique que sea del tamaño correcto – Reemplace.</li> <li>4. Revise que el gas y la velocidad de flujo sean los correctos para el proceso. (Sólo para MIG.)</li> <li>5. Revise el cable de trabajo en busca de conexiones sueltas o defectuosas.</li> <li>6. Revise la pistola en busca de daños o rupturas.</li> <li>7. Revise que la orientación del rodillo impulsor y su alineación sean correctas.</li> <li>8. Revise que el tamaño de la guía de alambre sea correcto.</li> </ol>	Si todas las áreas posibles de desajuste ya han sido verificadas y el problema continua, <b>Establezca contacto con su Taller de Servicio de Campo Autorizado por Lincoln.</b>


**PRECAUCIÓN**


Si por alguna razón usted no entiende los procedimientos de prueba o es incapaz de realizar las pruebas / reparaciones de manera segura, contacte a su Taller de Servicio de Campo Autorizado Local para asistencia técnica de solución de problemas antes de continuar.








# DIAGRAMA DE CABLEADO PARA LOS CODIGOS 12101, 12103, 12104, 12106

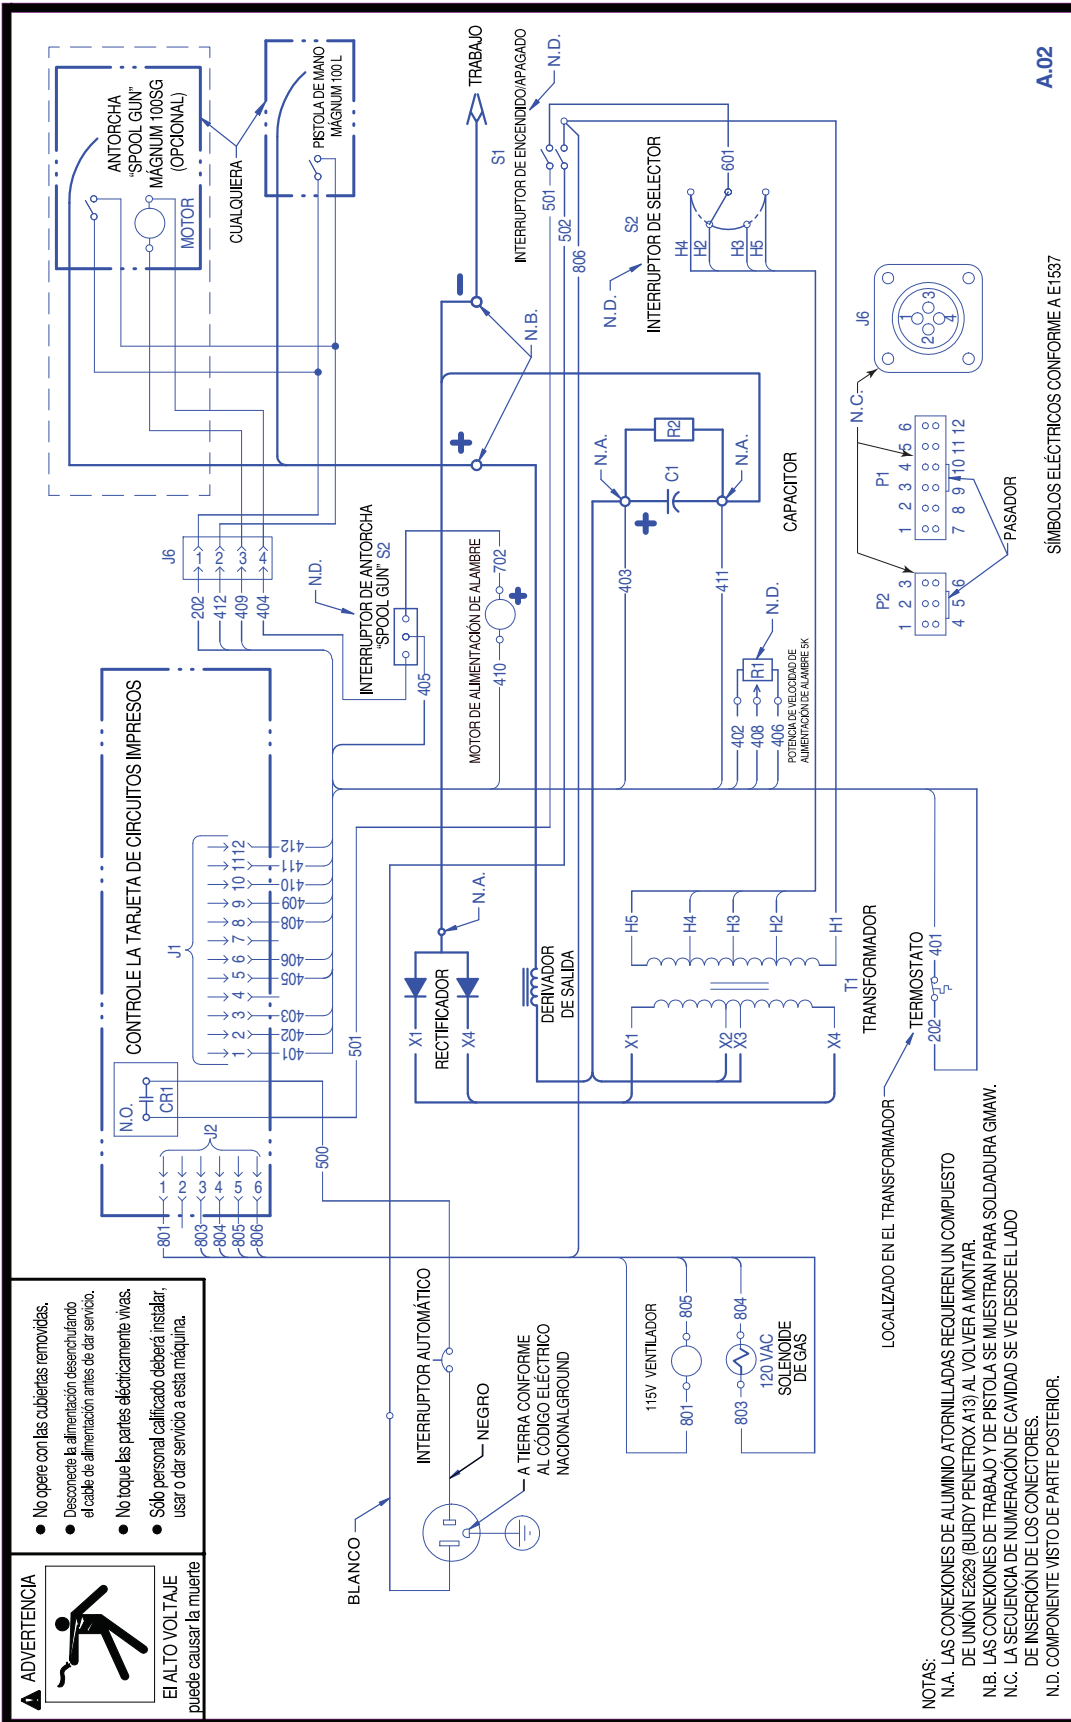


NOTA: Este diagrama es sólo para referencia. Tal vez no sea exacto para todas las máquinas que cubre este manual. El diagrama específico para un código particular está pegado dentro de la máquina en uno de los paneles de la cubierta.

# DIAGRAMA DE CABLEADO PARA LOS CODIGOS 12100, 12102, 12105, 12107

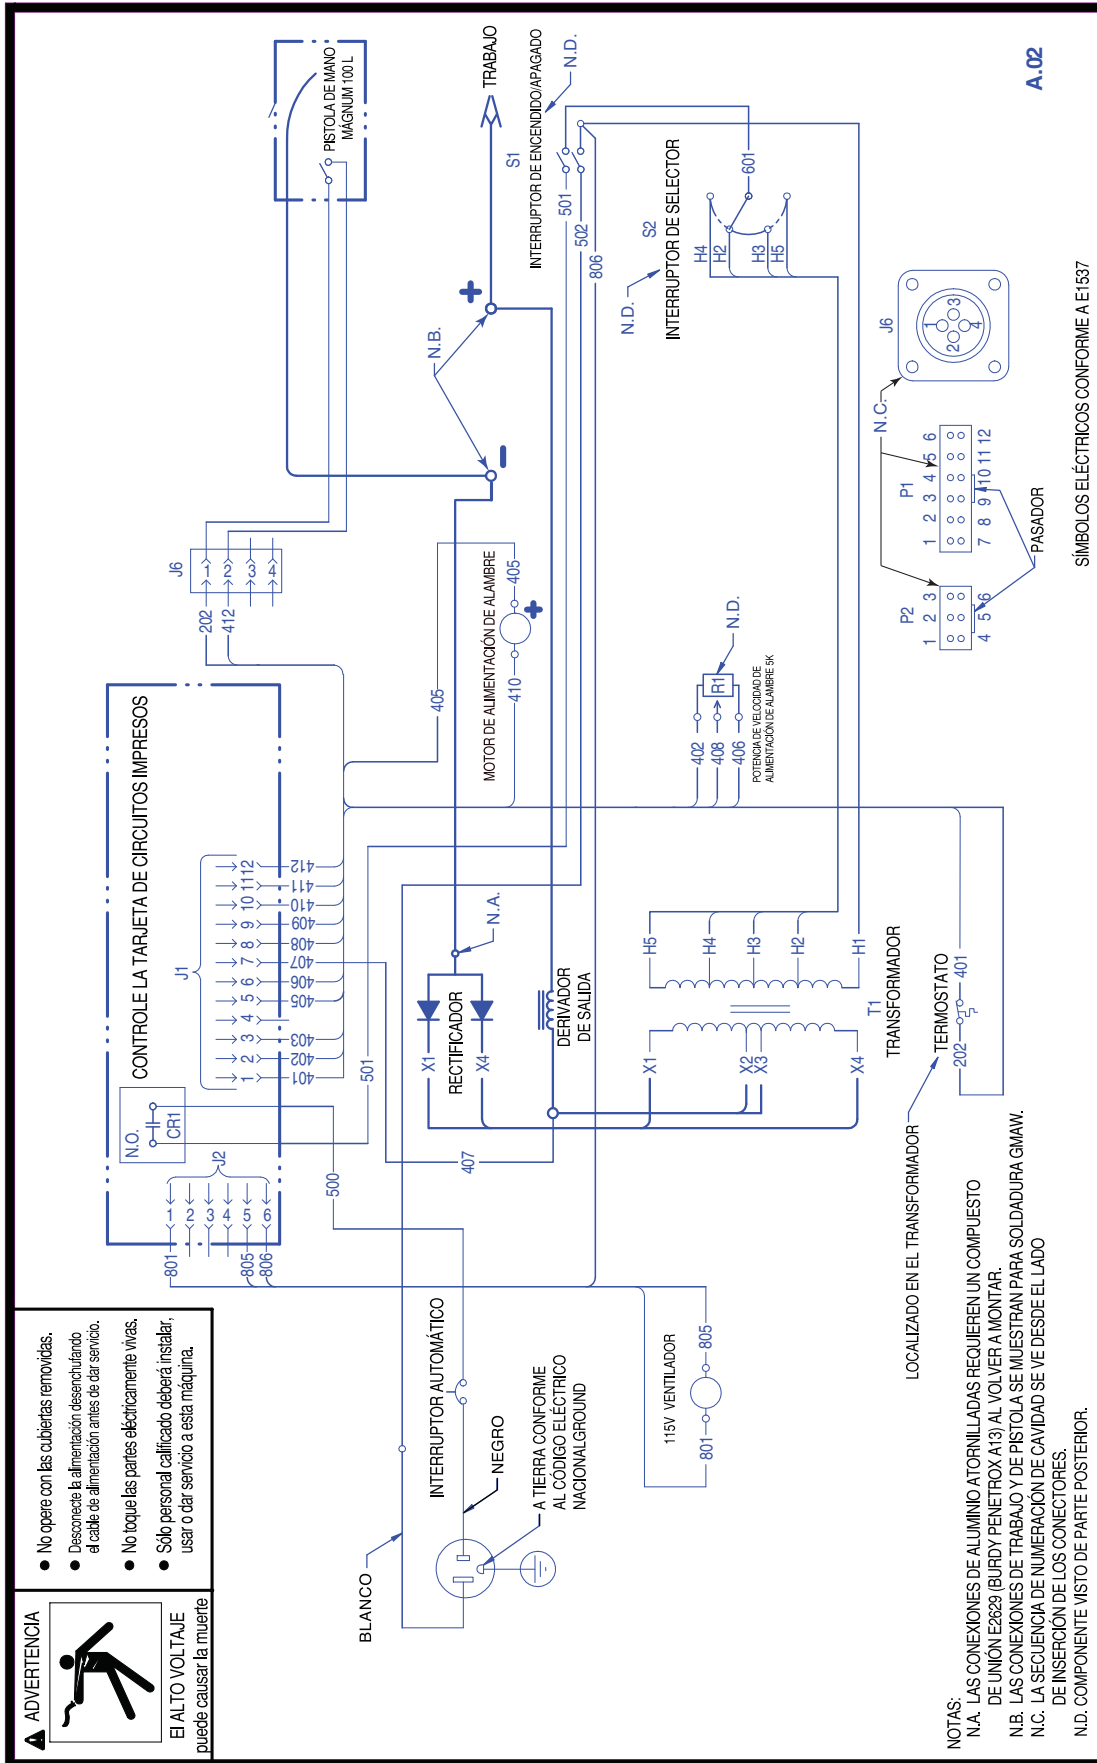


NOTA: Este diagrama es sólo para referencia. Tal vez no sea exacto para todas las máquinas que cubre este manual. El diagrama específico para un código particular está pegado dentro de la máquina en uno de los paneles de la cubierta.

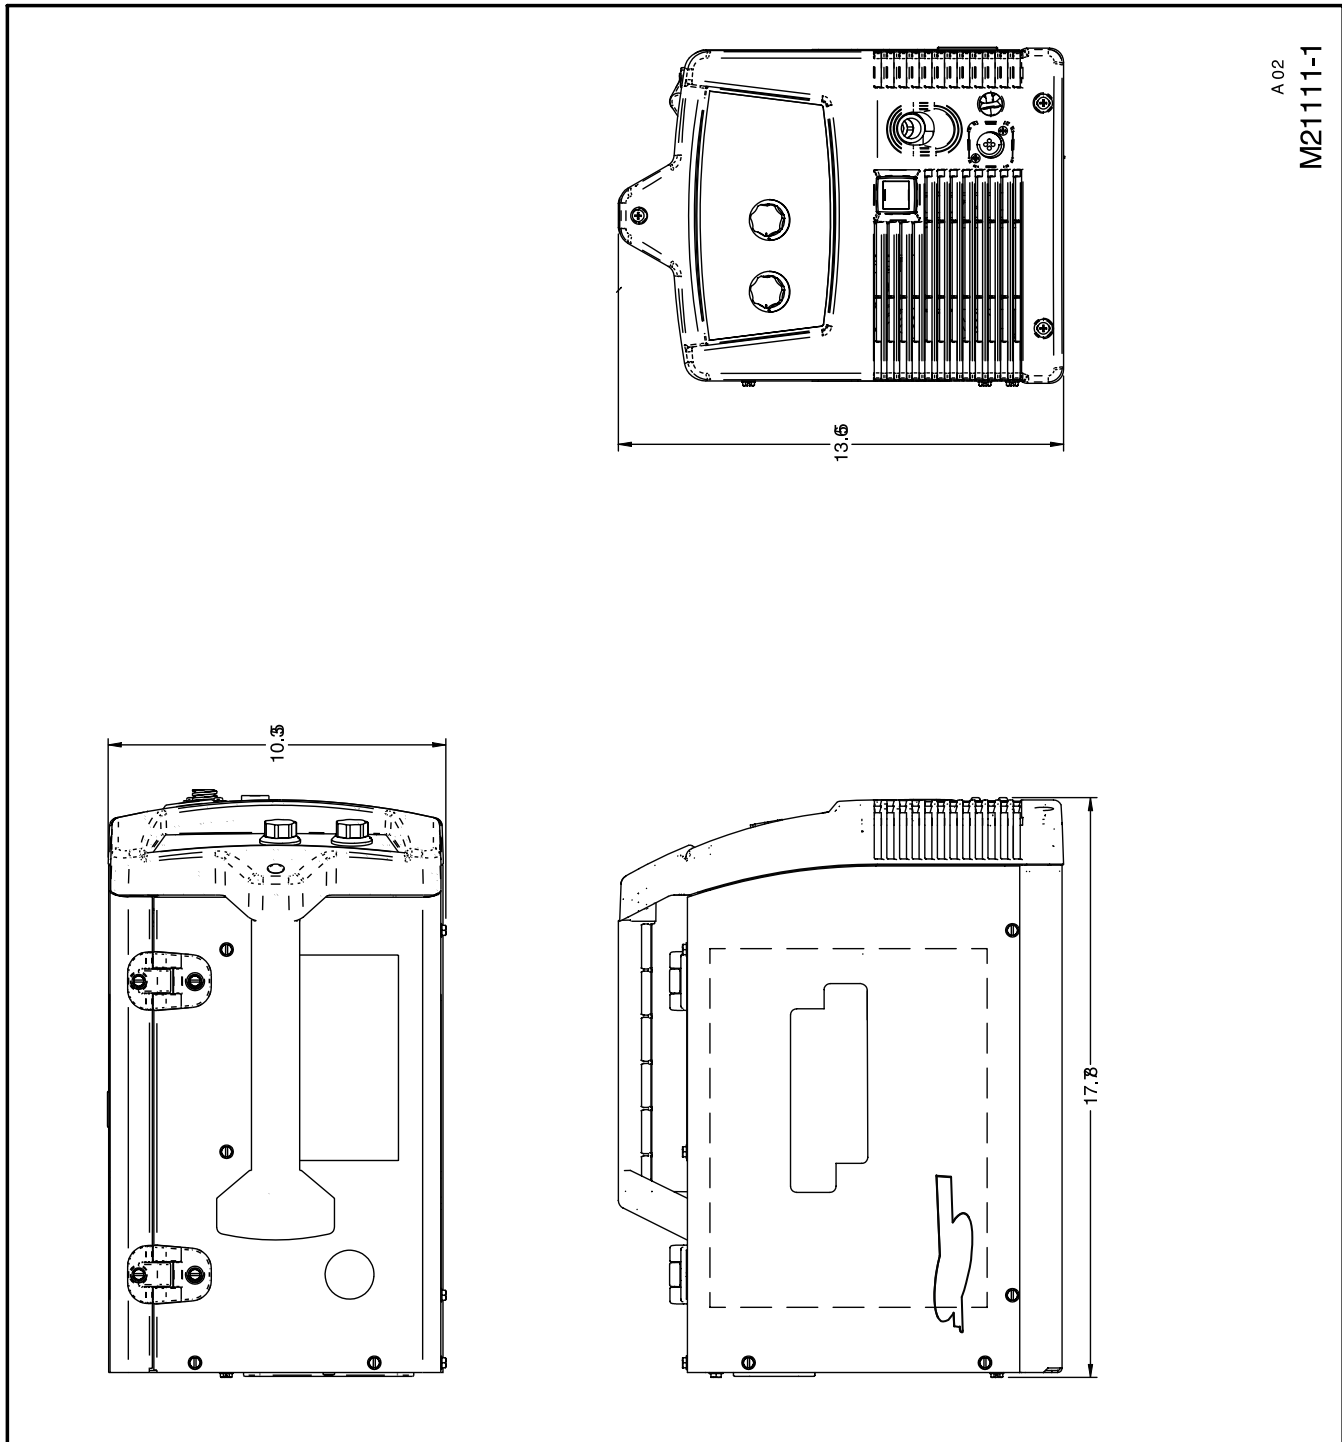

## Manuel de l'Opérateur

# **SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL (MODÈLES 125 ET 140)**

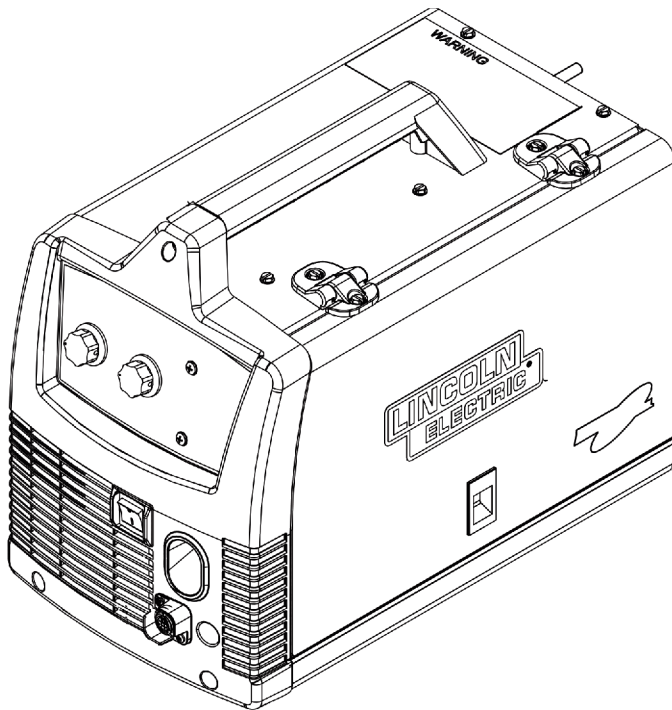

Pour utilisation avec les machines ayant les Numéros de Code:

**11631, 11632, 11633, 11634,  
11635, 11636, 11637, 11638,  
11639, 12100, 12101, 12102,  
12103, 12104, 12105, 12106,  
12107, 12191, 12192**



**Pour enregistrer la machine :**  
[www.lincolnelectric.com/register](http://www.lincolnelectric.com/register)

**Recherche d'Atelier de Service et Distributeur Agréés:**  
[www.lincolnelectric.com/locator](http://www.lincolnelectric.com/locator)

**Conserver comme référence future**

Date d'Achat

Code: (ex: 10859)

Série: (ex: U1060512345)

# MERCI D'AVOIR SÉLECTIONNÉ UN PRODUIT DE QUALITÉ DE LINCOLN ELECTRIC.

## MERCI D'EXAMINER IMMÉDIATEMENT L'ÉTAT DU CARTON ET DE L'ÉQUIPEMENT

Lorsque cet équipement est expédié, la propriété passe à l'acheteur sur réception par le transporteur. En conséquence, les réclamations pour matériel endommagé dans l'expédition doit être effectuées par l'acheteur auprès de l'entreprise de transport au moment où la livraison est reçue.

## LA SÉCURITÉ REPOSE SUR VOUS

L'équipement de soudure et de coupage à l'arc de Lincoln est conçu et fabriqué dans un souci de sécurité. Toutefois, votre sécurité générale peut être augmentée par une installation appropriée... et une utilisation réfléchie de votre part. **NE PAS INSTALLER, UTILISER NI RÉPARER CET ÉQUIPEMENT SANS LIRE LE PRÉSENT MANUEL ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ QUI Y SONT CONTENUES.** Et, surtout, pensez avant d'agir et soyez prudent.

### AVERTISSEMENT

Cette mention apparaît lorsque les informations doivent être suivies exactement afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle.

### ATTENTION

Cette mention apparaît lorsque les informations doivent être suivies afin d'éviter toute blessure corporelle mineure ou d'endommager cet équipement.



## MAINTENEZ VOTRE TÊTE À L'ÉCART DE LA FUMÉE.

**NE PAS** trop s'approcher de l'arc.

Utiliser des verres correcteurs si nécessaire afin de rester à une distance raisonnable de l'arc.

**LIRE** et se conformer à la fiche de données de sécurité (FDS) et aux étiquettes d'avertissement qui apparaissent sur tous les récipients de matériaux de soudure.


**UTILISER UNE VENTILATION**

ou une évacuation suffisantes au niveau de l'arc, ou les deux, afin de maintenir les fumées et les gaz hors de votre zone de respiration et de la zone générale.

**DANS UNE GRANDE PIÈCE OU À L'EXTÉRIEUR**, la ventilation naturelle peut être adéquate si vous maintenez votre tête hors de la fumée (voir ci-dessous).

**UTILISER DES COURANTS D'AIR NATURELS** ou des ventilateurs pour maintenir la fumée à l'écart de votre visage.

Si vous développez des symptômes inhabituels, consultez votre superviseur. Peut-être que l'atmosphère de soudure et le système de ventilation doivent être vérifiés.

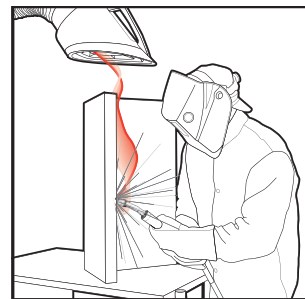

## PORTER UNE PROTECTION CORRECTE DES YEUX, DES OREILLES ET DU CORPS

**PROTÉGEZ** vos yeux et votre visage à l'aide d'un masque de soudeur bien ajusté avec la classe adéquate de lentille filtrante (voir ANSI Z49.1).

**PROTÉGEZ** votre corps contre les éclaboussures de soudage et les coups d'arc à l'aide de vêtements de protection incluant des vêtements en laine, un tablier et des gants ignifugés, des guêtres en cuir et des bottes.

**PROTÉGER** autrui contre les éclaboussures, les coups d'arc et l'éblouissement à l'aide de grilles ou de barrières de protection.



**DANS CERTAINES ZONES**, une protection contre le bruit peut être appropriée.

**S'ASSURER** que l'équipement de protection est en bon état.

En outre, porter des lunettes de sécurité **EN PERMANENCE.**



## SITUATIONS PARTICULIÈRES

**NE PAS SOUDER NI COUPER** des récipients ou des matériels qui ont été précédemment en contact avec des matières dangereuses à moins qu'ils n'aient été adéquatement nettoyés. Ceci est extrêmement dangereux.

**NE PAS SOUDER NI COUPER** des pièces peintes ou plaquées à moins que des précautions de ventilation particulières n'aient été prises. Elles risquent de libérer des fumées ou des gaz fortement toxiques.

## Mesures de précaution supplémentaires

**PROTÉGER** les bouteilles de gaz comprimé contre une chaleur excessive, des chocs mécaniques et des arcs ; fixer les bouteilles pour qu'elles tombent pas.

**S'ASSURER** que les bouteilles ne sont jamais mises à la terre ou une partie d'un circuit électrique.

**DÉGAGER** tous les risques d'incendie potentiels hors de la zone de soudage.

**TOUJOURS DISPOSER D'UN ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE PRÊT POUR UNE UTILISATION IMMÉDIATE ET SAVOIR COMMENT L'UTILISER.**



## PARTIE A : AVERTISSEMENTS



### AVERTISSEMENTS CALIFORNIE PROPOSITION 65



**AVERTISSEMENT :** Respirer des gaz d'échappement au diesel vous expose à des produits chimiques connus par l'état de Californie pour causer cancers, anomalies congénitales, ou autres anomalies de reproduction.

- Toujours allumer et utiliser le moteur dans un endroit bien ventilé.
- Pour un endroit exposé, évacuer les gaz vers l'extérieur.
- Ne pas modifier ou altérer le système d'échappement.
- Ne pas faire tourner le moteur sauf si nécessaire.

**Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.P65warnings.ca.gov/diesel](http://www.P65warnings.ca.gov/diesel)**

**AVERTISSEMENT :** Ce produit, lorsqu'il est utilisé pour le soudage ou la découpe, produit des émanations ou gaz contenant des produits chimiques connus par l'état de Californie pour causer des anomalies congénitales et, dans certains cas, des cancers. (Code de santé et de sécurité de la Californie, Section § 25249.5 et suivantes.)



**AVERTISSEMENT :** Cancer et anomalies congénitales [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

**LE SOUDAGE À L'ARC PEUT ÊTRE DANGEREUX. PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES DE BLESSURES GRAVES OU DE LA MORT. ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. LES PORTEURS DE PACEMAKER DOIVENT CONSULTER LEUR MÉDECIN AVANT UTILISATION.**

Lisez et assimilez les points forts sur la sécurité suivants : Pour plus d'informations liées à la sécurité, il est vivement conseillé d'obtenir une copie de « Sécurité dans le soudage & la découpe - Norme ANSI Z49.1 » auprès de l'American Welding Society, P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135 ou la norme CSA W117.2-1974. Une copie gratuite du feuillet E205 « Sécurité au soudage à l'arc » est disponible auprès de Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.

**ASSUREZ-VOUS QUE SEULES LES PERSONNES QUALIFIÉES EFFECTUENT LES PROCÉDURES D'INSTALLATION, D'OPÉRATION, DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION.**



### POUR ÉQUIPEMENT À MOTEUR.

- 1.a. Éteindre le moteur avant toute tâche de dépannage et de maintenance à moins que la tâche de maintenance nécessite qu'il soit en marche.
- 1.b. Utiliser les moteurs dans des endroits ouverts, bien ventilés ou évacuer les gaz d'échappement du moteur à l'extérieur.



- 1.c. Ne pas ajouter d'essence à proximité d'un arc électrique de soudage à flamme ouverte ou si le moteur est en marche. Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de remplir afin d'éviter que l'essence répandue ne se vaporise au contact de parties chaudes du moteur et à l'allumage. Ne pas répandre d'essence lors du remplissage du réservoir. Si de l'essence est répandue, l'essuyer et ne pas allumer le moteur tant que les gaz n'ont pas été éliminés.



- 1.d. Garder les dispositifs de sécurité de l'équipement, les couvercles et les appareils en position et en bon état. Éloigner les mains, cheveux, vêtements et outils des courroies en V, équipements, ventilateurs et de tout autre pièce en mouvement lors de l'allumage, l'utilisation ou la réparation de l'équipement.



- 1.e. Dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer les dispositifs de sécurité afin d'effectuer la maintenance requise. Retirer les dispositifs uniquement si nécessaire et les replacer lorsque la maintenance nécessitant leur retrait est terminée. Toujours faire preuve de la plus grande attention lors du travail à proximité de pièces en mouvement.


- 1.f. Ne pas mettre vos mains à côté du ventilateur du moteur. Ne pas essayer d'outrepasser le régulateur ou le tendeur en poussant les tiges de commande des gaz pendant que le moteur est en marche.

- 1.g. Afin d'éviter d'allumer accidentellement les moteurs à essence pendant que le moteur est en marche ou le générateur de soudage pendant la maintenance, débrancher les câbles de la bougie d'allumage, la tête d'allumage ou le câble magnétique le cas échéant.

- 1.h. Afin d'éviter de graves brûlures, ne pas retirer le bouchon de pression du radiateur lorsque le moteur est chaud.



### LES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES PEUVENT ÊTRE DANGEREUX.

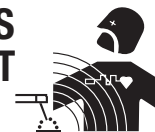

- 2.a. Le courant électrique traversant les conducteurs crée des champs électriques et magnétiques (CEM) localisés. Le courant de soudage crée des CEM autour des câbles et de machines de soudage.
- 2.b. Les CEM peuvent interférer avec certains pacemakers, et les soudeurs portant un pacemaker doivent consulter un médecin avant le soudage.
- 2.c. L'exposition aux CEM dans le soudage peuvent avoir d'autres effets sur la santé qui ne sont pas encore connus.
- 2.d. Tous les soudeurs doivent suivre les procédures suivantes afin de minimiser l'exposition aux CEM à partir du circuit de soudage :
  - 2.d.1. Acheminer les câbles de l'électrode et ceux de retour ensemble - Les protéger avec du ruban adhésif si possible.
  - 2.d.2. Ne jamais enrouler le fil de l'électrode autour de votre corps.
  - 2.d.3. Ne pas se placer entre l'électrode et les câbles de retour. Si le câble de l'électrode est sur votre droite, le câble de retour doit aussi se trouver sur votre droite.
  - 2.d.4. Brancher le câble de retour à la pièce aussi proche que possible de la zone étant soudée.
  - 2.d.5. Ne pas travailler à proximité d'une source de courant pour le soudage.



## UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT TUER.



- 3.a. Les circuits d'électrode et de retour (ou de terre) sont électriquement « chauds » lorsque la machine à souder est en marche. Ne pas toucher ces pièces « chaudes » à même la peau ou avec des vêtements humides. Porter des gants secs, non troués pour isoler les mains.
- 3.b. Isolez-vous de la pièce et du sol en utilisant un isolant sec. S'assurer que l'isolation est suffisamment grande pour couvrir votre zone complète de contact physique avec la pièce et le sol.

**En sus des précautions de sécurité normales, si le soudage doit être effectué dans des conditions électriquement dangereuses (dans des emplacements humides, ou en portant des vêtements mouillés ; sur des structures en métal telles que des sols, des grilles ou des échafaudages ; dans des postures inconfortables telles que assis, agenouillé ou allongé, s'il existe un risque élevé de contact inévitable ou accidentel avec la pièce à souder ou le sol), utiliser l'équipement suivant :**

- Machine à souder (électrique par fil) à tension constante CC semi-automatique.
  - Machine à souder (à tige) manuelle CC.
  - Machine à souder CA avec commande de tension réduite.
- 3.c. Dans le soudage électrique par fil semi-automatique ou automatique, l'électrode, la bobine de l'électrode, la tête de soudage, la buse ou le pistolet de soudage semi-automatique sont également électriquement « chauds ».
  - 3.d. Toujours s'assurer que le câble de retour établit une bonne connexion électrique avec le métal en cours de soudage. La connexion doit se trouver aussi près que possible de la zone en cours de soudage.
  - 3.e. Relier à la terre la pièce ou le métal à souder sur une bonne masse (terre) électrique.
  - 3.f. Maintenir le support d'électrode, la bride de serrage de la pièce, le câble de soudure et le poste de soudage en bon état, sans danger et opérationnels. Remplacer l'isolant endommagé.
  - 3.g. Ne jamais plonger l'électrode dans de l'eau pour le refroidir.
  - 3.h. Ne jamais toucher simultanément les pièces électriquement « chaudes » des supports d'électrode connectés à deux postes de soudure parce que la tension entre les deux peut être le total de la tension à circuit ouvert des deux postes de soudure.
  - 3.i. Lorsque vous travaillez au dessus du niveau du sol, utilisez une ceinture de travail afin de vous protéger d'une chute au cas où vous recevriez une décharge.
  - 3.j. Voir également les points 6.c. et 8.



## LES RAYONS DE L'ARC PEUVENT BRÛLER



- 4.a. Utiliser un masque avec le filtre et les protège-lentilles appropriés pour protéger vos yeux contre les étincelles et les rayons de l'arc lors d'un soudage ou en observant un soudage à l'arc visible. L'écran et la lentille du filtre doivent être conformes à la norme ANSI Z87.1 Normes.
- 4.b. Utiliser des vêtements adaptés fabriqués avec des matériaux résistants à la flamme afin de protéger votre peau et celle de vos aides contre les rayons d'arc électrique.
- 4.c. Protéger les autres personnels à proximité avec un blindage ignifugé, adapté et/ou les avertir de ne pas regarder ni de s'exposer aux rayons d'arc électrique ou à des éclaboussures chaudes de métal.



## LES FUMÉES ET LES GAZ PEUVENT ÊTRE DANGEREUX.




- 5.a. Le soudage peut produire des fumées et des gaz dangereux pour la santé. Éviter d'inhaler ces fumées et ces gaz. Lors du soudage, maintenir votre tête hors de la fumée. Utiliser une ventilation et/ou une évacuation suffisantes au niveau de l'arc afin de maintenir les fumées et les gaz hors de la zone de respiration. **Lors d'un soudage par rechargement dur (voir les instructions sur le récipient ou la FDS) ou sur de l'acier plaqué de plomb ou cadmié ou des enrobages qui produisent des fumées fortement toxiques, maintenir l'exposition aussi basse que possible et dans les limites OSHA PEL et ACGIH TLV en vigueur en utilisant une ventilation mécanique ou une évacuation locale à moins que les évaluations de l'exposition n'en indiquent autrement. Dans des espaces confinés ou lors de certaines circonstances, à l'extérieur, un appareil respiratoire peut également être requis. Des précautions supplémentaires sont également requises lors du soudage sur de l'acier galvanisé.**
- 5.b. Le fonctionnement de l'équipement de contrôle de la fumée de soudage est affecté par différents facteurs incluant une utilisation et un positionnement appropriés de l'équipement, la maintenance de l'équipement ainsi que la procédure de soudage spécifique et l'application impliquées. Le niveau d'exposition des opérateurs doit être vérifié lors de l'installation puis périodiquement par la suite afin d'être certain qu'il se trouve dans les limites OSHA PEL et ACGIH TLV en vigueur.
- 5.c. Ne pas souder dans des emplacements à proximité de vapeurs d'hydrocarbure chloré provenant d'opérations de dégraissage, de nettoyage ou de vaporisation. La chaleur et les rayons de l'arc peuvent réagir avec des vapeurs de solvant pour former du phosgène, un gaz hautement toxique, ainsi que d'autres produits irritants.
- 5.d. Les gaz de protection utilisés pour le soudage à l'arc peuvent déplacer l'air et causer des blessures ou la mort. Toujours utiliser suffisamment de ventilation, particulièrement dans des zones confinées, pour assurer que l'air ambiant est sans danger.
- 5.e. Lire et assimiler les instructions du fabricant pour cet équipement et les consommables à utiliser, incluant la fiche de données de sécurité (FDS), et suivre les pratiques de sécurité de votre employeur. Des formulaires de FDS sont disponibles auprès de votre distributeur de soudure ou auprès du fabricant.
- 5.f. Voir également le point 1.b.






## LE SOUDAGE ET LES ÉTINCELLES DE COUPAGE PEUVENT CAUSER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION.

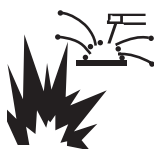

- 6.a. Éliminer les risques d'incendie de la zone de soudage. Si ce n'est pas possible, les couvrir pour empêcher les étincelles de soudage d'allumer un incendie. Ne pas oublier que les étincelles de soudage et les matériaux brûlants du soudage peuvent facilement passer à travers de petites craquelures et ouvertures vers des zones adjacentes. Éviter de souder à proximité de conduites hydrauliques. Disposer d'un extincteur à portée de main.
- 6.b. Lorsque des gaz comprimés doivent être utilisés sur le site de travail, des précautions particulières doivent être prises afin d'éviter des situations dangereuses. Se référer à « Sécurité pour le soudage et le coupage » (norme ANSI Z49.1) ainsi qu'aux informations de fonctionnement de l'équipement utilisé.
- 6.c. Lorsque vous ne soudez pas, assurez-vous qu'aucune partie du circuit d'électrode touche la pièce ou le sol. Un contact accidentel peut causer une surchauffe et créer un risque d'incendie.
- 6.d. Ne pas chauffer, couper ou souder des réservoirs, des fûts ou des récipients avant que les étapes appropriées n'aient été engagées afin d'assurer que de telles procédures ne produiront pas des vapeurs inflammable ou toxiques provenant de substances à l'intérieur. Elles peuvent causer une explosion même si elles ont été « nettoyées ». Pour information, acheter « Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping That Have Held Hazardous Substances » (Mesures de sécurité pour la préparation du soudage et du coupage de récipients et de canalisations qui ont retenu des matières dangereuses), AWS F4.1 auprès de l'American Welding Society (Société Américaine de Soudage) (voir l'adresse ci-dessus).
- 6.e. Ventiler les produits moulés creux ou les récipients avant de chauffer, de couper ou de souder. Ils risquent d'exploser.
- 6.f. Des étincelles et des éclaboussures sont projetées de l'arc de soudage. Porter des vêtements de protection sans huile tels que des gants en cuir, une chemise épaisse, un pantalon sans revers, des chaussures montantes ainsi qu'un casque au dessus de vos cheveux. Porter des protège-tympons lors d'un soudage hors position ou dans des emplacements confinés. Dans une zone de soudage, porter en permanence des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux de protection.
- 6.g. Connecter le câble de retour sur la pièce aussi près que possible de la zone de soudure. Les câbles de retour connectés à la structure du bâtiments ou à d'autres emplacements éloignées de la zone de soudage augmentent le risque que le courant de soudage passe à travers les chaînes de levage, les câbles de grue ou d'autres circuits alternatifs. Ceci peut créer des risques d'incendie ou de surchauffe des chaînes ou câbles de levage jusqu'à leur défaillance.
- 6.h. Voir également le point 1.c.
- 6.i. Lire et se conformer à la norme NFPA 51B, « Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work » (Norme de prévention contre l'incendie durant le soudage, le coupage et d'autres travaux à chaud), disponible auprès de la NFPA, 1 Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.
- 6.j. Ne pas utiliser une source d'alimentation de soudage pour le dégel des canalisations.



## LA BOUTEILLE PEUT EXPLOSER SI ELLE EST ENDOMMAGÉE

- 7.a. Utiliser uniquement des bouteilles de gaz comprimé contenant le gaz de protection correct pour le processus utilisé ainsi que des régulateurs fonctionnant correctement conçus pour le gaz et la pression utilisés. Tous les tuyaux, raccords, etc. doivent être adaptés à l'application et maintenus en bon état. 
- 7.b. Toujours maintenir les bouteilles en position verticale, solidement attachées à un châssis ou à un support fixe.
- 7.c. Les bouteilles doivent se trouver :
  - À l'écart des zones où elles risquent d'être heurtées ou exposées à des dommages matériels.
  - À distance de sécurité d'opérations de soudage ou de coupage à l'arc et de toute source de chaleur, d'étincelles ou de flammes.
- 7.d. Ne jamais laisser l'électrode, le support de l'électrode ou de quelconques pièces électriquement « chaudes » toucher une bouteille.
- 7.e. Maintenir votre tête et votre visage à l'écart de la sortie du robinet de la bouteille lors de l'ouverture de ce dernier.
- 7.f. Les capuchons de protection de robinet doivent toujours être en place et serrés à la main sauf quand la bouteille est en cours d'utilisation ou connectée pour être utilisée.
- 7.g. Lire et suivre les instructions sur les bouteilles de gaz comprimé, l'équipement associé, et la publication CGA P-1, « Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders » (précautions pour la manipulation sécurisée d'air comprimé en bouteilles) disponible auprès de la Compressed Gas Association (association des gaz comprimés), 14501 George Carter Way Chantilly, VA 20151.



## POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



- 8.a. Couper l'alimentation d'entrée en utilisant le sectionneur au niveau de la boîte de fusibles avant de travailler sur l'équipement.
- 8.b. Installer l'équipement conformément au U.S. National Electrical Code, à tous les codes locaux et aux recommandations du fabricant.
- 8.c. Relier à la terre l'équipement conformément au U.S. National Electrical Code et aux recommandations du fabricant.

**Se référer  
à <http://www.lincolnelectric.com/safety>  
pour d'avantage d'informations sur  
la sécurité.**

**TABLE DES MATIÈRES**

**Mesures De Sécurité**

**Installation . . . . .Section A**

Spécifications Techniques . . . . .A-1  
 Identifier Et Localiser Les Composants Pour L'unité De  
 125 Amp . . . . .A-2  
 Identifier Et Localiser Les Composants Pour L'unité De  
 140 Amp . . . . .A-3

**Fonctionnement . . . . .Section B**

Mesures De Sécurité et Description Du Produit . . . . .B-1  
 Contrôles et Réglages . . . . .B-2, B-3  
 Tableau de Rouleau Conducteur à Voie Double et Guide-fil . . . . .B-4

Mise au point et réalisation d'une soudure avec électrode fourrée avec  
 les machines de  
 125 AMP ou de 140 AMP . . . . .B-4 à B-6

L'installation et la fabrication d'un MIG soudent et instal-  
 lent protéger le gaz pour  
 une machine 140Amp . . . . .B-7 à B-10

Installant et faisant une soudure en aluminium . . . . .B-11

**Accessoires . . . . .Section C**

Accessoires en Option . . . . .C-1  
 Chariots utilitaires . . . . .C-2, C-3

**Entretien . . . . .Section D**

Mesures De Sécurité . . . . .D-1  
 Wire Feed Compartment, Fan Motor,  
 Wire Reel Maintenance . . . . .D-1  
 Entretien Du Pistolet Et Des Câbles . . . . .D-2  
 Protection Contre Les Surcharges . . . . .D-2  
 Component Replacement Procedures . . . . .D-2

**Dépannage . . . . .Section E**

Mesures De Sécurité . . . . .E-1  
 Comment Utiliser Le Guide De Dépannage . . . . .E-1  
 Guide De Dépannage . . . . .E-2 à E-3

**Diagramme De Câblage et Schéma Dimensionnel**

**Section F**

Pages des Pièces de Rechange . . [parts.lincolnelectric.com](http://parts.lincolnelectric.com)

## DESCRIPTION DU PRODUIT (CAPACITÉS DU PRODUIT)

Le modèle de Chargeur de fil portable de 125 Amp est capable de souder avec du fil fourré sur de l'acier doux. Le modèle de Chargeur de fil portable de 140 Amp est capable de souder en mode MIG sur de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium, en plus de pouvoir souder sur de l'acier doux avec du fil fourré.

Le soudage MIG signifie soudage sous protection gazeuse inerte avec fil électrode et il lui faut une bouteille séparée de gaz de protection afin de protéger la soudure. Le gaz de protection utilisé est déterminé par le type de matériau sur lequel le soudage est effectué. Les gaz de protection peuvent être achetés séparément chez le distributeur local de gaz de soudage. Le soudage MIG est idéal pour souder sur des matériaux fins et propres lorsqu'une soudure d'excellente apparence est requise. Un bon exemple sont les panneaux de la carrosserie automobile.

FCAW-S Soudage à l'Arc avec Fil Électrode Fourré, il n'est pas nécessaire d'utiliser un gaz de protection pour protéger la soudure car le fil à souder contient des additifs spéciaux connus sous le nom de flux qui protègent la soudure contre les impuretés. Le soudage à fil fourré est aussi idéal pour des applications en extérieur où le vent peut éloigner le gaz de protection MIG de la soudure. Le soudage à fil fourré produit une soudure de bonne apparence mais pas aussi esthétique qu'avec le soudage MIG.

Les machines de 140 Amp comprennent les articles nécessaires pour souder soit avec du fil fourré soit avec le procédé MIG sur de l'acier. Pour souder sur de l'acier inoxydable, un fil de soudage pour acier inoxydable en option peut être acheté séparément. La machine de 140 Amp est prête pour être utilisée avec un pistolet à bobine et elle peut souder de l'aluminium au moyen du fil à souder 4043 de 0,035 de diamètre. Comme le fil à souder en aluminium est souple, il est recommandé d'utiliser un pistolet à bobine en option pour de meilleurs résultats. Une Étiquette concernant la Procédure de soudage collée sur la porte du compartiment du galet d'entraînement suggère des réglages pour le soudage.

## ABBREVIATIONS DE SOUDAGE COMMUNES

### GMAW (MIG)

- Soudage à l'arc sous Gaz Inerte avec Fil Électrode

### FCAW (Innershield ou Outershield)

- Soudage à l'Arc avec Fil Électrode Fourré

**TABLE DES MATIÈRES****Mesures De Sécurité****Installation . . . . .Section A**

Spécifications Techniques . . . . .	A-1
Identifier Et Localiser Les Composants Pour L'unité De 125 Amp . . . . .	A-2
Identifier Et Localiser Les Composants Pour L'unité De 140 Amp . . . . .	A-3

**Fonctionnement . . . . .Section B**

Mesures De Sécurité et Description Du Produit . . . . .	B-1
Contrôles et Réglages . . . . .	B-2, B-3
Tableau de Rouleau Conducteur à Voie Double et Guide-fil . . . . .	B-4

Mise au point et réalisation d'une soudure avec électrode fourrée avec les machines de 125 AMP ou de 140 AMP . . . . .	B-4 à B-6
--	-----------

L'installation et la fabrication d'un MIG soudent et instal- lent protéger le gaz pour une machine 140Amp . . . . .	B-7 à B-10
---	------------

Installant et faisant une soudure en aluminium . . . . .	B-11
--	------

**Accessoires . . . . .Section C**

Accessoires en Option . . . . .	C-1
Chariots utilitaires . . . . .	C-2, C-3

**Entretien . . . . .Section D**

Mesures De Sécurité . . . . .	D-1
Wire Feed Compartment, Fan Motor, Wire Reel Maintenance . . . . .	D-1
Entretien Du Pistolet Et Des Câbles . . . . .	D-2
Protection Contre Les Surcharges . . . . .	D-2
Component Replacement Procedures . . . . .	D-2

**Dépannage . . . . .Section E**

Mesures De Sécurité . . . . .	E-1
Comment Utiliser Le Guide De Dépannage . . . . .	E-1
Guide De Dépannage . . . . .	E-2 à E-3

**Diagramme De Câblage et Schéma Dimensionnel****Section F**

Pages des Pièces de Rechange . . . . .	P-653, P-202-E
--	----------------

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**UNITÉS DE 125 AMP (K2479-1, K2513-1, K2696-1, K2699-1, K2785-1)**

<b>ENTRÉE – UNIQUEMENT MONOPHASÉE</b>	
<b>Tension Standard / Fréquence</b> 120 V / 60 Hz	<b>Courant d'Entrée</b> 20 Amps @ rated output

<b>SORTIE NOMINALE</b>		
<b>Facteur de Marche</b> 20% Duty Cycle	<b>Courant</b> 90 Amps	<b>Tension à Ampérage Nominal</b> 19

<b>SORTE</b>		
<b>Registre de Courant de Soudage</b> 30-125 Amps	<b>Tension de Circuit Ouvert Maximum</b> 33 V	<b>Registre de Vitesse de Dévidage</b> 50 - 500 in/min. (1.3 - 12.7 m/min.)

<b>TAILLES RECOMMANDÉES DE CÂBLES D'ENTRÉE ET DE FUSIBLES</b>			
<b>Tension d'Entrée / Fréquence</b> 120V 60Hz	<b>Taille de Fusible ou de Disjoncteur<sup>1,2</sup></b> 20 Amp	<b>Amps d'Entrée</b> 20	
<b>Cordon d'Alimentation</b> 15 Amp, 125 V, Three Prong Plug (NEMA Type 5-15P)	<b>Rallonge</b> 3 Conductor # 12 AWG (4mm <sup>2</sup> ) or Larger up to 50 ft.(15.2m)		

<b>DIMENSIONS PHYSIQUES</b>			
<b>Hauteur</b> 13,7 pouces 347 mm	<b>Largeur</b> 10,15 pouces 258 mm	<b>Profondeur</b> 17,9 pouces 454 mm	<b>Poids</b> 49,5 lbs 22,5 kg.

**UNITÉS DE 140 AMP (K2480-1, K2514-1, K2658-1, K2697-1)**

<b>ENTRÉE – UNIQUEMENT MONOPHASÉE</b>	
<b>Tension Standard / Fréquence</b> 120 V / 60 Hz	<b>Courant d'Entrée</b> 20 Amps @ rated output

<b>SORTIE NOMINALE</b>		
<b>Facteur de Marche</b> 20% Duty Cycle	<b>Courant</b> 90 Amps	<b>Tension à Ampérage Nominal</b> 19.5

<b>SORTE</b>		
<b>Registre de Courant de Soudage</b> 30-140 Amps	<b>Tension de Circuit Ouvert Maximum</b> 33 V	<b>Registre de Vitesse de Dévidage</b> 50 - 500 in/min. (1.3 - 12.7 m/min.)

<b>TAILLES RECOMMANDÉES DE CÂBLES D'ENTRÉE ET DE FUSIBLES</b>			
<b>Tension d'Entrée / Fréquence</b> 120V 60Hz	<b>Taille de Fusible ou de Disjoncteur<sup>1,2</sup></b> 20 Amp	<b>Amps d'Entrée</b> 20	
<b>Cordon d'Alimentation</b> 15 Amp, 125 V, Three Prong Plug (NEMA Type 5-15P)	<b>Rallonge</b> 3 Conductor # 12 AWG (4mm <sup>2</sup> ) or Larger up to 50 ft.(15.2m)		

<b>DIMENSIONS PHYSIQUES</b>			
<b>Hauteur</b> 13,7 pouces 347 mm	<b>Largeur</b> 10,15 pouces 258 mm	<b>Profondeur</b> 17,9 pouces 454 mm	<b>Poids</b> 49,5 lbs 22,5 kg.


<sup>1</sup> Si branché sur un circuit protégé par des fusibles, utiliser des Fusibles à Retardement portant la marque "D".

<sup>2</sup> Exigences pour la Sortie Maximale


Afin d'utiliser la capacité de sortie maximum de la machine, il faut un circuit de dérivation ayant une capacité de 25 amps à 120 volts, 60 Hertz

IDENTIFIER ET LOCALISER LES COMPOSANTS POUR L'UNITÉ DE 125 AMP


- Soudeuse à Chargeur de Fil

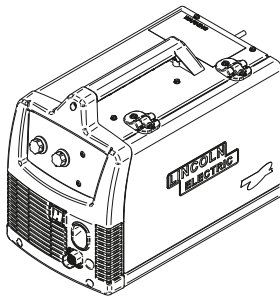


- Fil de Travail et Pince

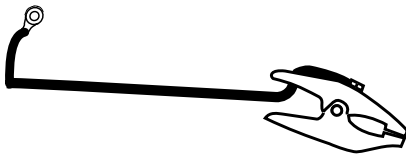


- Pistolet à Souder Magnum 100L

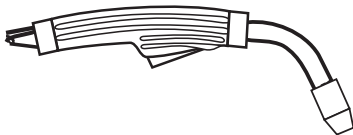


- (3) Pointes de Contact de 0,035(0,9mm) (1 installée sur le pistolet à souder)

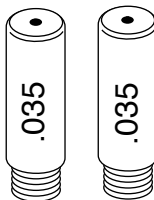


- Bobine de 0,035"(0,9mm) de diamètre NR-211MP Fil Fourré Innershield

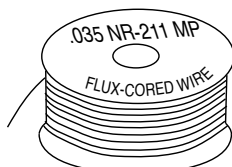

- Rouleau Conducteur à Rainure Double de • 0,025" - 0,035" (0,6mm-0,8mm) (Installé en usine - rainure de 0,035" (0,9mm) prête pour le procédé à fil fourré)

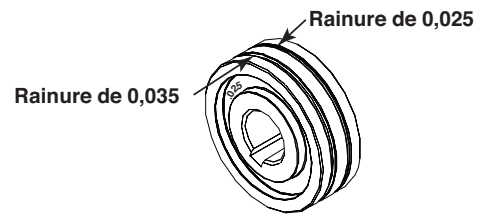

 - Bec de Pistolet Noir (Installé sur le Pistolet à Souder)





- Adaptateur d'Axe de 2"(51mm) (Pour Dévidoirs de fil de 8"(203mm)

- Mode d'Emploi

- Apprendre à « DVD » de soudure de MIG


Adaptateur d'Axe de 2"(51mm) (Pour Dévidoirs de fil de 8"(203mm)

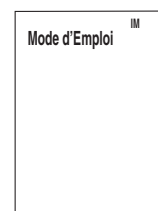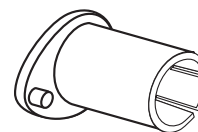

Apprendre à « DVD » de soudure de MIG

IDENTIFIER ET LOCALISER LES COMPOSANTS POUR L'UNITÉ DE 140 AMP


- Soudeuse à Chargeur de Fil

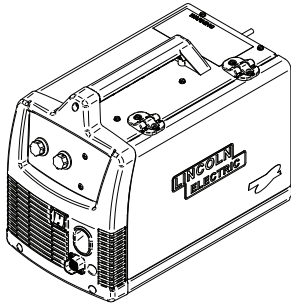


- Fil de Travail et Pince




- Pistolet à Souder Magnum 100L

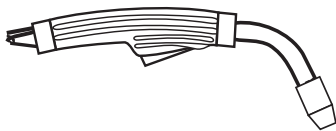


- (3) Pointes de Contact de 0,035" (0,9mm) (1 installée sur le pistolet à souder).
- (3) Pointes de Contact de 0,025" (0,6mm)

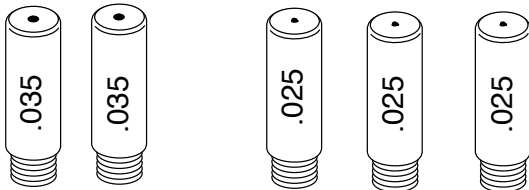

- Bobine de 0,035" (0,9mm) de diamètre NR-211MP Fil Fourré Innershield
- Bobine de 0,025" (0,6mm) de diamètre Fil MIG Super Arc L-56

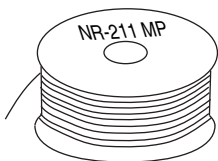


- Rouleau Conducteur à Rainure Double de 0,025" – 0,035" (0,6mm-0,8mm) (Installé en usine - rainure de 0,035" (0,9mm) prête pour le procédé à fil fourré

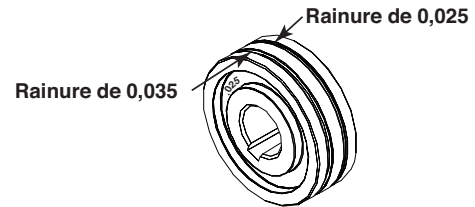


- Bec de Pistolet Noir (Installé sur le Pistolet à Souder)



- Bec de Pistolet MIG en Laiton pour soudage MIG

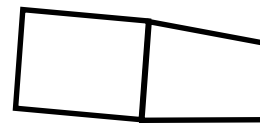

- Adaptateur d'Axe de 2" (51 mm) (Pour Dévidoirs de fil de 8" (203mm)
- Régulateur
- Tuyau à Gaz
- Mode d'Emploi
- Apprendre à « DVD » de soudure de MIG

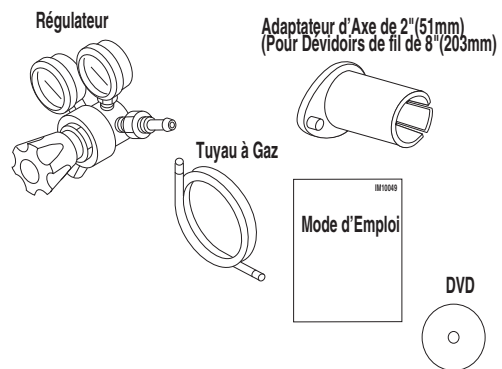

**Lire La Section De Fonctionnement Dans Sa Totalité Avant De Faire Marcher Les SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL.**



## AVERTISSEMENT



**LES CHOCS ÉLECTRIQUES** peuvent être mortels.

- Ne pas toucher les pièces sous tension ou les électrodes les mains nues ou si l'on porte des vêtements humides. S'isoler du travail et du sol.
- Toujours porter des gants isolants secs.



**LES VAPEURS ET LES GAZ** peuvent être dangereux.

- Maintenir la tête hors des vapeurs.
- Utiliser la ventilation ou un système d'échappement pour évacuer les vapeurs et les gaz de la zone de respiration.



**LES ÉTINCELLES DE SOUDURE** peuvent provoquer des incendies ou des explosions.

- Tenir les matériaux inflammables éloignés.
- Ne pas souder sur des conteneurs fermés.

**LES RAYONS DES ARCS** peuvent causer des brûlures.

- Porter des protections pour les yeux, les oreilles et le corps.



**Respecter toutes les informations de sécurité tout au long de ce manuel.**

-----



## CONTRÔLES ET RÉGLAGES

Cette machine possède les contrôles suivants :


Voir la Figure B.1

**1. INTERRUPTEUR DE PUISSANCE** – Allume et éteint la machine.

**2. CONTRÔLE DE LA TENSION DE L'ARC** – Ce bouton règle la tension de sortie de la machine. De même que la vitesse de dévidage (WFS), ce contrôle permet d'établir une procédure de soudage. Se référer à l'étiquette de procédure collée sur la porte du compartiment du galet d'entraînement pour régler une procédure de soudage en se basant sur le type et l'épaisseur du matériau à souder.

**3. CONTRÔLE DE LA VITESSE DE DÉVIDAGE (WFS)** – Ce bouton permet de régler la vitesse à laquelle la machine dévide le fil. De même que la tension de l'arc, ce contrôle permet d'établir une procédure de soudage. Se référer à l'étiquette de procédure collée sur la porte du compartiment du galet d'entraînement pour régler une procédure de soudage en se basant sur le type et l'épaisseur du matériau à souder.

FIGURE B.1

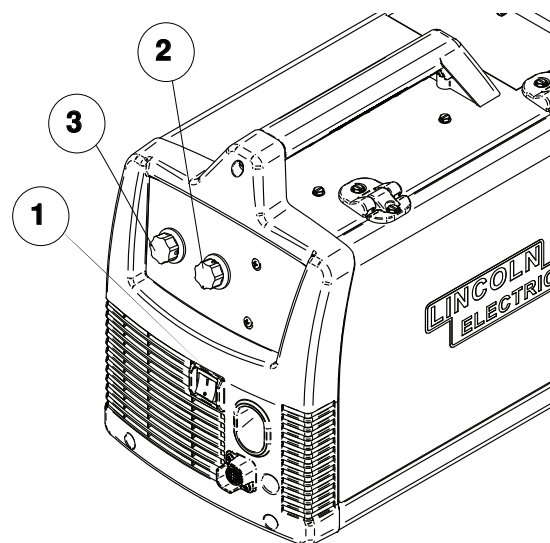

Voir la Figure B.2

**4. GÂCHETTE DU PISTOLET** – Lorsqu'on appuie sur la gâchette, le galet d'entraînement s'active et la sortie de la machine est alimentée. Appuyer sur la gâchette pour souder et relâcher la gâchette pour cesser de souder.

**5. PISTOLET À SOUDER** – Apporte du fil et du courant de soudage à la pièce à souder.

a. Bande de remplissage du pistolet – le fil avance au travers de la bande de remplissage depuis le galet d'entraînement. La bande de remplissage du pistolet alimente du fil de 0,025" à 0,035" (0,6mm to 0,9mm).


b. Pointe de Contact – fournit un contact électrique au fil.

c. Bec – En soudage avec électrode fourrée, le bec arrière protège le filetage de montage sur le pistolet. En soudage MIG, le bec en laiton canalise le gaz de protection vers la soudure.

**6. PINCE DE SOUDAGE ET CÂBLE** – S'agrafe sur la pièce à souder et complète le circuit de soudage électrique.

**7. RÉCEPTACLE DU CONNECTEUR DE LA GÂCHETTE DU PISTOLET** – Branche le connecteur à 4 goupilles de la gâchette du pistolet sur ce réceptacle.

FIGURE B.2

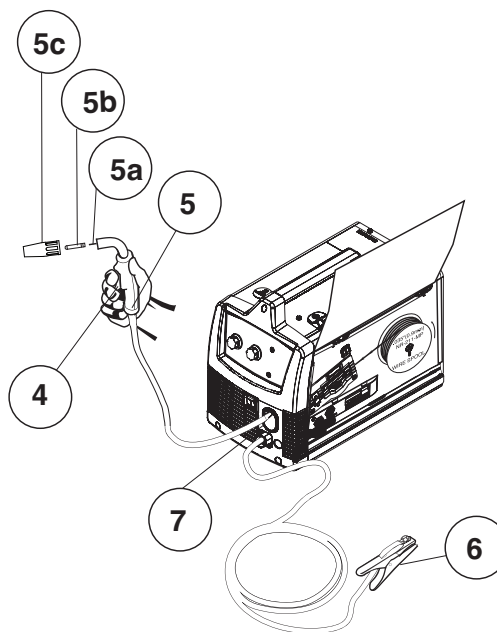


Voir la Figure B.3

**8. COUSSINET ET VIS DE PRESSION DU CONNECTEUR DU PISTOLET À SOUDER** – Fournit de la puissance électrique au pistolet à souder. La vis de pression maintient le pistolet à souder dans le bloc du connecteur. (Le Couvercle Avant et la Porte Latérale ont été retirés pour la clarté des articles 8 et 9).

**9. TERMINALES DE SORTIE** - Les connexions à ces terminales déterminent la polarité de soudage, en fonction du procédé utilisé, soudage avec fil fourré ou soudage MIG.


FIGURE B.3

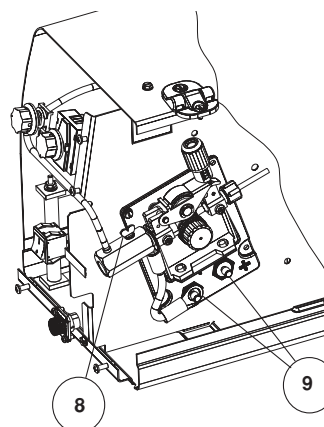

Voir la Figure B.4

**10. AXE ET FREIN DE BOBINE DE FIL** – Soutient une bobine de 4" (102mm) pouces de diamètre. Utiliser l'adaptateur d'axe de 2" (51mm) pouces compris avec la machine pour des bobines de 8" (203mm) pouces de diamètre. L'écrou à oreilles règle la friction du frein pour éviter que la bobine ne tourne de trop lorsque la gâchette est relâchée.

FIGURE B.4

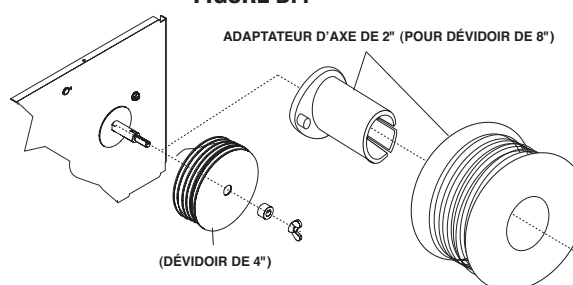


Voir la Figure B.5

**11. GALET D'ENTRAÎNEMENT ET COMPOSANTS** – Alimente le fil depuis la bobine de fil au travers du galet et du pistolet à souder jusqu'à la pièce à souder.

- a. **Rouleau Conducteur** – Entraîne le fil au travers du système d'entraînement. Le rouleau conducteur possède des rainures pour s'adapter aux types et diamètres de fil spécifiques. Se reporter au **Tableau B.1** pour connaître les rouleaux conducteurs disponibles.
- b. **Guides Entrant et Sortant** – Le fil est alimenté au travers des deux guides. L'Ensemble du Bras Pivot, l'Ensemble du Bras de Tension et le Rouleau Conducteur maintiennent une pression sur le fil dans la rainure.
- c. **Bras de Tension du Rouleau Conducteur** – Lorsqu'on le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente la force vers l'avant sur le fil, et dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre, on diminue cette force.


FIGURE B.5

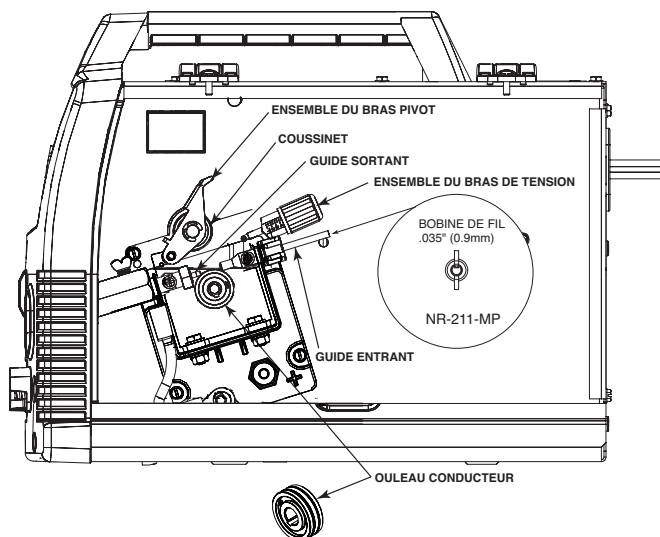

Voir la Figure B.5a


**Interrupteur de Magnum 100SG ou de Magnum 100L** - L'interrupteur du pistolet à bobine n'est disponible que sur les machines de 140 Amp. Le Pistolet à Bobine Magnum 100SG peut être acheté chez les distributeurs autorisés. Son numéro de pièce est le K2532-1.

FIGURE B.5a

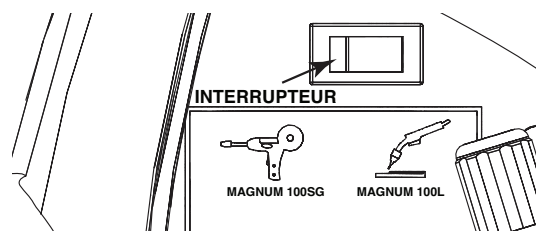

**TABLEAU B.1  
ROULEAUX CONDUCTEURS**

Diamètre et Type de Fil	125/140 Amp	
	Rouleau Conducteur Lisse (à Rainures Doubles)	Numéro de Pièce du Rouleau Conducteur
Fil MIG 0,025" (0,6mm)	Utiliser la rainure du Rouleau Conducteur de 0,025" (0,6mm)	
Fil MIG 0,030" (0,8mm) MIG	Utiliser la rainure du Rouleau Conducteur de 0,035" (0,9mm)	KP2948-1
Fil MIG 0,035" (0,9mm)		
Fil Fourré 0,030" (0,8mm)		
Fil Fourré 0,035" (0,9mm)		

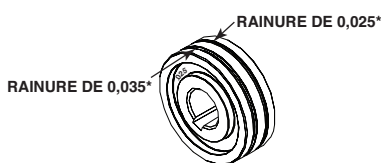


**FIGURE B.6**

Voir la Figure B.6

**12. DISJONCTEUR** – Si le courant nominal d’entrée de la machine est dépassé, ce disjoncteur s’enclenche. Appuyer pour le rétablir.

 
**13. ADMISSION DU GAZ** –Le gaz de protection se branche sur cette admission  
(Ceci n’est pas disponible sur les Unités de 125 Amp)

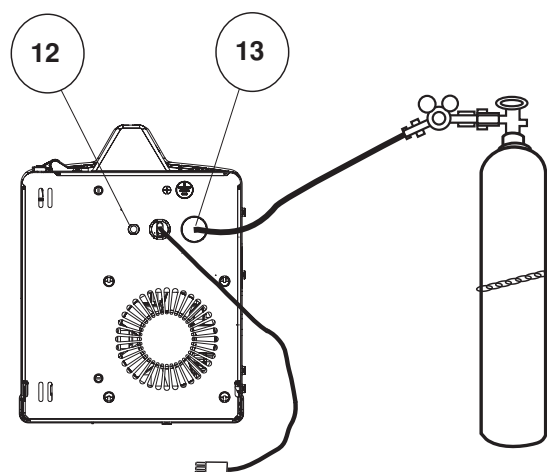


**MISE AU POINT ET RÉALISATION D’UNE SOUDURE AVEC ÉLECTRODE FOURRÉE AVEC LES MACHINES DE 125 AMP OU DE 140 AMP**

**A. ARTICLES NÉCESSAIRES POUR LE SOUDAGE AVEC FIL FOURRÉ**


1. Pointe de contact de 0,035(0,9mm)




3. Fil Fourré NR-211MP de 0,035(0,9mm)

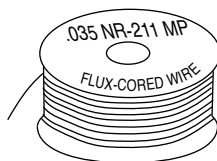


5. Pistolet à Souder

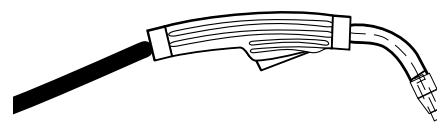


2. Rouleau Conducteur à Rainure Double

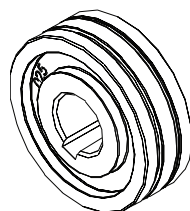

 4. Bec de Pistolet à Noyau Fondant Noir



 6. Câble et Pince de Travail




## B. BRANCHEMENT DES FILS ET DES CÂBLES SUR LA MACHINE

FIGURE B.7

(Voir la Figure B.7)

1. Ouvrir la porte latérale de la console
2. Faire glisser l'extrémité du connecteur du pistolet et du câble au travers de l'orifice de l'avant de la machine et à l'intérieur du coussinet du connecteur du pistolet. **Visser la vis de pression sur le coussinet du connecteur.**
3. Vérifier que l'extrémité du connecteur du pistolet ait une assise complète dans le galet d'entraînement.
4. Brancher le connecteur du fil de la gâchette du pistolet sur le réceptacle de gâchette de pistolet à 4 goupilles sur l'avant de la machine.
5. Polarité du Galet d'Entraînement. NR-211 MP au fil fourré requiert une polarité négative (-). Brancher le câble d'alimentation court du galet d'entraînement sur la terminale de sortie négative (-) puis serrer l'écrou à oreilles.
6. Raccordement de fil de travail. Glissez l'extrémité supportée du câble de travail par le trou dans l'avant de machine et conduisez le câble par le passe-fils suivant les indications de la **figure B.7**. Placez le crochet sur (+) la borne de rendement positive et serrez l'écrou-papillon.

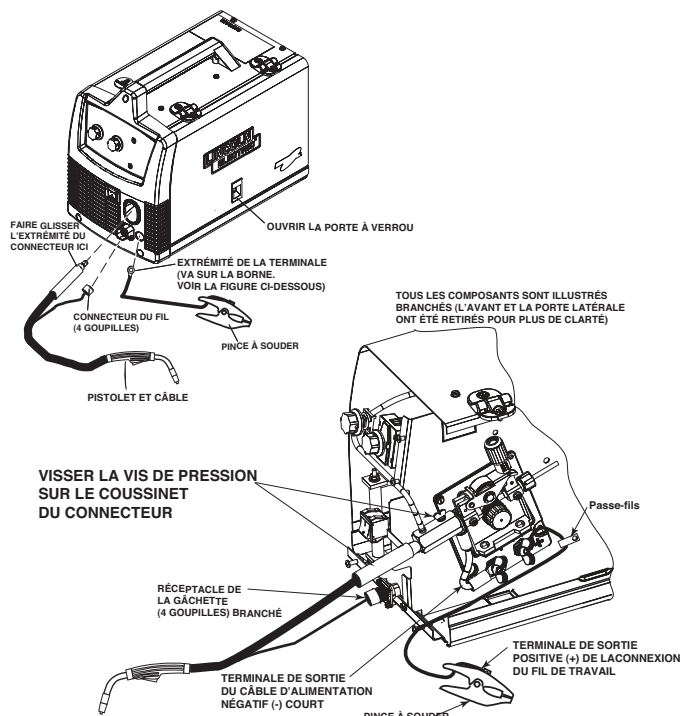


## C. CHARGEMENT DE LA BOBINE DE FIL

FIGURE B.8

(Voir la Figure B.8)

1. Repérer l'échantillon de bobine NR-211MP de fil fourré de 0,035" (0,9mm) et la placer sur l'axe pour bobine de fil. Orienter la bobine de sorte que le fil se dévide par le haut de la bobine.
2. Fixer la bobine en serrant l'écrou à oreilles contre la bague d'espacement qui maintient la bobine de fil sur l'axe. Ne pas trop serrer la bobine.
3. Ouvrir l'ensemble de l'arbre pivot en faisant tourner vers le bas l'ensemble du bras de tension puis lever l'ensemble du bras pivot.
4. Retirer le rouleau conducteur en dévissant le bouton noir qui maintient le rouleau conducteur. Installer le rouleau conducteur à Rainure Double avec la marque 0,035" (0,9 mm) vers l'extérieur, ce qui permettra le dévidement du fil fourré NR-211MP de 0,035" (0,9 mm).
5. Avec le plus grand soin, dérouler de la bobine les six premiers pouces du fil à souder puis les étirer. Ne pas laisser l'extrémité du fil s'échapper afin d'éviter que le fil ne se débobine.

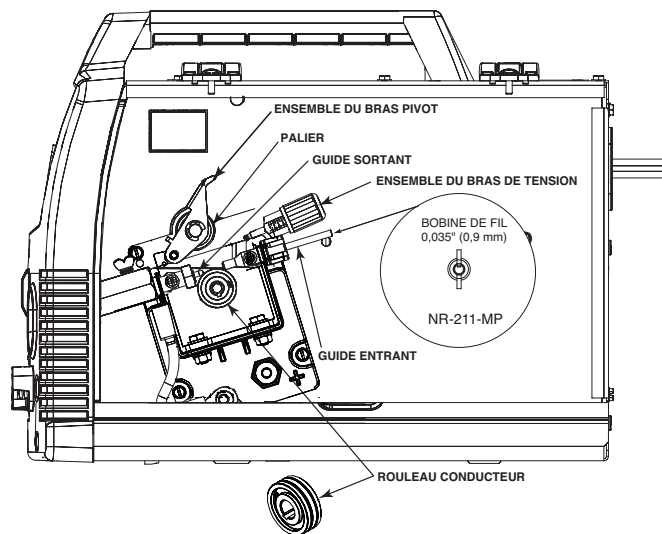

(Voir la Figure B.9)

6. Alimenter le fil au travers de la bande de remplissage d'admission, dans la rainure du rouleau conducteur, au travers du guide sortant et de la sortie du galet d'entraînement du côté du pistolet.
7. Fermer l'Ensemble du Bras Pivot et le fixer en faisant pivoter l'Ensemble du Bras de Tension afin qu'il retourne à la position haute. (Voir les informations de Tension sur l'étiquette autocollante).

(Voir la Figure B.10)

8. Retirer le bec de pistolet et la pointe de contact puis étirer le pistolet pour le mettre à plat.
9. Allumer la machine et appuyer sur la gâchette du pistolet pour alimenter le fil au travers de la bande remplissage du pistolet jusqu'à ce que plusieurs pouces de fil sortent par l'extrémité fileté du pistolet. (Voir la Figure B.11).
10. Lorsqu'on relâche la gâchette, la bobine de fil ne doit pas se dérouler. Ajuster le frein de la bobine de fil en conséquence.

**AVERTISSEMENT**



**LES PIÈCES MOBILES ET LE CONTACT ÉLECTRIQUE PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES OU ÊTRE FATAUX.**

- Lorsqu'on appuie sur la gâchette du pistolet, les rouleaux conducteurs, la bobine de fil et l'électrode se trouvent **SOUS TENSION ÉLECTRIQUE**.
  - Se tenir éloigner des pièces mobiles et des bouts rétreints.
  - Maintenir toutes les portes, couvercles, panneaux et protection en place.
- NE PAS RETIRER NI CACHER LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT.**



11. Installer la pointe de contact de 0,035" (0,9mm).
12. Installer le bec de soudage noir sur le pistolet.
13. Ébarber le dépassement du fil de 3/8" (9,5mm) à partir de la pointe de contact. (Voir la figure B.12)
14. Fermer la porte latérale de la console. La machine est maintenant prête à souder.
15. « Apprendre à Souder » la Vidéo est sur le DVD.
16. Sur la base du matériau à souder et du type et diamètre de fil à souder, régler la tension et la vitesse de dévidage selon l'étiquette de procédure collée sur la partie intérieure de la porte du compartiment du galet d'entraînement.

FIGURE B.9

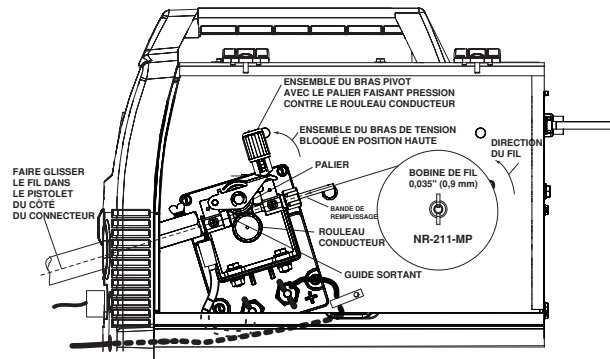


FIGURE B.10

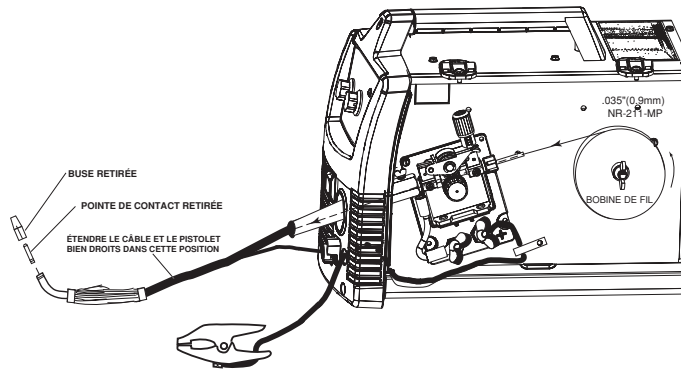


FIGURE B.11


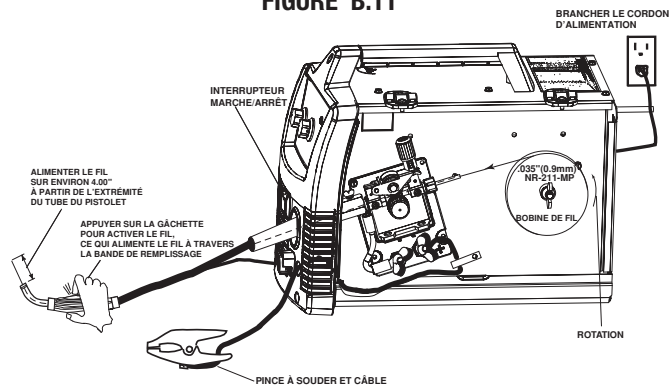



FIGURE B.12

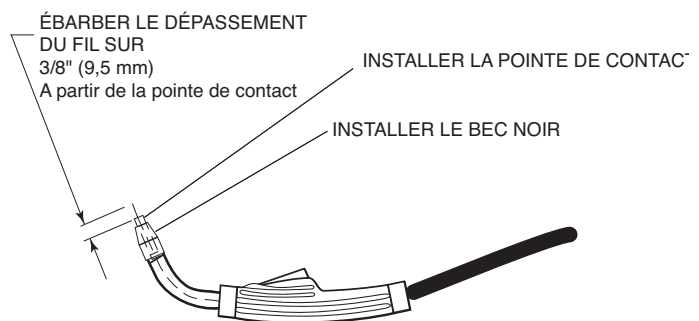


## MISE AU POINT ET RÉALISATION D'UNE SOUDURE MIG AVEC LES MACHINES DE 140 AMP\*

### A. ARTICLES NÉCESSAIRES POUR LE SOUDAGE MIG

 
1. Pointe de contact de 0,025" (0,6mm)




3. .025" (0,6mm) Rouleau Conducteur à Rainure Double utilisé avec le fil solide MIG L-56

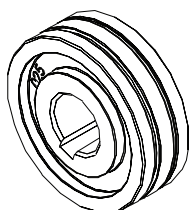


4. Fil Solide MIG Super-Arc L-56 de 0,025" (0,6mm)

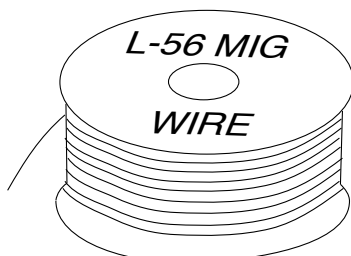


5. Bec de Pistolet en Laiton

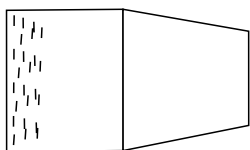


6. Pistolet à Souder

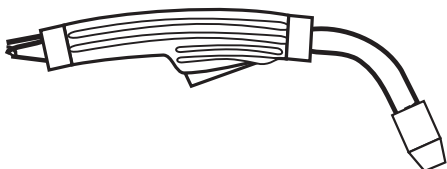


7. Câble et Pince de Travail

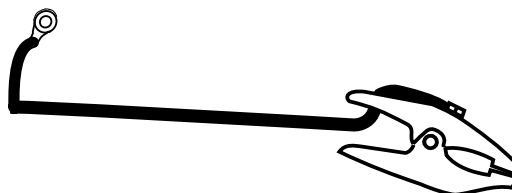

8. Régulateur de Gaz et Tuyau à Gaz

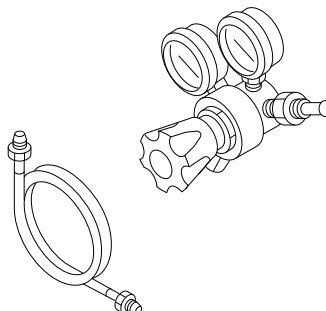

9. Bouteille de gaz de protection 75/25 Ar/CO<sub>2</sub> (ou gaz de protection 100% CO<sub>2</sub>). (Remarquer que dans ce cas, il faut un adaptateur de régulateur de CO<sub>2</sub> qui est vendu séparément).

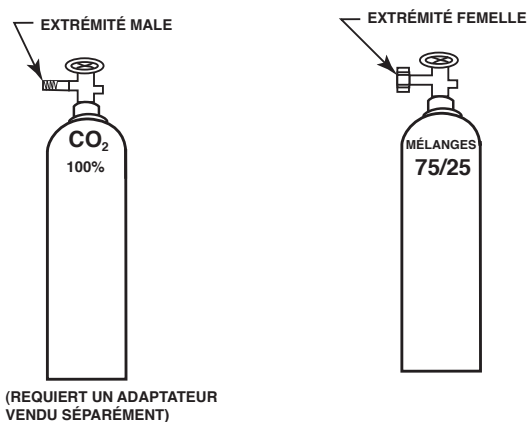

\* Les unités de 125 Amps ne peuvent pas être mises à jour pour le soudage MIG.

## B. INSTALLER LE GAZ DE PROTECTION

Pour le soudage MIG, une bouteille de gaz de protection est nécessaire. Pour l'acier doux, on peut utiliser un cylindre de mélange Ar/CO<sub>2</sub> ou 100% CO<sub>2</sub>; se reporter aux instructions ci-dessous pour connecter correctement le gaz de protection sur la machine.



### AVERTISSEMENT

LES CYLINDRES DE GAZ peuvent exploser s'ils sont endommagés. Maintenir le cylindre debout et enchaîné à un support



- Tenir le cylindre de gaz éloigné des endroits où il pourrait être endommagé.
- Ne jamais soulever la soudeuse lorsque le cylindre de gaz y est connecté.
- Ne jamais permettre que l'électrode de soudage touche le cylindre de gaz.
- Tenir le cylindre de gaz éloigné des circuits de soudage ou d'autres circuits électriques sous tension.



### AVERTISSEMENT

L'ACCUMULATION DE GAZ DE PROTECTION peut être nocive pour la santé et même mortelle.



- Fermer l'alimentation du gaz de protection lorsqu'on ne l'utilise pas.


1. Attacher le cylindre de gaz à un mur ou à tout autre support stationnaire afin de l'empêcher de basculer. Isoler le cylindre du circuit de travail et le brancher à la masse. Se reporter à la Figure B.13.
2. Une fois le cylindre bien attaché et installé, en retirer le bouchon. Se tenir debout sur le côté de la sortie et ouvrir très légèrement pendant un instant la soupape de la bouteille. Ceci souffle de l'air sur toute poussière ou saleté pouvant s'être accumulée dans la sortie de la soupape.



### AVERTISSEMENT

PRENDRE SOIN DE TENIR SON VISAGE ÉLOIGNÉ DE LA SORTIE DE LA SOUPAPE LORSQU'ON la NETTOIE. Ne jamais se tenir directement devant ou derrière le flux du régulateur au moment d'ouvrir la soupape du cylindre. Toujours se tenir sur le côté.

FIGURE B.13

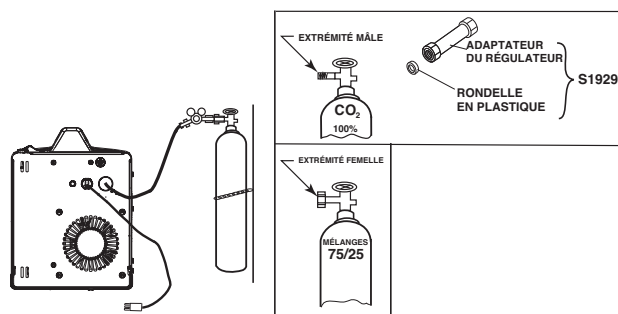

3. Brancher le régulateur de flux sur la soupape du cylindre et serrer l'écrou-union au moyen d'une clef.

**NOTE:** Pour connecter sur un cylindre 100% CO<sub>2</sub>, il faut un adaptateur de régulateur de CO<sub>2</sub>. Acheter séparément un adaptateur S19298 CO<sub>2</sub>. S'assurer d'installer la rondelle en plastique comprise sur le dispositif du côté de la bouteille. (Voir la Figure B.13).

4. Se reporter à la Figure B.13. Brancher une extrémité du tuyau d'admission de gaz sur le dispositif de sortie du régulateur de débit et serrer l'écrou-union au moyen d'une clef. Connecter l'autre extrémité sur le Dispositif d'Admission du Solénoïde de la machine (filetages femelles 5/8-18 – pour CGA – dispositif 032). Vérifier que le tuyau à gaz ne soit pas tordu ou avec des coques.

## GAZ DE PROTECTION


1. Pour le CO<sub>2</sub>, ouvrir très lentement la bouteille. Pour un mélange de gaz à base d'argon, ouvrir lentement la soupape de la bouteille sur une fraction de tour. Lorsque la jauge de pression du cylindre cesse de se déplacer, ouvrir la soupape complètement.
2. Régler le débit de gaz sur 30 à 40 pieds cubiques par heure (14 à 18 l/min.) dans des conditions. Grimpez jusqu'à mesure qu'à haut à mesure que 40 à 50 l/min. de CFH (18 à 23.5) pour hors de la soudure de position.
3. Maintenir la soupape du cylindre fermée sauf lorsqu'on utilise la machine.

### C. BRANCHEMENT DES FILS ET DES CÂBLES SUR LA MACHINE

(See Figure B.14)

1. Ouvrir la porte latérale de la console.
2. Faire glisser l'extrémité du connecteur du pistolet et du câble au travers de l'orifice de l'avant de la machine et à l'intérieur du coussinet du connecteur du pistolet. **Visser la vis de pression sur le coussinet du connecteur.**
3. Vérifier que l'extrémité du connecteur du pistolet ait une assise complète dans le galet d'entraînement.
4. Brancher le connecteur du fil de la gâchette du pistolet sur le réceptacle de gâchette de pistolet à 4 goupilles sur l'avant de la machine.
5. Polarité du Galet d'Entraînement. Le soudage MIG requiert une polarité Positive (+). Brancher le câble d'alimentation court du galet d'entraînement sur la terminale de sortie positive (+) puis serrer l'écrou à oreilles.
6. Branchement du Fil de Travail. Faire glisser l'extrémité à ergot du câble de travail au travers de l'orifice sur l'avant de la machine puis la placer sur la terminale de sortie négative (-) et serrer l'écrou à oreilles.

FIGURE B.14

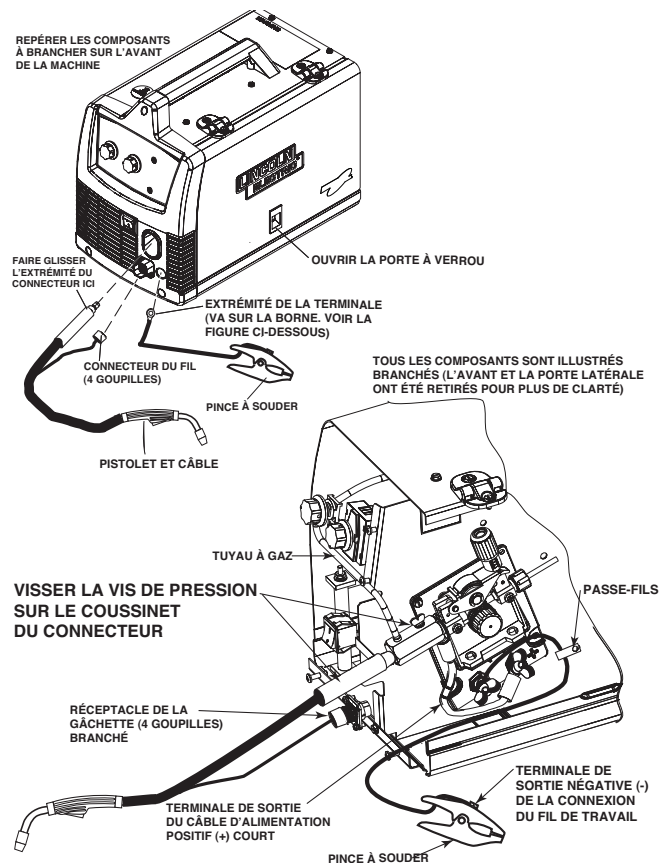


### D. CHARGEMENT DE LA BOBINE DE FIL

(Voir la Figure B.15)

1. Repérer l'échantillon de bobine de fil MIG solide L-56 de 0,025" (0,6mm) et la placer sur l'axe pour bobine de fil. Orienter la bobine de sorte que le fil se dévide par le haut de la bobine.
2. Fixer la bobine en serrant l'écrou à oreilles contre la bague d'espacement qui maintient la bobine de fil sur l'axe. Ne pas trop serrer la bobine.
3. Ouvrir l'ensemble de l'arbre pivot en faisant tourner vers le bas l'ensemble du bras de tension puis lever l'ensemble du bras pivot.
4. Retirer le rouleau conducteur en dévissant le bouton noir qui maintient le rouleau conducteur. Installer le rouleau conducteur à Voie Double avec la marque 0,025" (0,6 mm) vers l'extérieur, ce qui permettra le dévidement du fil MIG Solide L-56 de 0,025" (0,6 mm).
5. Avec le plus grand soin, dérouler les six premiers pouces du fil à souder de la bobine puis les étirer. Maintenir une pression sur le fil jusqu'à ce que l'ensemble du Bras Pivot et celui du Bras de Tension soit bloqués à leur place. Ceci empêchera l'extrémité du fil de se débobiner.

FIGURE B.15

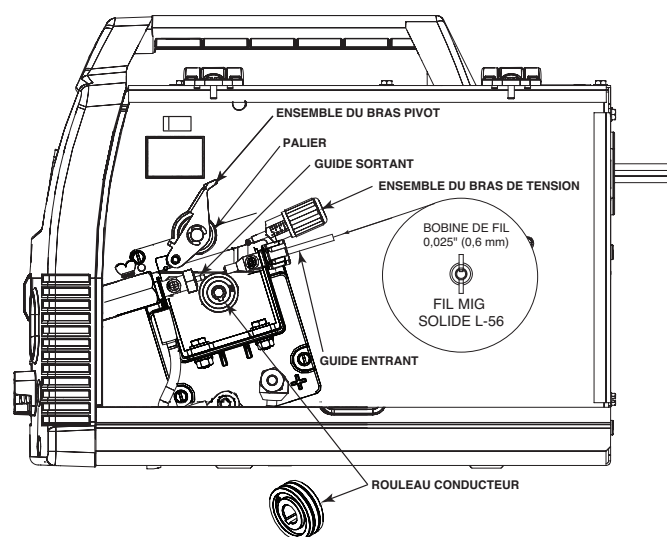



(Voir la Figure B.16)

6. Alimenter le fil au travers de la bande de remplissage d'admission, dans la rainure du rouleau conducteur, au travers du guide sortant et de la sortie du galet d'entraînement du côté du pistolet.

7. Fermer l'Ensemble du Bras Pivot et le fixer en faisant pivoter l'Ensemble du Bras de Tension afin qu'il retourne à la position haute. (Voir les informations de Tension sur l'étiquette autocollante).

(Voir la Figure B.17)

8. Retirer le bec du pistolet et la pointe de contact puis étirer le pistolet pour le mettre à plat.

9. Allumer la machine et appuyer sur la gâchette du pistolet pour alimenter le fil au travers de la bande remplissage du pistolet jusqu'à ce que plusieurs pouces de fil sortent par l'extrémité fileté du pistolet. (Voir la Figure B.18).

10. Lorsqu'on relâche la gâchette, la bobine de fil ne doit pas se dérouler. Ajuster le frein de la bobine de fil en conséquence.

**AVERTISSEMENT**



**LES PIÈCES MOBILES ET LE CONTACT ÉLECTRIQUE PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES OU ÊTRE FATAUX.**

- Lorsqu'on appuie sur la gâchette du pistolet, les rouleaux conducteurs, la bobine de fil et l'électrode se trouve **SOUS TENSION ÉLECTRIQUE**.

- Se tenir éloigner des pièces mobiles et des bouts rétreints.



- Maintenir toutes les portes, couvercles, panneaux et protection en place.

**NE PAS RETIRER NI DISSIMULER LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT.**

11. Installer la pointe de contact de 0,025" (0,6mm).

12. Installer le bec de soudage MIG en laiton sur le pistolet.

13. Ébarber le dépassement du fil de 3/8" (9,5mm) à partir de la pointe de contact.

(Voir la figure B.19)

14. Fermer la porte latérale de la console. La machine est maintenant prête à souder.

15. « Apprendre à Souder » la Vidéo est sur le DVD.

16. Sur la base du matériau à souder et du type et diamètre de fil à souder, régler la tension et la vitesse de dévidage selon l'étiquette de procédure collée sur la partie intérieure de la porte du compartiment du galet d'entraînement.

FIGURE B.16

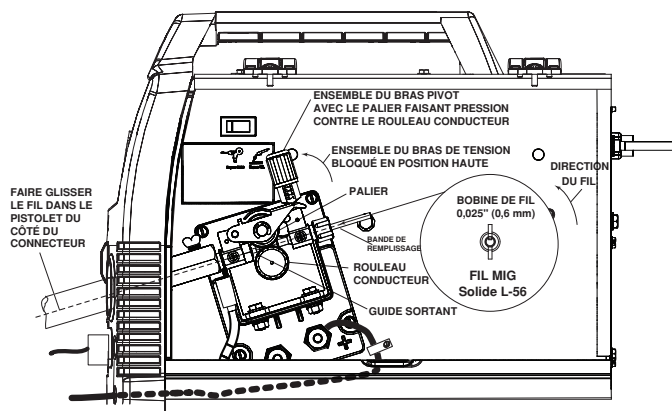


FIGURE B.17

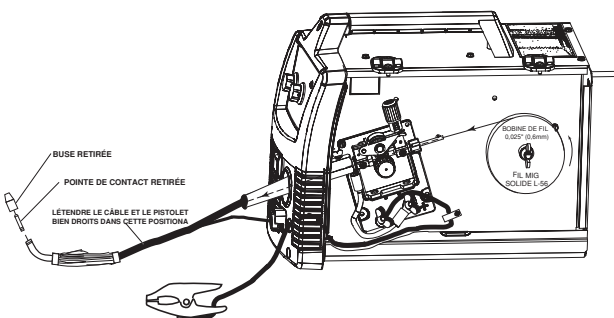


FIGURE B.18


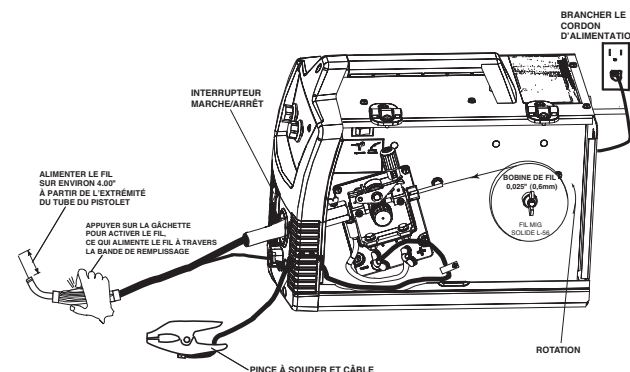


FIGURE B.19

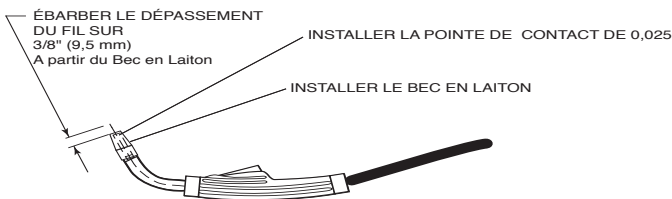


## MISE AU POINT ET RÉALISATION D'UNE SOUDURE D'ALUMINIUM EN UTILISANT UN PISTOLET À BOBINE

(Le soudage à l'Aluminium ne peut être effectué qu'avec les machines de 140 Amp.)


1. Dévisser la **VIS DE PRESSION**. Débrancher le Pistolet Magnum 100L.
2. Insérer le pistolet à bobine Magnum 100SG K2532-1 dans le bloc en laiton puis serrer la **VIS DE PRESSION**.
3. Appuyer sur l'**INTERUPTEUR** de sélection de pistolet de sorte qu'il se trouve sur la position Pistolet à bobine. (Voir les Figures B.20 et B.21)
4. Brancher une bouteille de Gaz de Protection 100% Argon conformément aux indications de la section précédente.
5. Suivre les étapes du soudage MIG indiquées dans la section précédente.
6. Allumer la machine et réaliser la soudure selon les réglages recommandés sur l'Étiquette de Procédure collée à l'intérieur

FIGURE B.20

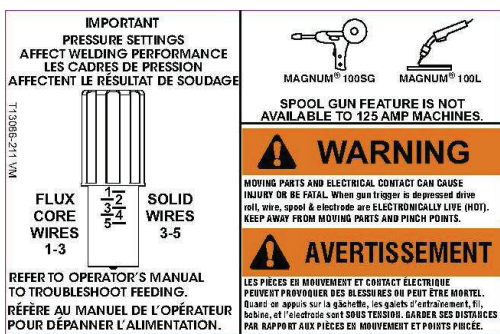

de la porte de la machine.

FIGURE B.21  
(Emplacement de l'Interrupteur de Sélection et de la Vis de Pression)

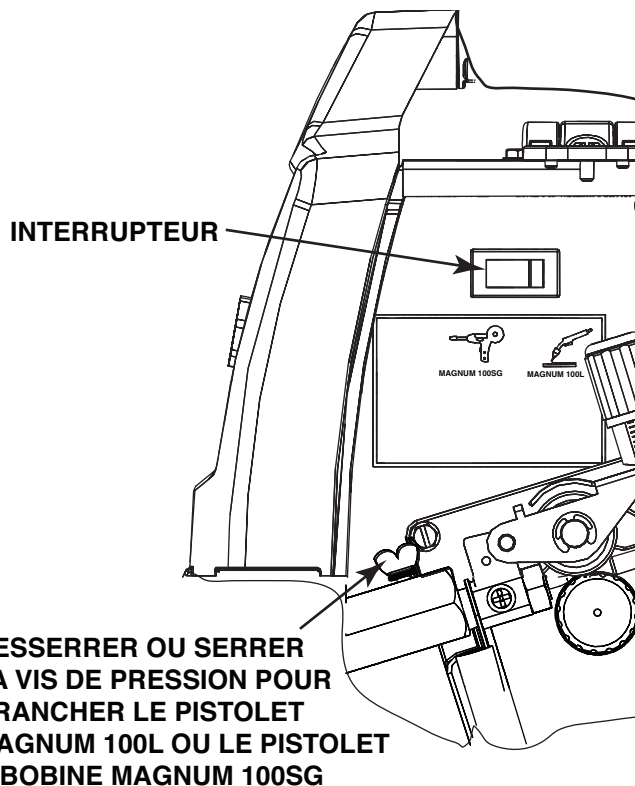

**K2532-1 - Pistolet à bobine Magnum 100SG**

(Only available on 140 Models K2480-1, K2514-1, K2658-1 and K2697-1).

Conçu pour alimenter facilement du fil d'aluminium de 0,030 ou 0,035 de petit diamètre (bobines de 1 lb.). comprend le pistolet, le kit d'adaptateur, trois pointes de contact de 0,035 supplémentaires, la buse à gaz, et une bobine de fil à souder Superglaze 4043 de 0,035 de diamètre. Emballé dans une mallette pratique à transporter.

**K2377-1 - Petite Housse en Toile**

Pour protéger la machine lorsqu'on ne l'utilise pas. Fabriquée en jolie toile rouge ignifuge, résistante à la moisissure et hydrofuge. Comprend une poche latérale pratique pour y ranger le pistolet à souder.




Pour les Pièces supplémentaires Diverses et en Option (**Voir les Pages concernant les Pièces**).

**K520—Chariot tout Usage**

Chariot résistant pour ranger et transporter la soudeuse, une bouteille de gaz de protection de 150 pieds cubiques, les câbles de soudages et des accessoires. Comprend des étagères stables pour la soudeuse et la bouteille de gaz, un plateau inférieur pour une capacité de rangement accrue et une poignée à hauteur réglable.




Pour monter les soudeuses sur les chariots K520 n'ayant pas d'orifices de montage à rainure, percer des trous de 9/32" (2 emplacements) dans le haut du chariot tel qu'illustré, puis fixer la soudeuse sur le chariot au moyen de la visserie indiquée.

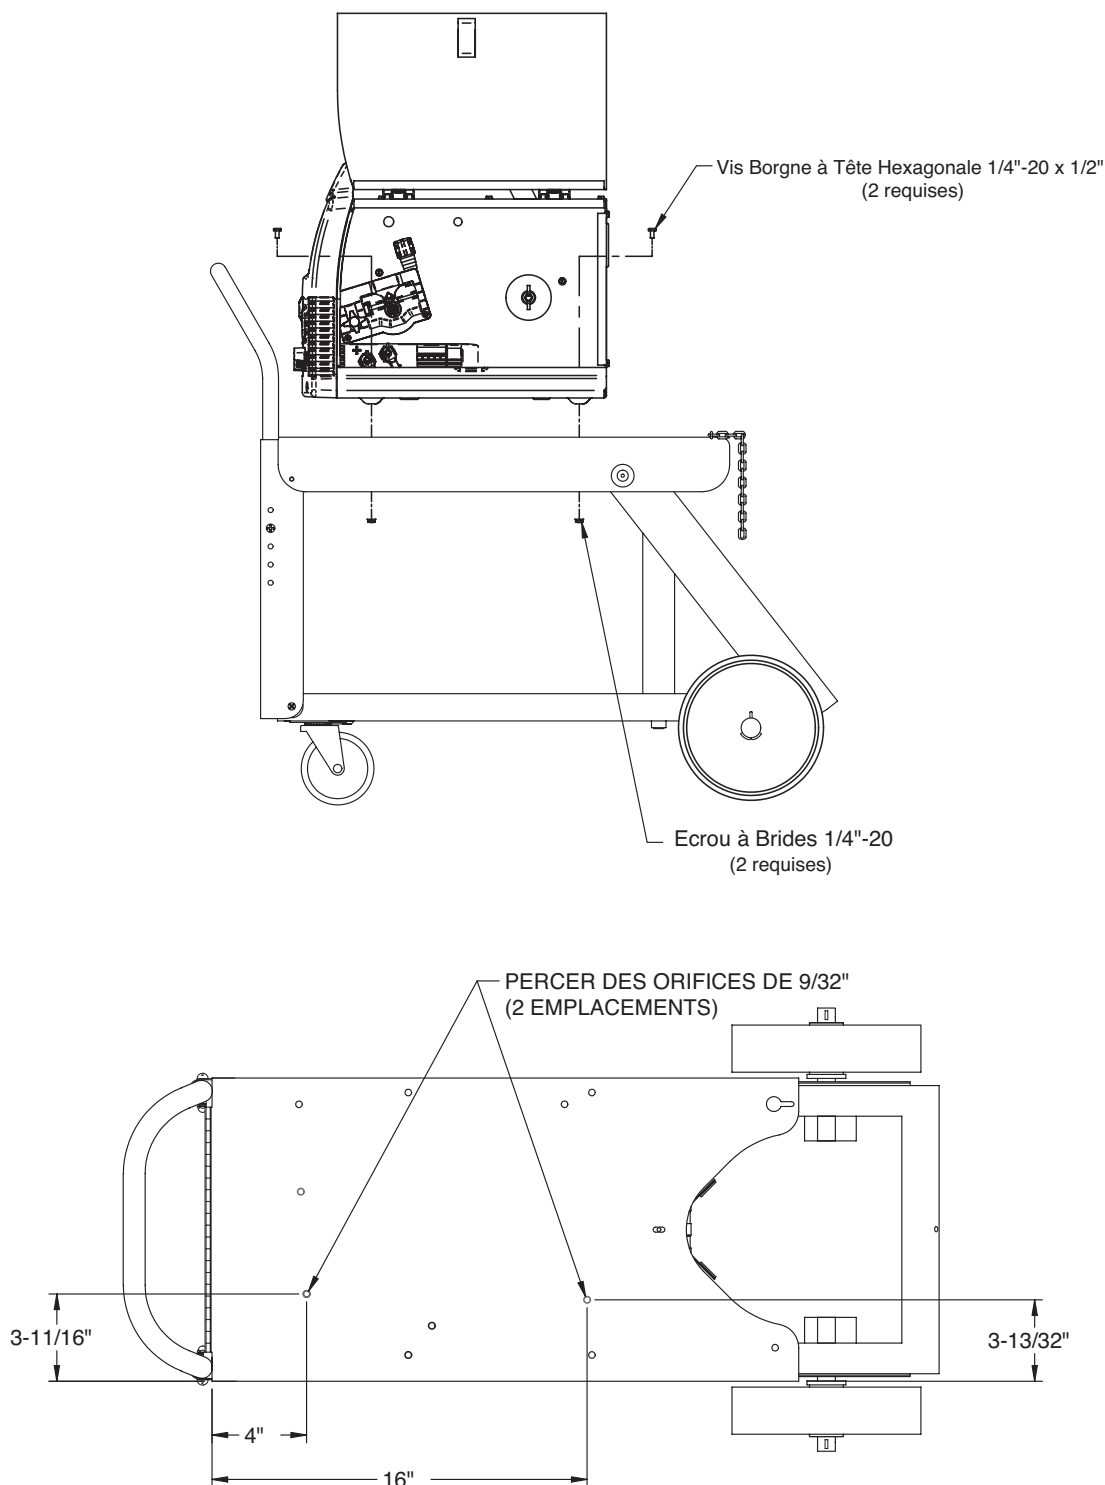

**K2275-3 - Chariot de Soudage**

Chariot léger pour ranger et transporter la soudeuse, une bouteille de gaz de protection de 80 pieds cubiques, les câbles de soudage et des accessoires. Comprend une étagère supérieure angulaire permettant un accès facile aux contrôles, un chariot inférieur pour une capacité de rangement accrue, une poignée robuste fixe et un crochet pratique pour câble enroulé.

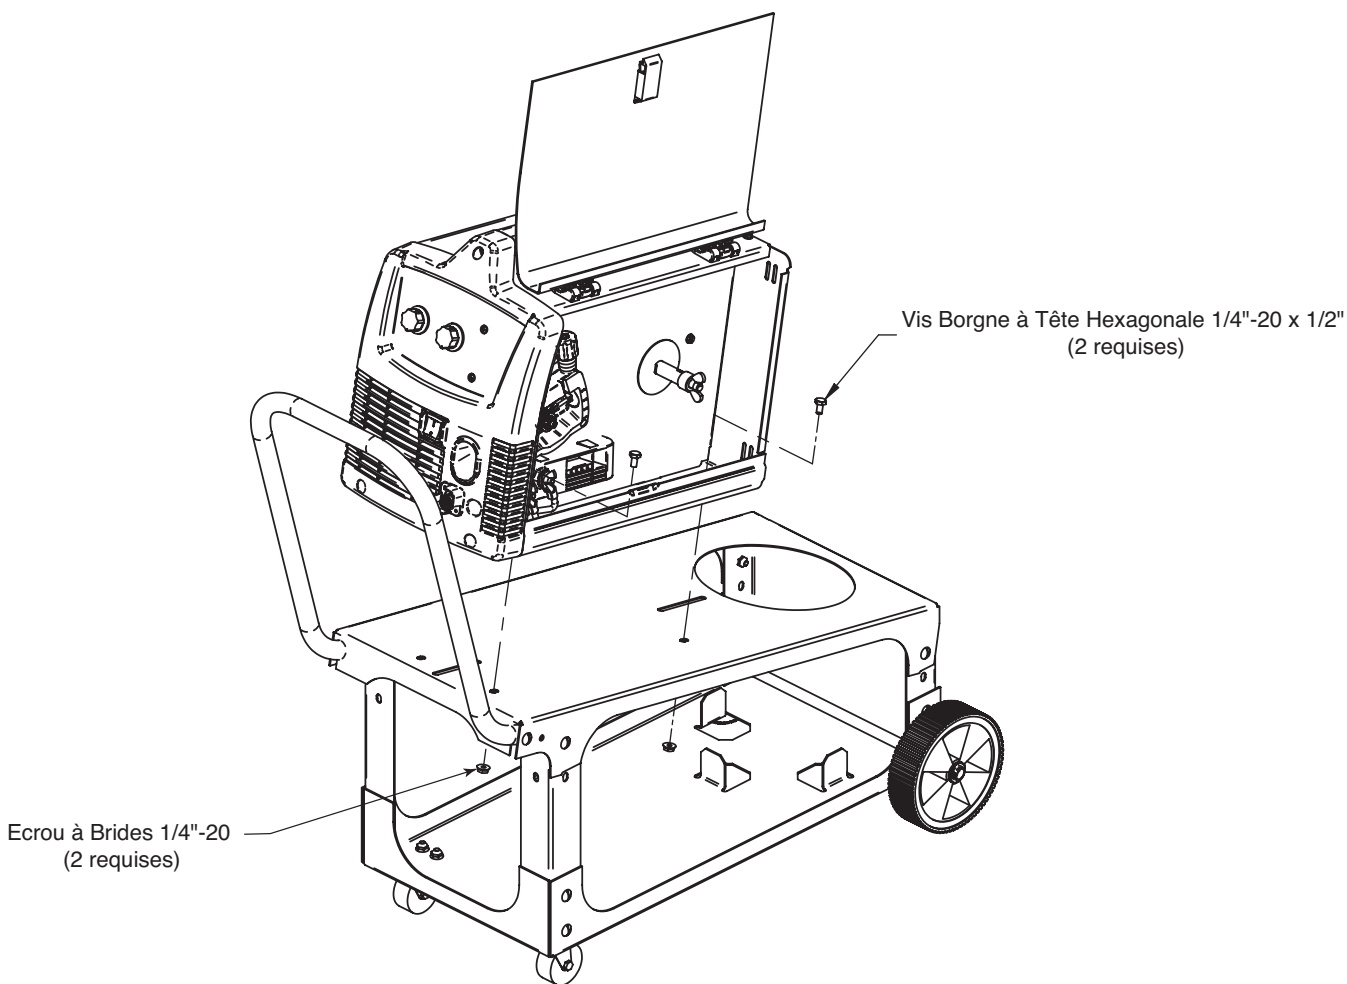

## ENTRETIEN

### MESURES DE SÉCURITÉ



#### AVERTISSEMENT

LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.



- Couper la puissance d'entrée en retirant la prise du réceptacle avant de travailler à l'intérieur des SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL (MODÈLES DE 125 Amp et de 140 Amp). N'utiliser qu'un réceptacle branché à terre. Ne pas toucher les pièces sous tension électrique à l'intérieur des SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL (MODÈLES DE 125 Amp et de 140 Amp).

- Faire réaliser le travail d'entretien et de dépannage par le personnel qualifié.

### ENTRETIEN DE ROUTINE

#### COMPARTIMENT DE LA SOURCE D'ALIMENTATION

Aucune pièce d'entretien de l'utilisateur à l'intérieur ! Ne pas essayer de réaliser d'entretien du côté de la source d'alimentation (fixe) des SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL (MODÈLES DE 125 Amp et de 140 Amp). Emmener l'unité dans un centre d'entretien Lincoln autorisé si des problèmes se présentent. AUCUN entretien n'est nécessaire.

Dans des endroits extrêmement poussiéreux, la saleté peut boucher les conduits d'air, ce qui provoquerait une surchauffe de la soudeuse et un enclenchement prématuré de la protection thermique. Si c'est le cas, éliminer la saleté de la soudeuse par soufflage d'air à faible pression à des intervalles réguliers afin d'éviter l'accumulation excessive de saleté et de poussière sur les pièces internes.

#### COMPARTIMENT D'ALIMENTATION DU FIL

1. Lorsque cela est nécessaire, aspirer la saleté accumulée dans la boîte d'engrenages et la section d'alimentation du fil.
2. A l'occasion, réaliser une inspection du tube guide entrant et nettoyer le diamètre intérieur si cela est nécessaire.
3. Le moteur et la boîte d'engrenages sont lubrifiés à vie et n'ont besoin d'aucun entretien.

#### MOTEUR DU VENTILATEUR

Lubrifié à vie – n'a besoin d'aucun entretien.

#### AXE DU DÉVIDOIR DE FIL

N'a besoin d'aucun entretien. Ne **pas** lubrifier l'arbre.

## ENTRETIEN DU PISTOLET ET DES CÂBLES

### POUR PISTOLET MAGNUM™ 100L

#### Nettoyage du Câble du Pistolet

Nettoyer la gaine du pistolet après avoir utilisé environ 300 lbs. (136 kg) de fil solide ou 50 lbs. (23 kg) de fil fourré. Retirer le câble du dévidoir et l'étirer bien droit par terre. Retirer la pointe de contact du pistolet. Par soufflage d'air à faible pression, nettoyer doucement la gaine du câble à partir de l'extrémité du diffuseur de gaz.



#### AVERTISSEMENT

**Une pression d'air excessive au début pourrait former un bouchon de saleté.**

Plier le câble sur toute sa longueur puis le nettoyer à nouveau par soufflage d'air. Répéter cette procédure jusqu'à ce que toute la saleté ait été éliminée.

#### Pointes de Contact, Buses et Tubes de Pistolet

1. La saleté peut s'accumuler dans l'orifice de la pointe de contact et restreindre l'alimentation du fil. Après avoir utilisé chaque bobine de fil, retirer la pointe de contact et la nettoyer en poussant à plusieurs reprises un petit morceau de fil au travers de la pointe. Utiliser le fil comme un alésoir pour éliminer la saleté qui peut être collée aux parois de l'orifice au travers de la pointe.
2. Changer les pointes de contact usées. Un arc variable ou « chassant » est un symptôme typique d'une pointe de contact usée. Pour installer une nouvelle pointe, choisir une pointe de contact de la taille correcte pour l'électrode utilisée (la taille du fil est gravée sur le côté de la pointe de contact) puis la visser sur le diffuseur de gaz en l'ajustant bien.
3. Éliminer les projections se trouvant à l'intérieur de la buse à gaz et de la pointe au bout de 10 minutes de temps d'arc ou en fonction des besoins.
4. Vérifier que la buse à gaz soit complètement vissée sur le diffuseur pour les procédés sous atmosphère de gaz inerte. Pour le procédé Innershield®, la buse sans gaz doit se visser sur le diffuseur.
5. Pour retirer le tube du pistolet, retirer la buse à gaz ou la buse sans gaz puis le tube du pistolet. Retirer les deux colliers de chaque extrémité de la poignée du pistolet puis séparer les moitiés de la poignée. Dévisser le contre-écrou qui maintient le tube du pistolet en place contre le connecteur de l'extrémité du câble du pistolet. Dévisser le tube de pistolet du connecteur de câble. Pour installer le tube de pistolet, visser le contre-écrou sur le tube de pistolet aussi loin que possible. Puis visser le tube du pistolet jusqu'au fond dans le connecteur du câble. Ensuite dévisser (pas plus d'un tour) le tube du pistolet jusqu'à ce que son axe soit perpendiculaire aux côtés plats du connecteur de câble et dirigé vers la gâchette. Serrer le contre-écrou de sorte à maintenir une relation appropriée entre le tube du pistolet et le connecteur de câble. Remettre en place la poignée du pistolet, la gâchette et le diffuseur. Remettre en place la buse à gaz ou la buse sans gaz.

## PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

### Surcharge de Sortie


Les SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL (MODÈLES DE 125 et 140 Amp) sont équipées d'un disjoncteur et d'un thermostat qui protègent la machine contre les dommages dans l'éventualité où la sortie maximum serait dépassée. Le bouton du disjoncteur ressort lorsque celui-ci saute. Le disjoncteur doit être rétabli de façon manuelle.

### Protection Thermique

Les SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL (MODÈLES DE 125 et 140 Amp) ont un facteur de marche de sortie nominale tel que défini dans la page des Spécifications Techniques. Si le facteur de marche est dépassé, un protecteur thermique coupe la sortie jusqu'à ce que la machine refroidisse à une température de fonctionnement raisonnable. Ceci est une fonction automatique des SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL (MODÈLES DE 125 et 140 Amp) qui ne requiert pas de l'intervention de l'utilisateur. Le ventilateur continue à tourner pendant le refroidissement.

### Protection du Moteur du Galet d'Entraînement Électronique

Les SOUDEUSES À CHARGEUR DE FIL (MODÈLES DE 125 et 140 Amp) sont équipées d'une protection intégrée contre la surcharge du moteur du galet d'entraînement.

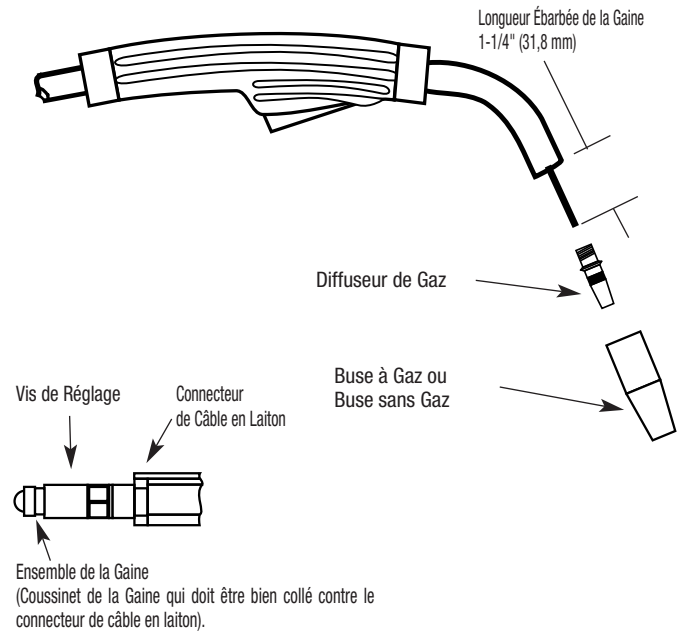

**FIGURE D.2**  
Longueur Ébarbée de la Gaine


## CHANGEMENT DE LA GAINE D'AMENÉE

**AVERTISSEMENT :** La variation des longueurs de câbles empêche l'interchangeabilité des gaines. Une fois qu'une gaine a été coupée pour un pistolet particulier, elle ne doit pas être installée sur un autre pistolet à moins qu'elle ne soit conforme aux exigences en matière de longueur de coupe de la gaine. Se reporter à la **Figure D.2**.

1. Retirer la buse à gaz du pistolet en la dévissant dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
2. Retirer la pointe de contact du pistolet en la dévissant dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
3. Retirer le diffuseur de gaz du tube du pistolet en le dévissant dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
4. Étirer le pistolet et le câble bien droits sur une surface plate. Dévisser la vis de réglage située sur le connecteur en laiton au niveau de l'extrémité du câble se trouvant du côté du dévidoir. Tirer sur la gaine pour la faire sortir du câble.
5. Insérer une nouvelle gaine non ébarbée dans l'extrémité du câble se trouvant du côté du connecteur. Vérifier que le coussinet de la gaine porte l'inscription correcte correspondant à la taille de fil utilisée.
6. Bien asseoir le coussinet de la gaine dans le connecteur. Serrer la vis de réglage sur le connecteur de câble en laiton. A ce moment, le diffuseur de gaz ne doit pas être installé sur l'extrémité du tube du pistolet.
7. Une fois la buse à gaz et le diffuseur retirés du tube du pistolet, vérifier que le câble soit droit puis ébarber la gaine à la longueur illustrée sur la **Figure D.2**. Retirer toutes les bavures de l'extrémité de la gaine.
8. Visser le diffuseur de gaz sur l'extrémité du tube du pistolet et bien serrer.
9. Remettre en place la pointe de contact et la buse à gaz.

## PIÈCES DE LA POIGNÉE DU PISTOLET

La poignée du pistolet consiste en deux moitiés qui sont maintenues ensemble grâce à un collier sur chaque extrémité. Pour ouvrir la poignée, faire tourner les colliers sur environ 60 degrés dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le collier s'arrête contre une butée. Puis tirer sur le collier pour le faire sortir de la poignée du pistolet. Si les colliers sont durs à faire tourner, positionner la poignée du pistolet contre un coin, placer le tournevis contre la languette du collier puis donner un léger coup sur le tournevis pour faire tourner le collier au-delà l'épaulement freiné interne. **Voir la Figure D.3.**

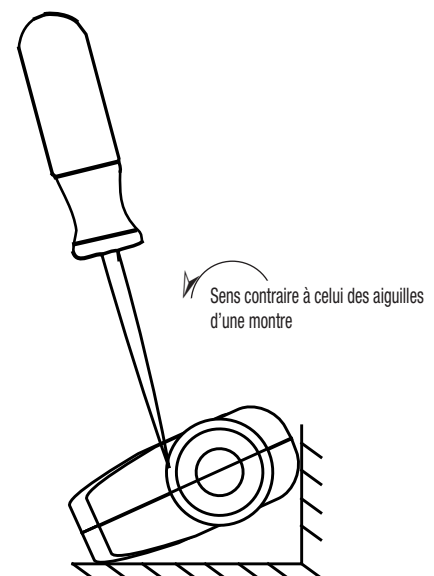

**FIGURE D.3**

## COMMENT UTILISER LE GUIDE DE DÉPANNAGE



### ATTENTION

L'entretien et les Réparations ne doivent être effectués que par le Personnel Formé par l'Usine Lincoln Electric. Des réparations non autorisées réalisées sur cet appareil peuvent mettre le technicien et l'opérateur de la machine en danger et elles annuleraient la garantie d'usine. Par sécurité et afin d'éviter les Chocs Électriques, suivre toutes les observations et mesures de sécurité détaillées tout au long de ce manuel.

Ce guide de Dépannage est fourni pour aider à localiser et à réparer de possibles mauvais fonctionnements de la machine. Simplement suivre la procédure en trois étapes décrite ci-après.

#### **Étape 1. LOCALISER LE PROBLÈME (SYMPTÔME).**

Regarder dans la colonne intitulée « PROBLÈMES (SYMPTÔMES) ». Cette colonne décrit les symptômes que la machine peut présenter. Chercher l'énoncé qui décrit le mieux le symptôme présenté par la machine.

#### **Étape 2. CAUSE POSSIBLE**

La deuxième colonne, intitulée « CAUSE POSSIBLE », énonce les possibilités externes évidentes qui peuvent contribuer au symptôme présenté par la machine.

#### **Étape 3. ACTION RECOMMANDÉE.**

Cette colonne suggère une action recommandée pour une Cause Possible ; en général elle spécifie de contacter le concessionnaire autorisé de Service sur le Terrain Lincoln Electric le plus proche.

Si vous ne comprenez pas ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les actions recommandées de façon sûre, contactez le Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche.



### ATTENTION

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contactez le Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche pour obtenir une assistance technique.



Respecter toutes les Consignes de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	ACTION RECOMMANDÉE
<b>PROBLÈMES DE SORTIE</b>		
Un dommage physique ou électrique majeur est évident.	« Ne pas brancher la machine ni l'allumer ». Contacter l'Atelier de Service sur le Terrain agréé le plus proche.	Si tous les points possibles de mauvais réglages recommandés ont été vérifiés et que le problème persiste, <b>contacter le Service sur le Terrain local Agréé par Lincoln.</b>
Pas d'alimentation du fil, de sortie de soudage ni de débit de gaz lorsqu'on tire sur la gâchette. Le ventilateur ne fonctionne PAS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifier qu'une tension correcte soit appliquée à la machine.</li> <li>S'assurer que l'interrupteur de puissance se trouve sur la position ALLUMÉE.</li> <li>Vérifier que le disjoncteur soit rétabli.</li> </ol>	
Pas d'alimentation du fil, de sortie de soudage ni de débit de gaz lorsqu'on tire sur la gâchette. Le ventilateur fonctionne normalement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le thermostat peut s'être enclenché du fait d'une surchauffe. Laisser la machine refroidir. Souder à un facteur de marche inférieur</li> <li>Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction dans les conduits de circulation de l'air. Réviser les connexions de la Gâchette du Pistolet. Voir la section d'Installation.</li> <li>La Gâchette du Pistolet est peut-être défectueuse.</li> </ol>	

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	ACTION RECOMMANDÉE
<b>PROBLÈMES DE DÉVIDAGE</b>		
Pas d'alimentation du fil lorsqu'on tire sur la gâchette du pistolet. Le ventilateur tourne, le gaz circule et la machine a une tension de circuit ouvert correcte (33V) – sortie de soudage.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Si le moteur du galet d'entraînement tourne, vérifier que les rouleaux conducteurs corrects soient installés sur la machine.</li> <li>Vérifier que la gaine du câble ou la pointe de contact ne soit pas bouchées.</li> <li>Vérifier que la taille de la gaine du câble et de la pointe de contact soit appropriées.</li> <li>Pour la machine 140Amp seulement : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le commutateur du magnum 100SG/Magnum 100L de contrôle est correctement commuté pour activer le pistolet approprié.</li> </ul> </li> </ol>	Si tous les points possibles de mauvais réglages recommandés ont été vérifiés et que le problème persiste, <b>contacter le Service sur le Terrain local Agréé par Lincoln.</b>



**ATTENTION**

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures d'essai ou êtes incapable d'effectuer les tests / réparations en toute sécurité, communiquez avec votre service après-vente local agréé Lincoln pour obtenir une assistance technique avant de poursuivre.

Respecter toutes les Consignes de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	ACTION RECOMMANDÉE
<b>PROBLÈMES DE CIRCULATION DE GAZ</b>		
Débit de gaz faible ou inexistant lorsqu'on tire sur la gâchette du pistolet. Le dévidage, la sortie de soudage et le ventilateur fonctionnent normalement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réviser l'alimentation en gaz, le régulateur de flux et les tuyaux à gaz.</li> <li>2. Vérifier que la connexion du pistolet sur la machine ne présente pas d'obstruction ou de joints à fuites.</li> </ol>	Si tous les points possibles de mauvais réglages recommandés ont été vérifiés et que le problème persiste, <b>contacter le Service sur le Terrain local Agréé par Lincoln.</b>

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	ACTION RECOMMANDÉE
<b>PROBLÈMES DE SOUDAGE</b>		
L'arc est instable – faible démarrage.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que la tension d'entrée vers la machine soit correcte.</li> <li>2. Vérifier que la polarité de l'électrode soit appropriée pour le procédé</li> <li>3. Vérifier que la pointe du pistolet ne soit pas usée ni endommagée, et qu'elle soit de la bonne taille. La changer le cas échéant</li> <li>4. Vérifier que le gaz utilisé pour le procédé soit correct ainsi que le débit. (Uniquement pour le soudage MIG).</li> <li>5. Vérifier que les connexions du câble de travail ne soient pas desserrées ou défectueuses.</li> <li>6. Vérifier que le pistolet ne présente pas de dommages ni de fissures.</li> <li>7. Vérifier que l'orientation et l'alignement du rouleau conducteur soit corrects.</li> <li>8. Vérifier que la gaine soit de la bonne taille.</li> </ol>	Si tous les points possibles de mauvais réglages recommandés ont été vérifiés et que le problème persiste, <b>contacter le Service sur le Terrain local Agréé par Lincoln.</b>




**ATTENTION**

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures d'essai ou êtes incapable d'effectuer les tests / réparations en toute sécurité, communiquez avec votre service après-vente local agréé Lincoln pour obtenir une assistance technique avant de poursuivre.




# DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR 11634, 11635, 11636, 11637

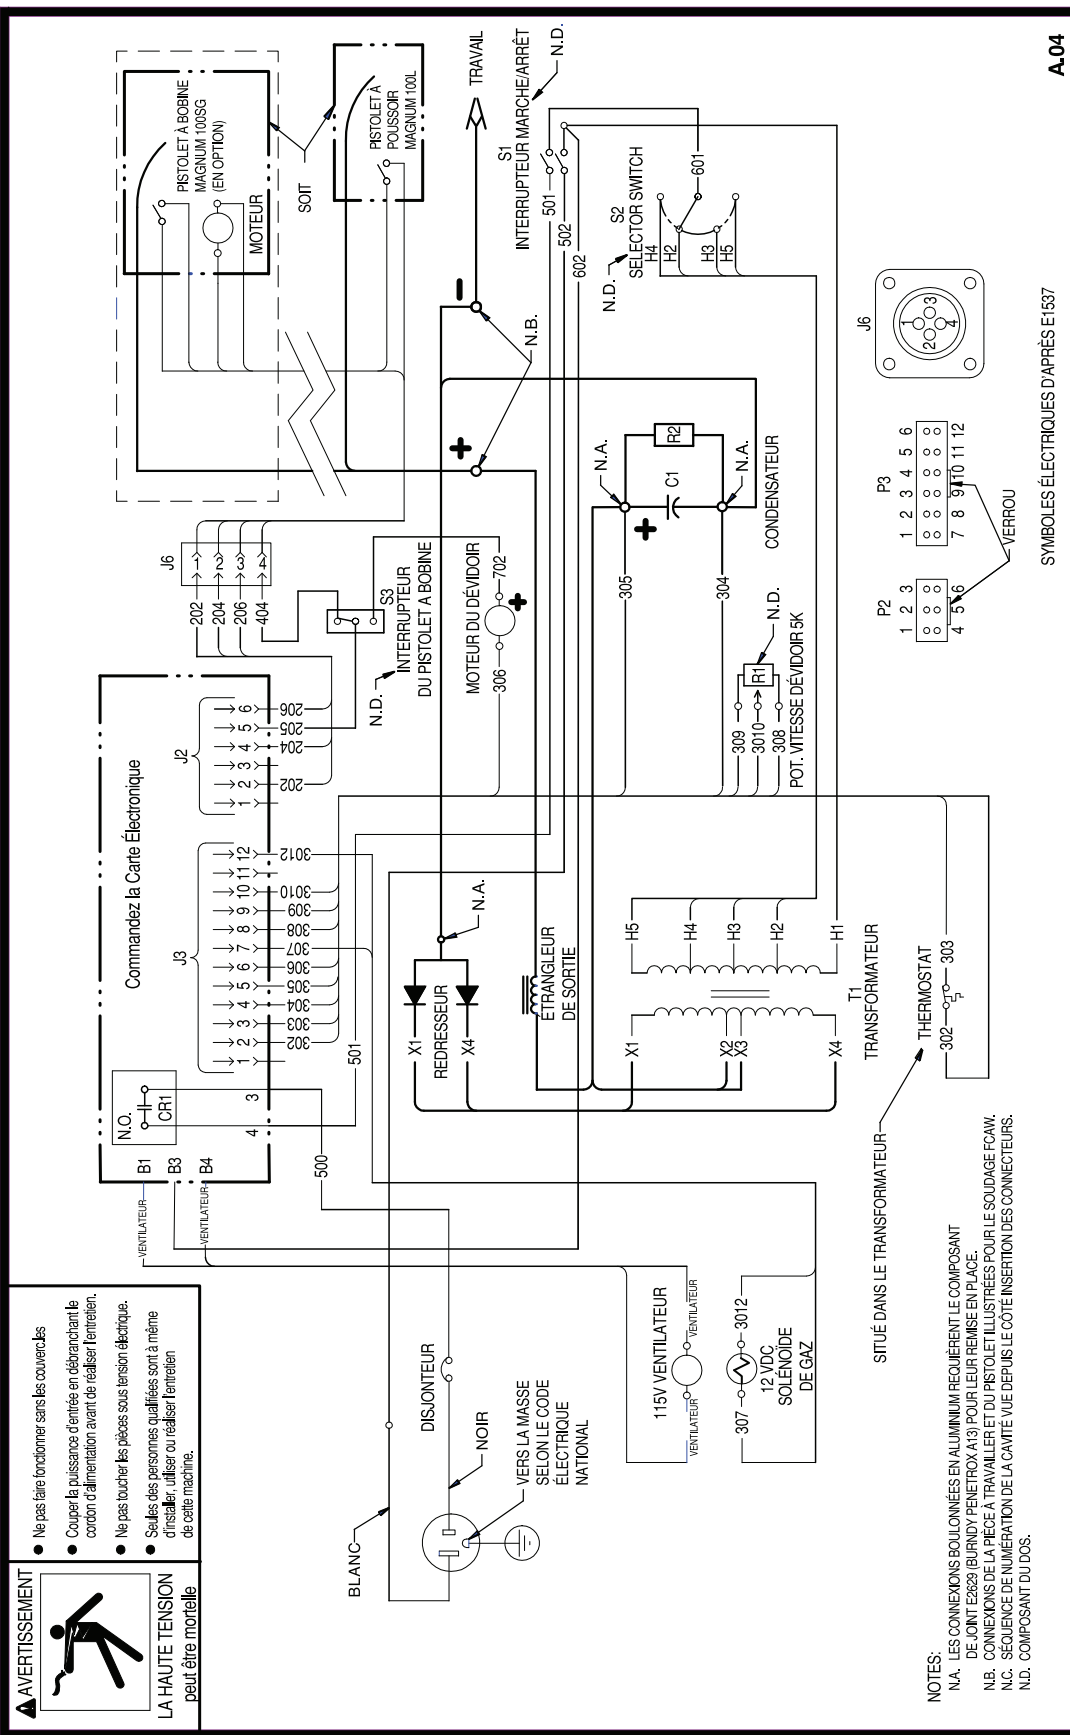


NOTE: Ce diagramme a valeur de référence uniquement. Il peut ne pas être exact pour toutes les machines couvertes par ce manuel. Le diagramme spécifique pour un code particulier est collé à l'intérieur de la machine sur l'un des panneaux de la console. Si le diagramme est illisible, écrire au Département de Service afin d'en obtenir un autre en remplacement. Donner le numéro de code de l'appareil.

DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR 12101, 12103, 12104, 12106

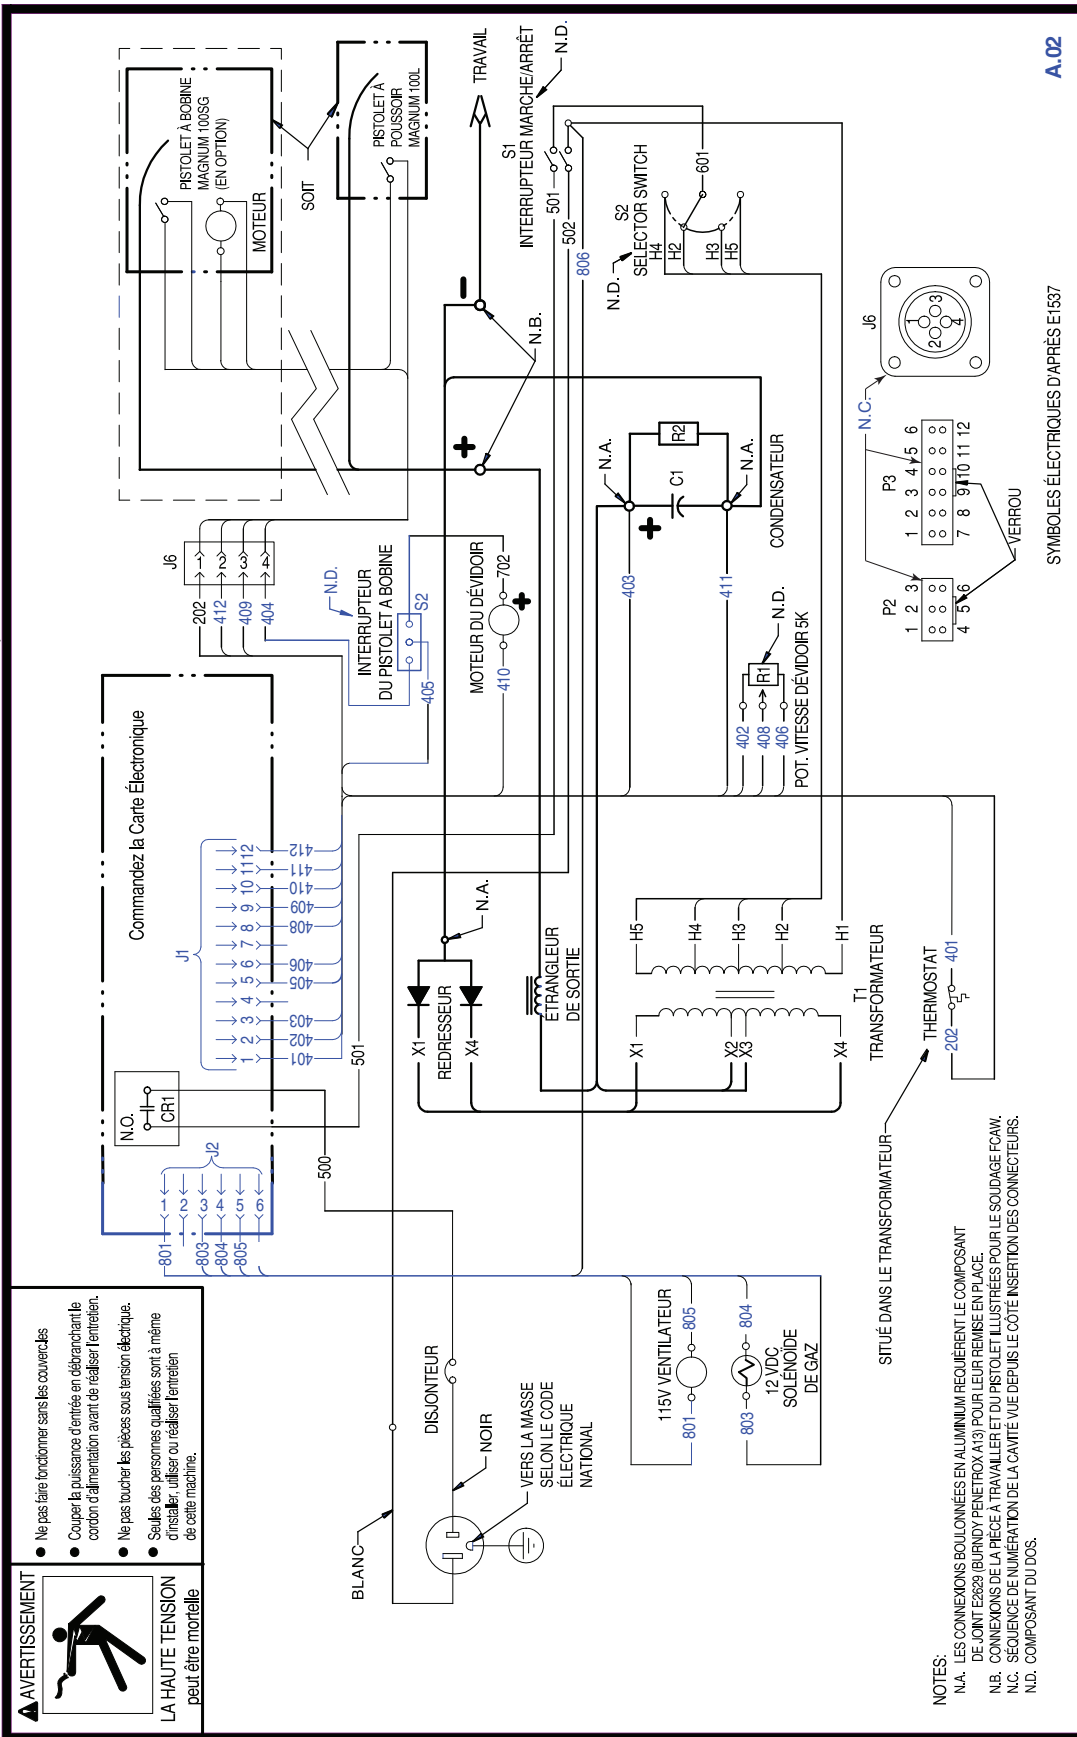


NOTE: Ce diagramme a valeur de référence uniquement. Il peut ne pas être exact pour toutes les machines couvertes par ce manuel. Le diagramme spécifique pour un code particulier est collé à l'intérieur de la machine sur l'un des panneaux de la console. Si le diagramme est illisible, écrire au Département de Service afin d'en obtenir un autre en remplacement. Donner le numéro de code de l'appareil.

DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR 12100, 12102, 12105, 12107

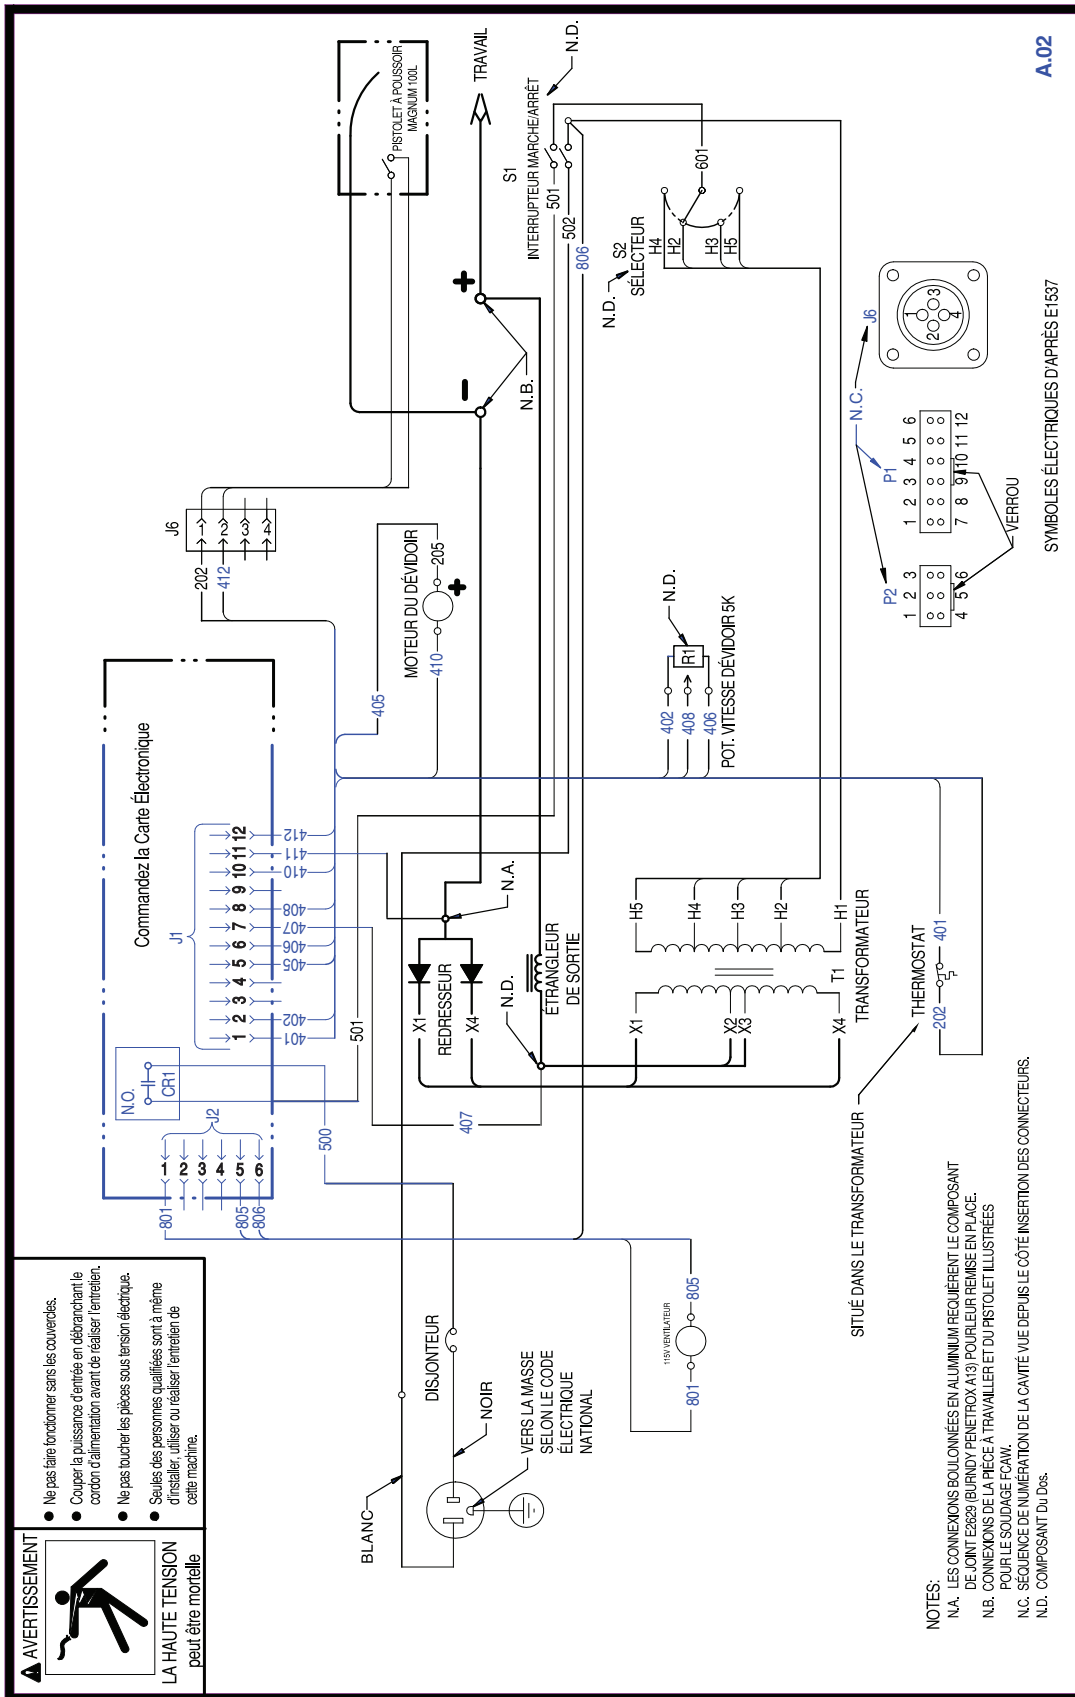

NOTE: Ce diagramme a valeur de référence uniquement. Il peut ne pas être exact pour toutes les machines couvertes par ce manuel. Le diagramme spécifique pour un code particulier est collé à l'intérieur de la machine sur l'un des panneaux de la console. Si le diagramme est illisible, écrire au Département de Service afin d'en obtenir un autre en remplacement. Donner le numéro de code de l'appareil.

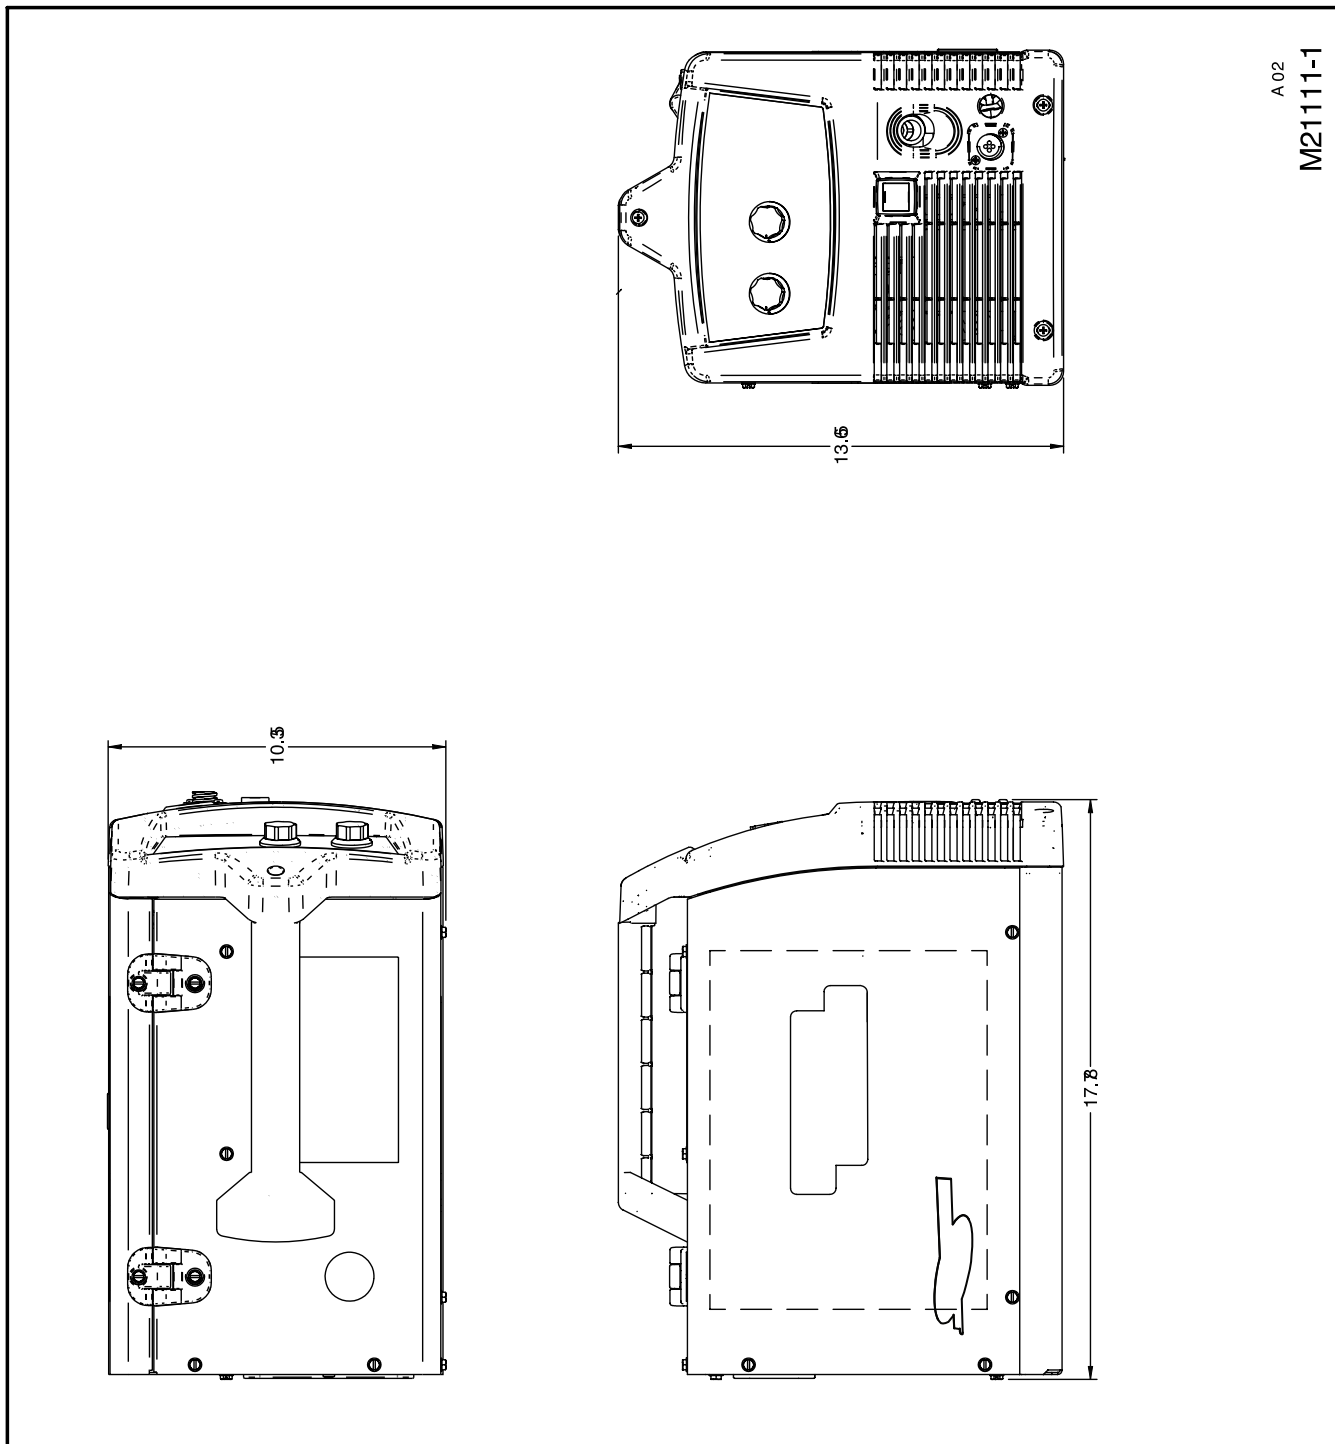


A02  
M21111-1

## Index of Sub Assemblies

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
	P-653-A	Index of Sub Assemblies	AR
	P-653-B.2	Miscellaneous Items	AR
1	P-653-C	Case Front Assembly	AR
2	P-653-D	Center Panel Assembly & Control P.C. Boa	AR
3	P-653-E	Case Back & Bottom Asbly	AR
4	P-653-F	Wraparound & Door Assembly	AR



## Index of Sub Assemblies

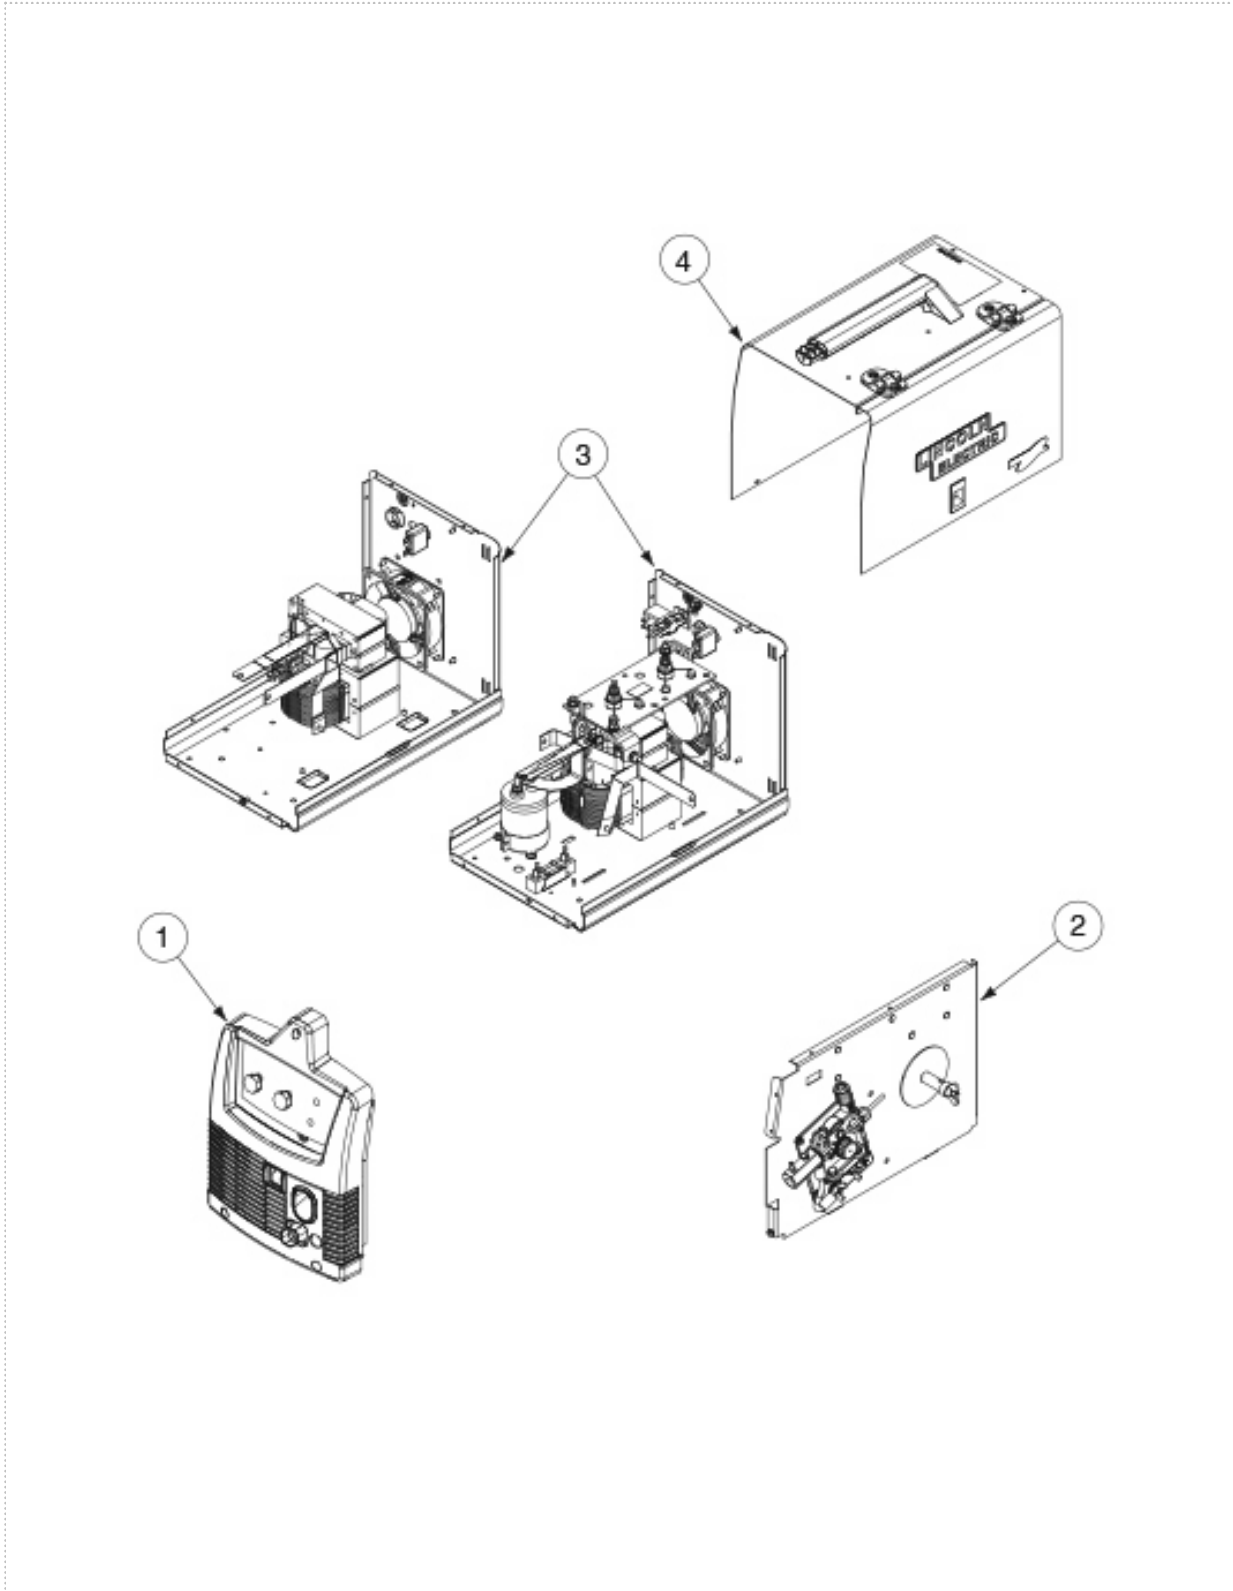

P-653-A.jpg

## Miscellaneous Items

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
	9SS11609-29	GROUND LEAD	1
	9SM12033	GROUND CLAMP ASBLY	1
	9SM15445-1	WIRE REEL SPINDLE	1
	9SS26375	INSTRUCTION DVD	1
	K530-6	MAGNUM 100L 10FT 025-035 W/4 PIN TRIGGER	1

## Miscellaneous Items


**NO IMAGE  
AVAILABLE**

No Image

## Case Front Assembly

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1A	9SG4812-2	CASE FRONT	1
1B	9SS9225-63	THREAD FORMING SCREW (CUTTING)	4
2A	9SL12395-22	NAMEPLATE	1
3	9SS18425-1	KNOB	2
4A	9ST9695-5	LOCKWASHER	2
4B	9ST10940-10	3/8-32HJN	2
5A	9SM22433	SWITCH	1
5B	9SS9262-12	PLAIN WASHER	1
	9ST9695-5	LOCKWASHER	1
	9ST10940-10	3/8-32HJN	1
6	9ST10800-59	SWITCH	1
	9SL16471	HARNESS (125A)	1
7A	9SS18657	SQUARE FLANGE FEMALE RECEPTACLE	1
7B	9ST10812-109	POT-ST0.75W5K10%LINEAR	1
7C	9SS8025-96	SELF TAPPING SCREW	2
10	9SS8025-101	SELF TAPPING SCREW	1

# Case Front Assembly

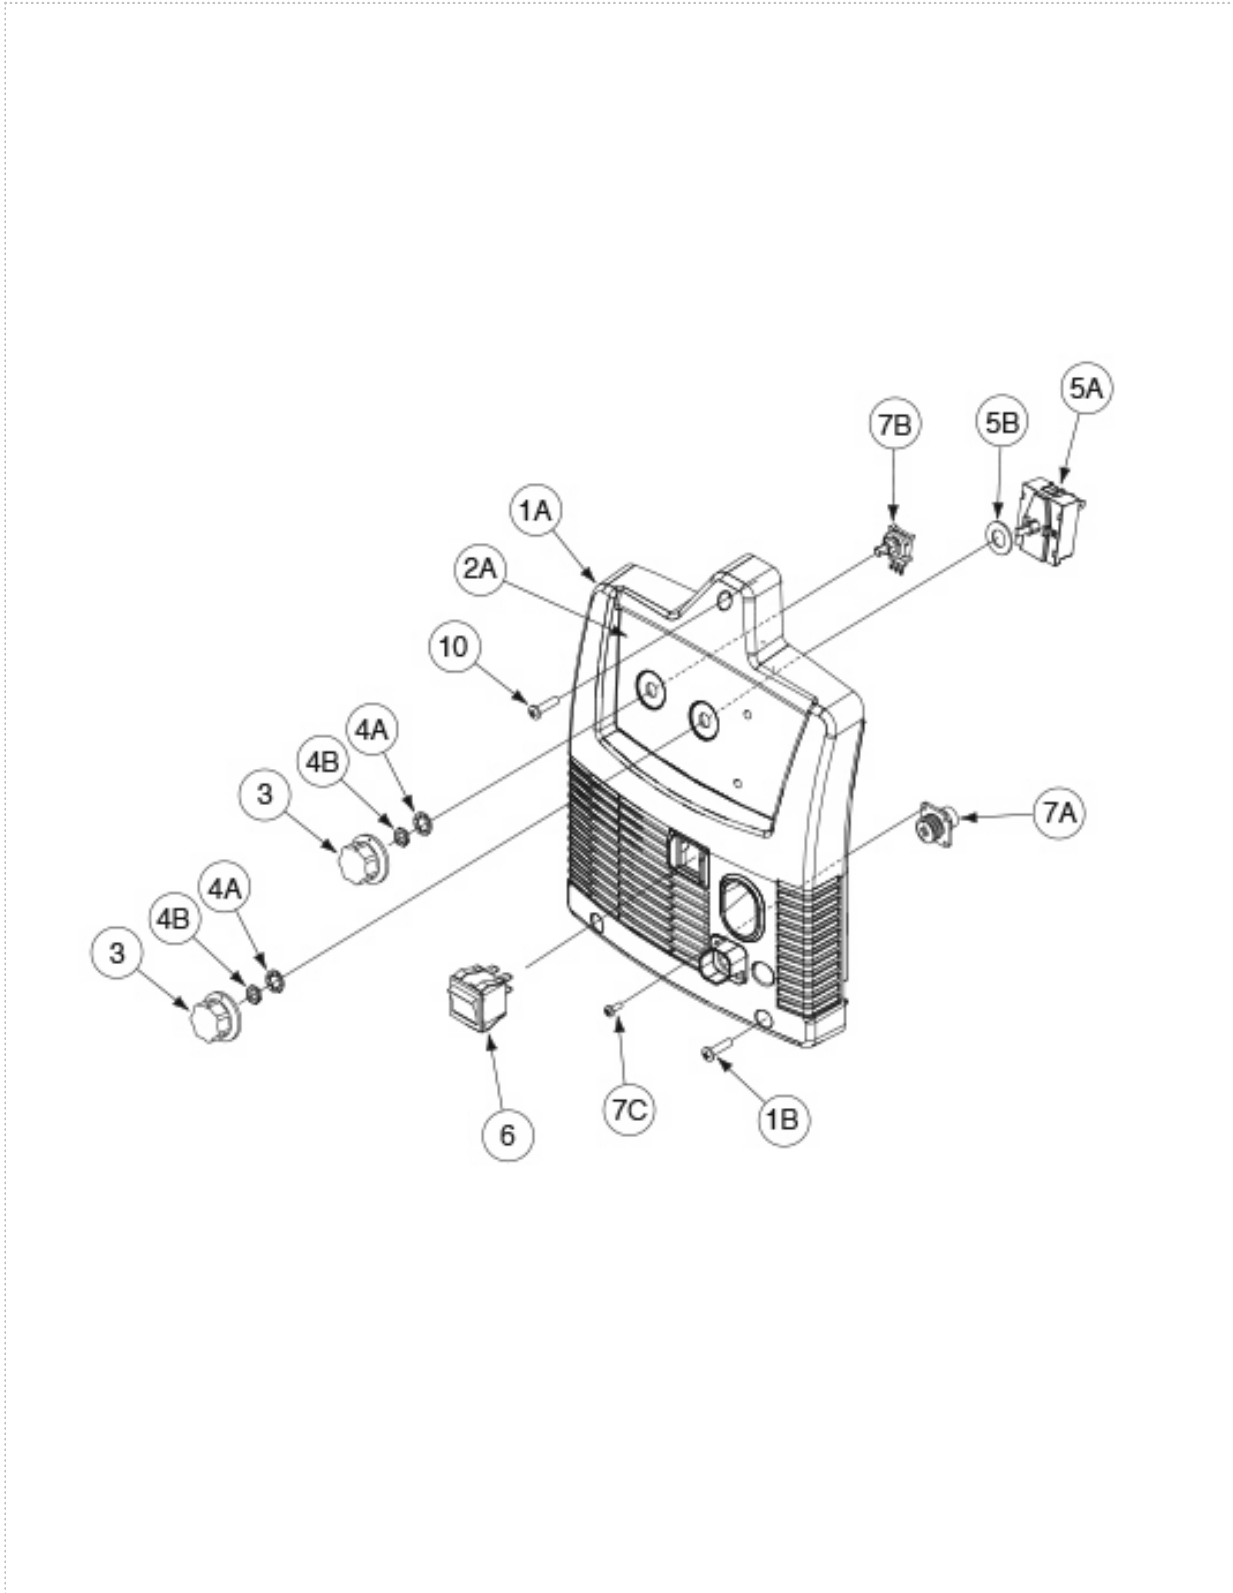


P-653-C.jpg

## Center Panel Assembly & Control P.C. Board

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
	9SL15790	Center Panel Assembly	1
1	9SL15805	CENTER PANEL	1
	9SL15789	WIRE DRIVE/OUTPUT STUD ASBLY	1
2A	9SL15782	WIRE DRIVE MOUNT	1
2B	9SL12537-3	WIRE DRIVE FINAL ASBLY	1
2Ba	KP2948-1	.025/.035 DRIVE ROLL KIT W/KEY	1
2Bb	KP3199-1	WIRE GUIDE KIT	1
2Bc	9SL12537-3G	Thumb Screw	1
2Bd	9SL12537-3N	Retaining Knob	1
	9SL12537-3U	Key	1
2C	9SS25937	OUTPUT STUD	2
2D	9SCF000014	1/4-20X.75HHCS	2
2E	9SS9262-98	PLAIN WASHER	4
	9SE106A-2	LOCKWASHER	2
	9SCF000017	1/4-20HN	2
3	9SS8025-92	SELF TAPPING SCREW	4
4	9SS19300-9	PC BOARD STANDOFF	2
4	9SS14020-10	PLASTIC EXPANSION NUT	4
5	9ST10781-10	BOW WASHER	1
6	9SS18423-1	BRAKE PLATE	1
7	9SS24227-1	SPINDLE SHAFT	1
8	9SS24226	SPINDLE SPACER	1
9	9ST9968-5	WING NUT	1
10	9SS9262-120	PLAIN WASHER	1
11	9SE106A-16	LOCKWASHER	1
12	9SCF000018	3/8-16X.625HHCS	1
	9SS8025-92	SELF TAPPING SCREW	5
17	9SL16253-1	125A CONTROL PC BD ASBLY	1
	9SS8025-76	SELF TAPPING SCREW	2
18	9ST13086-211	WARNING INFO DECAL	1
19	9ST9968-6	WING NUT	2
20	9ST10800-59	SWITCH	1

# Center Panel Assembly & Control P.C. Board

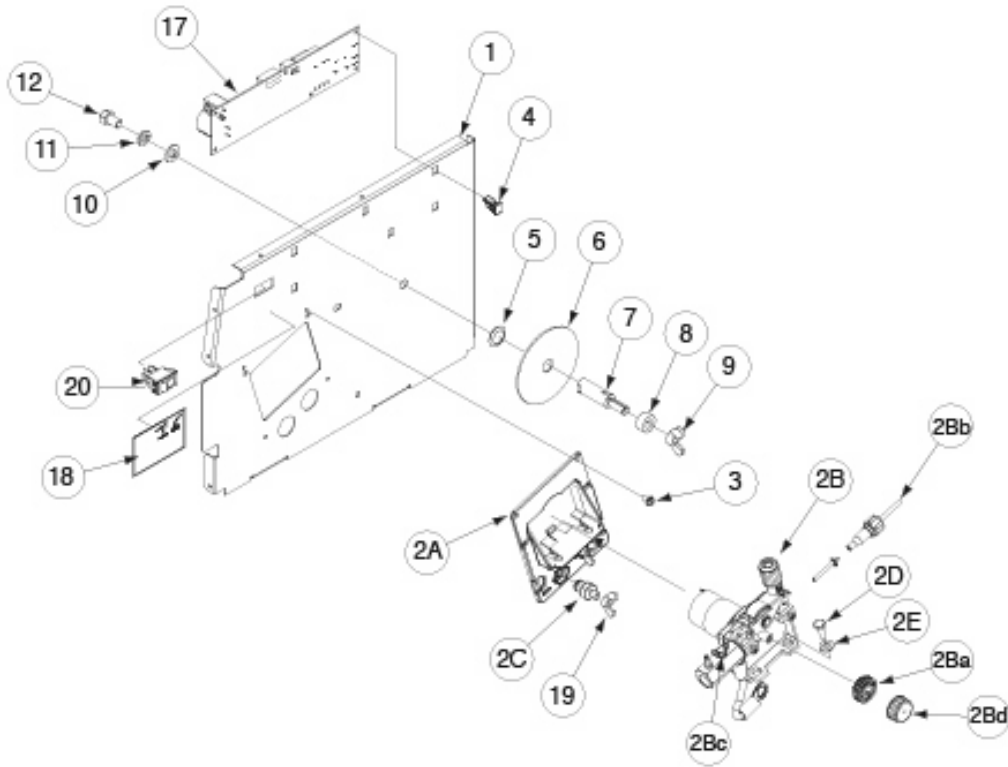


P-653-D.jpg

## Case Back & Bottom Asbly

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	9SG6874	CASE BACK & BOTTOM	1
2A	9SS18977-12	FAN	1
2B	9SS9225-94	THREAD FORMING SCREW	4
4A	9SL15734-2	125A TRANS./CHOKE ASBLY	1
	9SS9225-94	THREAD FORMING SCREW	4
	9SE106A-1	LOCKWASHER	4
5A	9SL15838	RECTIFIER	1
5B	9SS22168	HEAT SINK HOLDER	2
	9SCF000015	1/4-20X1.00HHCS	2
	9SE106A-2	LOCKWASHER	2
	9SS9262-98	PLAIN WASHER	4
	9SCF000017	1/4-20HN	2
6	9ST12287-40	CIRCUIT BREAKER-25A250VAC32VDC	1
7A	9ST10397-23	PLUG BUTTON	1
	9SS15254-26	INPUT CORD	1
8B	9ST9274-13	GROMMET	1
	9SS26499-1	RATING PLATE	1



# Case Back & Bottom Asbly

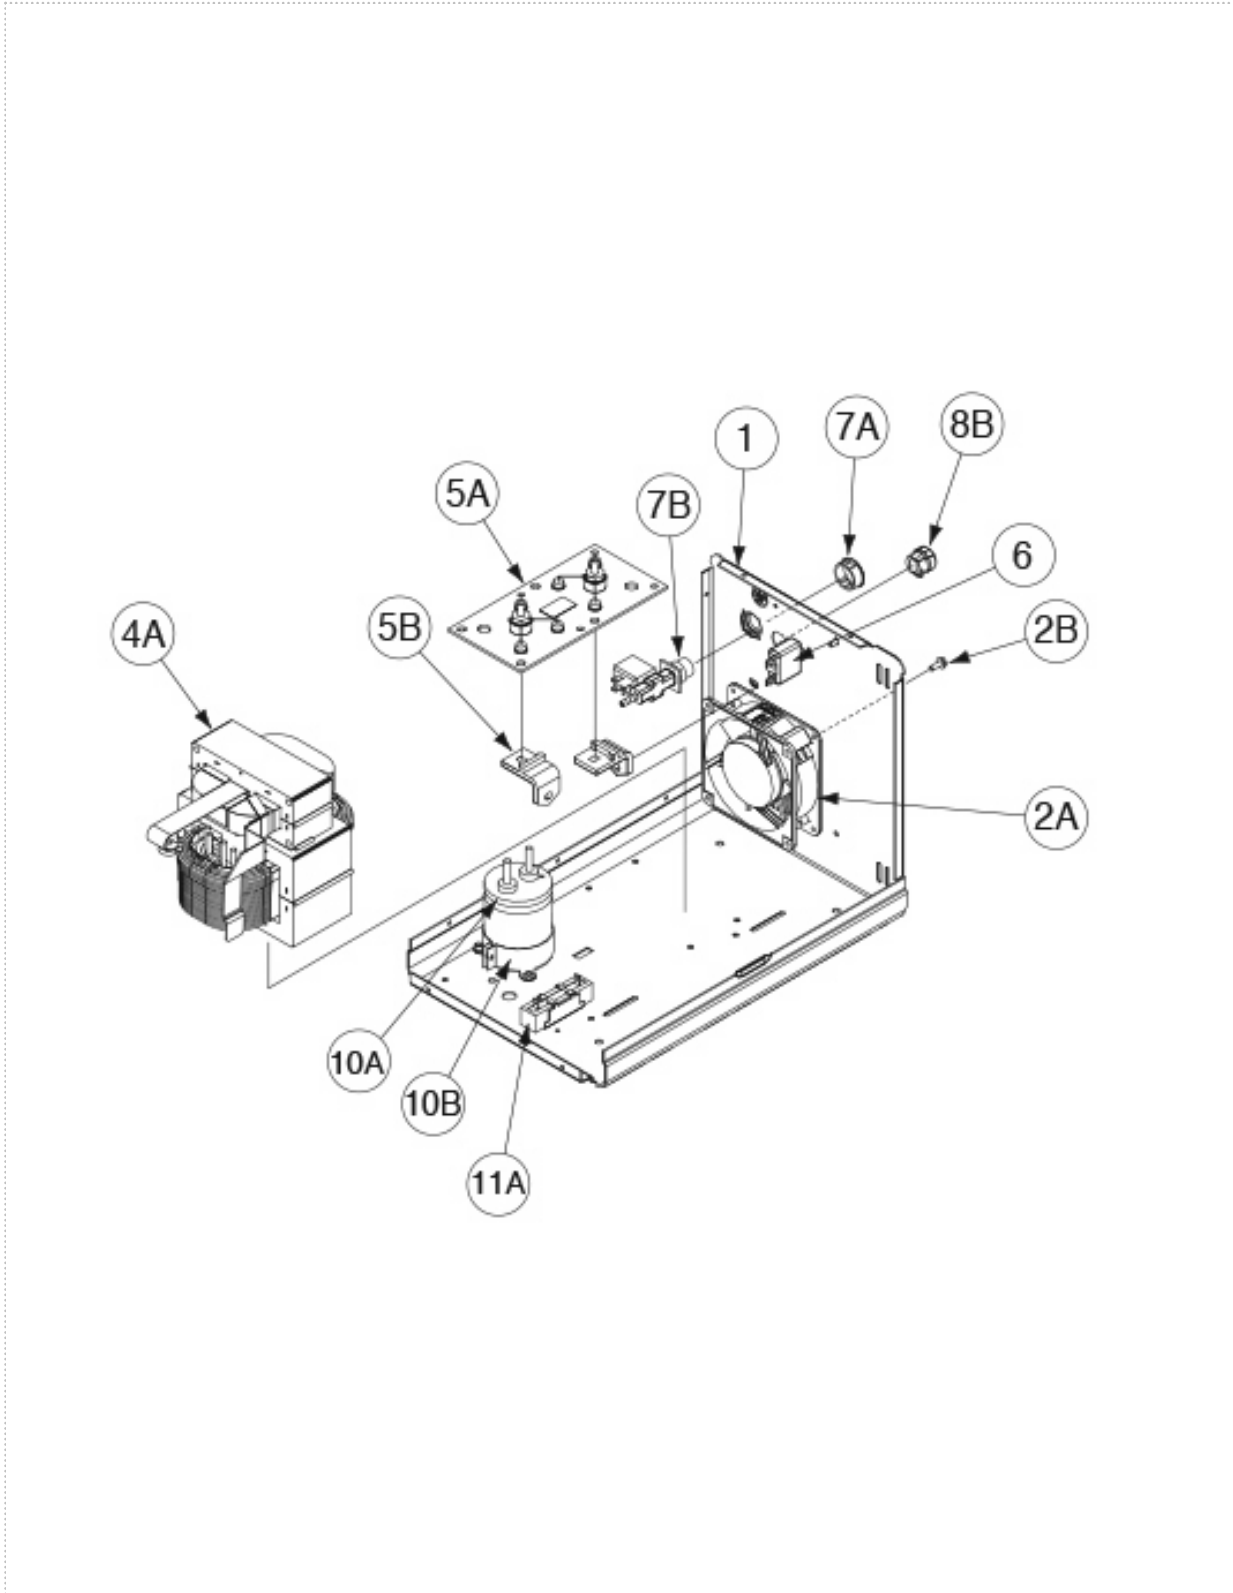


P-653-E.jpg

## Wraparound & Door Assembly

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
	9SM20452-5	SIDE & DOOR ASBLY	1
1A	9SL12320-1	DOOR	1
1B	9SG6875	CASE SIDE	1
1C	9SS25898-1	HINGE (DOOR)	2
1D	9SS8025-92	SELF TAPPING SCREW	4
1E	9SL12602	HANDLE	1
1F	9SS9225-53	THREAD FORMING SCREW	1
1G	9SM16196	DECAL-WARNING	1
1H	9SS27368-2	DECAL - 7IN LINCOLN LOGO	2
1J	9SS27370-2	NASCAR LOGO	1
1K	9SS21033	DOOR LATCH	1
2	9SS8025-92	SELF TAPPING SCREW	9
	9SM24970	Wiring Diagram	1
10	9SL12603-9	PROCEDURE DECAL	1

# Wraparound & Door Assembly

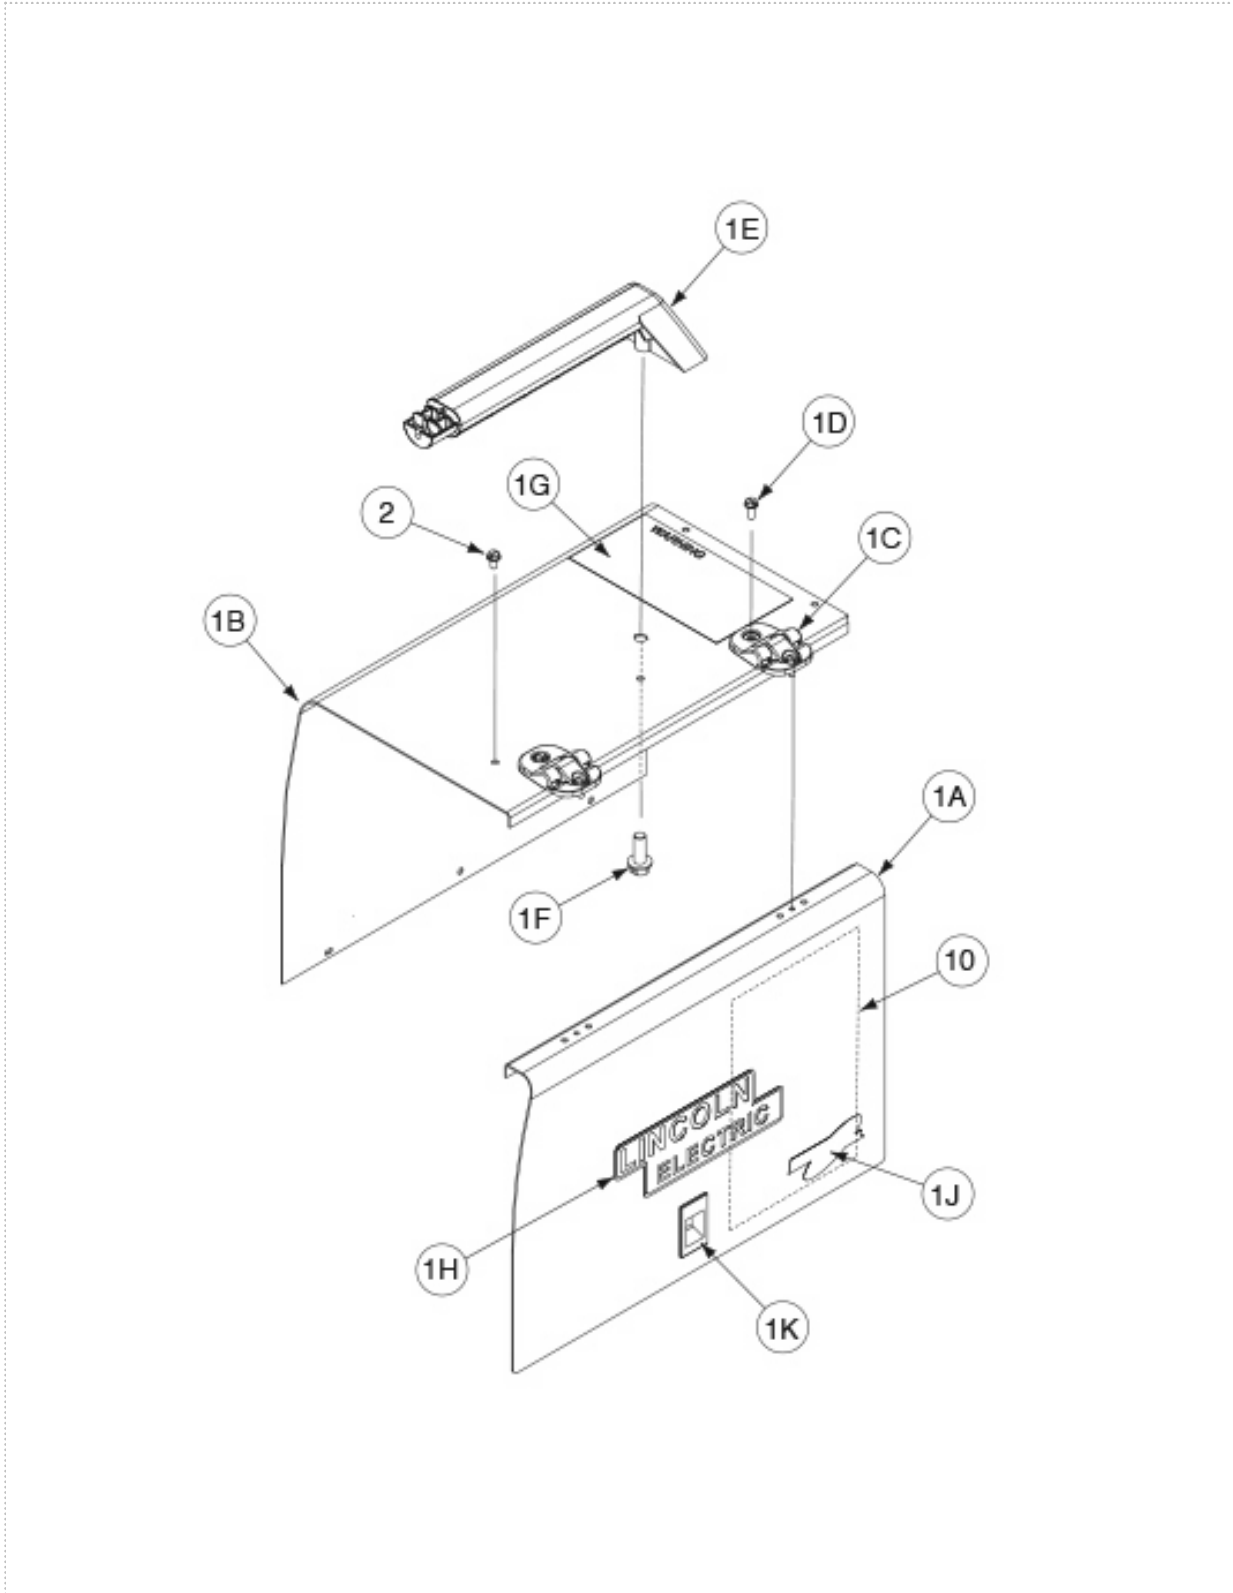

P-653-F.jpg




Service Navigator 2.0

# Magnum Pro 100L - K3080-1

## General Assembly

KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
	K3080-1	MAGNUM PRO 100L 10'	1
1	9SM16318-2	CABLE ASSEMBLY	1
2	9SG2209	GUN HANDLE SET	1
3	9SS19725	TRIGGER ASBLY	1
4	KP2744-035T	TAPERED CONTACT TIP 350A .035	1
5	9SS19580	HEX LOCKING NUT 7/16-20	1
6	KP3082-60	MAGNUM PRO 100L 60 DEG. GUN TUBE	1
7	9SS19701	COLLAR	2
8	KP3075-1-50F	NOZZLE PRO 100L THREAD-ON FLUSH .5 ID	1
10	KP3076-1	MAGNUM PRO 100L GAS DIFFUSER	1
11	KP45-40-15	LINER 035 - 045 MAG 100L	1

# General Assembly

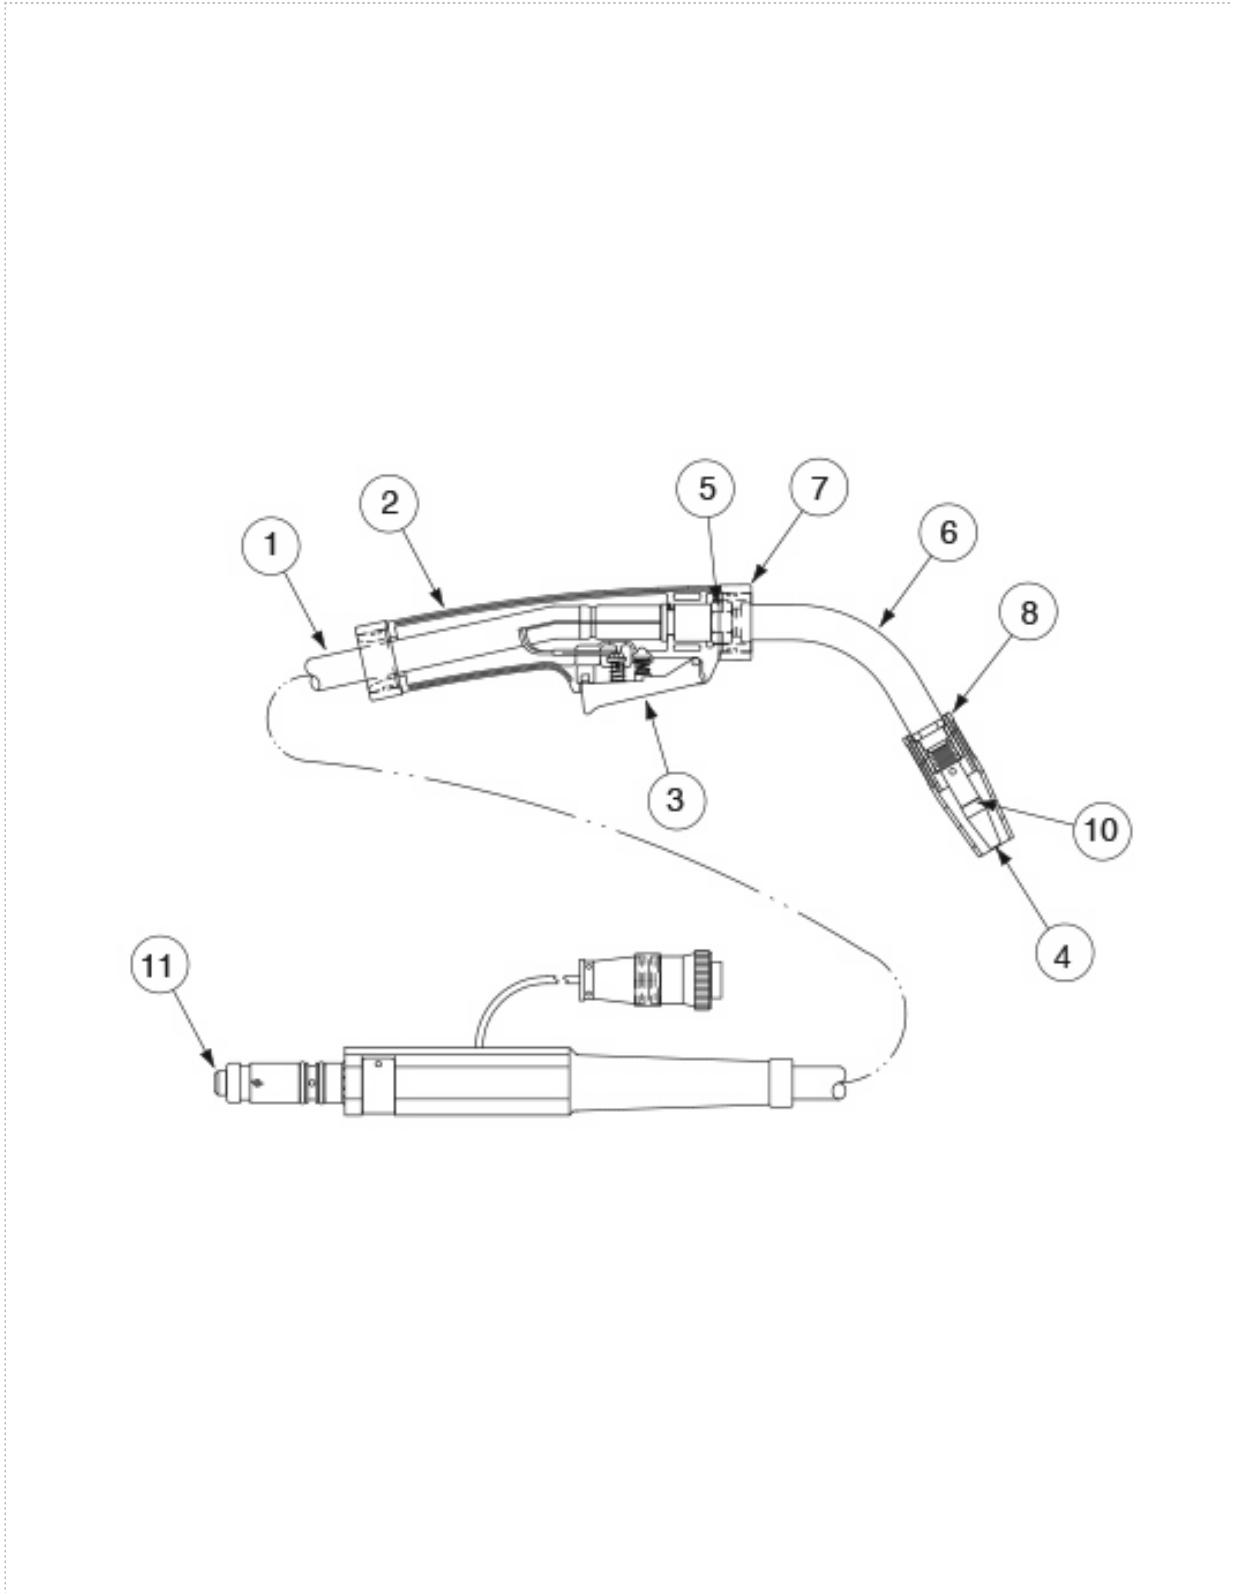

P-202-AJ\_1.jpg

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

			
<b>WARNING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not touch electrically live parts or electrode with skin or wet clothing.</li> <li>Insulate yourself from work and ground.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep flammable materials away.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wear eye, ear and body protection.</li> </ul>
Spanish <b>AVISO DE PRECAUCION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No toque las partes o los electrodos bajo carga con la piel o ropa mojada.</li> <li>Aíslese del trabajo y de la tierra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga el material combustible fuera del área de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protéjase los ojos, los oídos y el cuerpo.</li> </ul>
French <b>ATTENTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne laissez ni la peau ni des vêtements mouillés entrer en contact avec des pièces sous tension.</li> <li>Isolez-vous du travail et de la terre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gardez à l'écart de tout matériel inflammable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protégez vos yeux, vos oreilles et votre corps.</li> </ul>
German <b>WARNUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berühren Sie keine stromführenden Teile oder Elektroden mit Ihrem Körper oder feuchter Kleidung!</li> <li>Isolieren Sie sich von den Elektroden und dem Erdboden!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entfernen Sie brennbares Material!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tragen Sie Augen-, Ohren- und Körperschutz!</li> </ul>
Portuguese <b>ATENÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não toque partes elétricas e electrodos com a pele ou roupa molhada.</li> <li>Isole-se da peça e terra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenha inflamáveis bem guardados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use proteção para a vista, ouvido e corpo.</li> </ul>
Japanese <b>注意事項</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通電中の電気部品、又は溶材にヒブやぬれた布で触れないこと。</li> <li>施工物やアースから身体が絶縁されている様にして下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃えやすいものの側での溶接作業は絶対にしてはなりません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>目、耳及び身体に保護具をして下さい。</li> </ul>
Chinese <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>皮肤或湿衣物切勿接触带电部件及焊条。</li> <li>使你自已与地面和工件绝缘。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>把一切易燃物品移离工作场所。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>佩戴眼、耳及身体劳动保护用具。</li> </ul>
Korean <b>위험</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전도체나 용접봉을 젖은 헝겍 또는 피부로 절대 접촉치 마십시오.</li> <li>모재와 접지를 접촉치 마십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>인화성 물질을 접근시키지 마십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>눈, 귀와 몸에 보호장구를 착용하십시오.</li> </ul>
Arabic <b>تحذير</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا تلمس الاجزاء التي يسري فيها التيار الكهربائي أو الألكترود بجسدك أو بالملابس المبللة بالماء.</li> <li>ضع عازلا على جسمك خلال العمل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ضع المواد القابلة للاشتعال في مكان بعيد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ضع أدوات وملابس واقية على عينيك وأذنيك وجسمك.</li> </ul>

**READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER'S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE CONSUMABLES TO BE USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER'S SAFETY PRACTICES.**

**SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO Y LOS CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU SUPERVISOR.**

**LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT ET LES PRODUITS A ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE EMPLOYEUR.**

**LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEINSATZ DES HERSTELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.**

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Keep your head out of fumes.</li> <li>● Use ventilation or exhaust to remove fumes from breathing zone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Turn power off before servicing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not operate with panel open or guards off.</li> </ul>	<b>WARNING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Los humos fuera de la zona de respiración.</li> <li>● Mantenga la cabeza fuera de los humos. Utilice ventilación o aspiración para gases.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desconectar el cable de alimentación de poder de la máquina antes de iniciar cualquier servicio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No operar con panel abierto o guardas quitadas.</li> </ul>	Spanish <b>AVISO DE PRECAUCION</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gardez la tête à l'écart des fumées.</li> <li>● Utilisez un ventilateur ou un aspirateur pour ôter les fumées des zones de travail.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Débranchez le courant avant l'entretien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● N'opérez pas avec les panneaux ouverts ou avec les dispositifs de protection enlevés.</li> </ul>	French <b>ATTENTION</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vermeiden Sie das Einatmen von Schweißrauch!</li> <li>● Sorgen Sie für gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Strom vor Wartungsarbeiten abschalten! (Netzstrom völlig öffnen; Maschine anhalten!)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anlage nie ohne Schutzgehäuse oder Innenschutzverkleidung in Betrieb setzen!</li> </ul>	German <b>WARNUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mantenha seu rosto da fumaça.</li> <li>● Use ventilação e exaustão para remover fumo da zona respiratória.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não opere com as tampas removidas.</li> <li>● Desligue a corrente antes de fazer serviço.</li> <li>● Não toque as partes elétricas nuas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mantenha-se afastado das partes moventes.</li> <li>● Não opere com os painéis abertos ou guardas removidas.</li> </ul>	Portuguese <b>ATENÇÃO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒュームから頭を離すようにして下さい。</li> <li>● 換気や排煙に十分留意して下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メンテナンス・サービスに取りかかる際には、まず電源スイッチを必ず切して下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パネルやカバーを取り外したままで機械操作をしないで下さい。</li> </ul>	Japanese <b>注意事項</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 頭部遠離煙霧。</li> <li>● 在呼吸區使用通風或排風器除煙。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 維修前切斷電源。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 儀表板打開或沒有安全罩時不準作業。</li> </ul>	Chinese <b>警告</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 얼굴로부터 용접가스를 멀리하십시오.</li> <li>● 호흡지역으로부터 용접가스를 제거하기 위해 가스제거기나 통풍기를 사용하십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 보수전에 전원을 차단하십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 판넬이 열린 상태로 작동치 마십시오.</li> </ul>	Korean <b>위험</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ابعد رأسك بعيداً عن الدخان.</li> <li>● استعمل التهوية أو جهاز ضغط الدخان للخارج لكي تبعد الدخان عن المنطقة التي تتنفس فيها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● اقطع التيار الكهربائي قبل القيام بأية صيانة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لا تشغيل هذا الجهاز اذا كانت الاغطية الحديدية الواقية ليست عليه.</li> </ul>	Arabic <b>تحذير</b>

**LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES DE USO, E SIGA AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.**

使う機械や溶材のメーカーの指示書をよく読み、まず理解して下さい。そして貴社の安全規定に従って下さい。

請詳細閱讀並理解製造廠提供的說明以及應該使用的銀焊材料，並請遵守貴方的有關勞動保護規定。

이 제품에 동봉된 작업지침서를 숙지하시고 귀사의 작업자 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.

اقرأ بتمعن وافهم تعليمات المصنع المنتج لهذه المعدات والمواد قبل استعمالها واتبع تعليمات الوقاية لصاحب العمل.

---

## CUSTOMER ASSISTANCE POLICY

The business of The Lincoln Electric Company is manufacturing and selling high quality welding equipment, consumables, and cutting equipment. Our challenge is to meet the needs of our customers and to exceed their expectations. On occasion, purchasers may ask Lincoln Electric for advice or information about their use of our products. We respond to our customers based on the best information in our possession at that time. Lincoln Electric is not in a position to warrant or guarantee such advice, and assumes no liability, with respect to such information or advice. We expressly disclaim any warranty of any kind, including any warranty of fitness for any customer's particular purpose, with respect to such information or advice. As a matter of practical consideration, we also cannot assume any responsibility for updating or correcting any such information or advice once it has been given, nor does the provision of information or advice create, expand or alter any warranty with respect to the sale of our products.

Lincoln Electric is a responsive manufacturer, but the selection and use of specific products sold by Lincoln Electric is solely within the control of, and remains the sole responsibility of the customer. Many variables beyond the control of Lincoln Electric affect the results obtained in applying these types of fabrication methods and service requirements.

Subject to Change – This information is accurate to the best of our knowledge at the time of printing. Please refer to [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com) for any updated information.

---

## POLÍTICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE

El negocio de The Lincoln Electric Company es la fabricación y venta de equipo de soldadura, consumibles y equipo de corte de alta calidad. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus expectativas. A veces, los compradores pueden solicitar consejo o información a Lincoln Electric sobre el uso de nuestros productos. Respondemos a nuestros clientes con base en la mejor información que tengamos en ese momento. Lincoln Electric no está en posición de garantizar o asegurar dicha asesoría, y no asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o consejos. Desconocemos expresamente cualquier garantía de cualquier tipo, incluyendo cualquiera sobre la aptitud para algún fin en especial de algún cliente con respecto a dicha información o consejos. Como un asunto de consideración práctica, tampoco podemos asumir ninguna responsabilidad por actualizar o corregir dicha información o asesoría una vez que se ha dado, así como tampoco proporcionar la información o consejos crea, amplía o altera alguna garantía con respecto a la venta de nuestros productos.

Lincoln Electric es un fabricante receptivo pero la selección y uso de los productos específicos vendidos por Lincoln Electric está únicamente dentro del control de, y permanece la única responsabilidad, del cliente. Numerosas variables más allá del control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos en aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requerimientos de servicio.

Sujeto a cambio — Esta información era exacta, según nuestro mejor saber y entender, al momento de la impresión. Sírvase consultar [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com) para cualquier información actualizada.

---

## POLITIQUE D'ASSISTANCE AU CLIENT

Les activités de The Lincoln Electric Company sont la fabrication et la vente d'appareils à souder, de matériel consommable et de machines à couper de grande qualité. Notre défi est de satisfaire les besoins de nos clients et de dépasser leurs attentes. Les acheteurs peuvent parfois demander à Lincoln Electric des conseils ou des informations sur l'usage qu'ils font de nos produits. Nous répondons à nos clients sur la base des meilleures informations en notre possession à ce moment précis. Lincoln Electric n'est pas en mesure de garantir ni d'avaliser de tels conseils et n'assume aucune responsabilité quant à ces informations ou conseils. Nous nions expressément toute garantie de toute sorte, y compris toute garantie d'aptitude à satisfaire les besoins particuliers d'un client, en ce qui concerne ces informations ou conseils. Pour des raisons pratiques, nous ne pouvons pas non plus assumer de responsabilité en matière de mise à jour ou de correction de ces informations ou conseils une fois qu'ils ont été donnés ; et le fait de donner des informations ou des conseils ne crée, n'étend et ne modifie en aucune manière les garanties liées à la vente de nos produits.

Lincoln Electric est un fabricant responsable, mais le choix et l'utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relèvent uniquement du contrôle et de la responsabilité du client. De nombreuses variables échappant au contrôle de Lincoln Electric affectent les résultats obtenus en appliquant ces types de méthodes de fabrication et d'exigences de services.

Sujet à Modification - Ces informations sont exactes à notre connaissance au moment de l'impression. Se reporter à [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com) pour des informations mises à jour.



### THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY

22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • U.S.A.  
Phone: +1.216.481.8100 • [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com)